



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BÂTI AGRICOLE DE LA MRC DE L'ISLET

Rapport final • Décembre 2020

Photographies de la page couverture



1	2	3	4
5	6	7	8
9	10	11	12
13	14	15	16

1. Atelier de forge, 20, chemin du Village Est, Saint-Damase-de-L'Islet
2. Détail de la quincaillerie, grange-étable, 5, route du Quai, L'Islet
3. Grange-étable, 33, chemin Lessard Ouest, Saint-Cyrille-de-Lessard
4. Détail d'une lucarne de garnaude, grange-étable, 75, rang des Jumeaux-Pelletier, Saint-Aubert
5. Cabane à sucre, 7^e Rang Ouest, Saint-Marcel
6. Grange-étable, 151, rang John, Tourville
7. Détails des ouvertures, hangar, 1369, rang Double, Saint-Pamphile
8. Grange-étable, 654, rang Saint-Camille, Sainte-Félicité
9. Détail d'une porte, hangar, 925, 3^e Rang Est, Sainte-Louise
10. Fournil, 710, avenue de Gaspé Ouest, Saint-Jean-Port-Joli
11. Moulin banal de la Seigneurie des Aulnaies, 525, route de la Seigneurie, Saint-Roch-des-Aulnaies
12. Écurie, 277, rue Principale Sud, Sainte-Perpétue
13. Porcherie, route 204 Est, Saint-Adalbert
14. Grange-étable, 183, rang des Gagnon, Saint-Omer
15. Détail de la grange octogonale, 475, chemin des Castonguay, Saint-Roch-des-Aulnaies
16. Girouette, laiterie, 295-297, chemin des Pionniers Ouest, L'Islet

Cette étude a été réalisée par la firme Patri-Arch, consultants en patrimoine et architecture, pour la MRC de L'Islet et a été financée par le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec (MAPAQ) dans le cadre du programme Territoires : Priorités bioalimentaires. Cette étude s'inscrit dans la mise en œuvre du Plan de développement de la zone agricole (PDZA) de la MRC de L'Islet.

RÉALISATION DE L'INVENTAIRE

MARTIN DUBOIS

Chargé de projet, coordination, rédaction du rapport de synthèse, révision du volet inventaire

MARIE-ÈVE FISET

Travaux sur le terrain, photographies, recherches documentaires, saisie dans la base de données, évaluation patrimoniale des bâtiments, rédaction du rapport de synthèse.

À moins d'avis contraire, les photographies réalisées dans le cadre du présent mandat ont été prises par la firme Patri-Arch.

COORDINATION

GENEVIÈVE PARÉ

Directrice du service de l'aménagement du territoire, MRC de L'Islet

CATHERINE LANGLOIS

Urbaniste-aménagiste, MRC de L'Islet

REMERCIEMENTS

L'équipe de Patri-Arch tient à remercier Geneviève Paré, urbaniste et directrice du service de l'aménagement du territoire à la MRC de L'Islet, Catherine Langlois, urbaniste-aménagiste à la MRC de L'Islet, Cécile Lequen, aménagiste à la MRC de L'Islet, et Nancy Bourgault, technicienne en géomatique et en cartographie à la MRC de L'Islet, pour leur appui tout au long du projet. Nos remerciements s'adressent également à Dominique Garon, ancienne directrice générale de la Seigneurie des Aulnaies, André Anglehart, directeur général de la Seigneurie des Aulnaies, Nathalie Fournier et Sonia Brochu, de la direction de la Capitale-Nationale et de Chaudière-Appalaches du Ministère de la Culture et des Communications, Francine Thibault, de la Fabrique de la Paroisse de Saint-Cyrille-de-Lessard et Jocelyn Dancause de la municipalité de Saint-Marcel. Enfin, nous tenons à remercier tous les propriétaires des bâtiments et sites agricoles rencontrés sur le terrain et qui ont aimablement collaboré aux travaux de documentation, particulièrement Marcel Lavoie et Paul-Yvon Beaulac.

Québec, décembre 2020

PATRI-ARCH INC.

Siège social

1365, rue Frontenac, Québec (Québec) G1S 2S6
Téléphone : (418) 648.9090

Courriel : info@patri-arch.com

Site internet : www.patri-arch.com

DROITS D'AUTEUR ET CONDITIONS D'UTILISATION

Patri-Arch cède à la MRC de L'Islet les droits d'utilisation pour l'ensemble des textes et des photographies réalisés dans le cadre de cette étude. La MRC de L'Islet s'engage pour sa part à ce que toutes les dispositions relatives au respect des droits d'auteur des documents qu'elle utilise soient respectées. Advenant l'utilisation pour des fins de publications (impressions ou web) de textes, photographies et illustrations réalisés par Patri-Arch dans le cadre du présent mandat, la mention « © Patri-Arch » doit se retrouver en tout temps dans les crédits associés aux textes et dans la légende accompagnant chacune des photographies et illustrations.

TABLE DES MATIÈRES

Introduction.....	7
Méthodologie	9
Objectifs.....	9
Étapes	9
Livrables.....	11
Les typologies fonctionnelles	13
La grange-étable	15
L'écurie	16
La porcherie	17
Le poulailler	18
Le silo	19
Le caveau à légumes.....	20
Le hangar à grain.....	20
La laiterie	21
Le puits	22
Le four à pain	23
Le fournil.....	24
La cabane à sucre	25
Le hangar, le garage et la remise	26
L'atelier	28
La fromagerie et la beurrerie.....	29
Le moulin	30
Les typologies formelles	33
Le bâtiment à toit à deux versants	34
Le bâtiment à toit brisé.....	43
Le bâtiment à toit en appentis	48
Le bâtiment à toit arrondi	48
Le bâtiment à toit à quatre versants	49
Le bâtiment à toit asymétrique	49
Le bâtiment à plan octogonal.....	50
Les caractéristiques architecturales.....	51
Les revêtements de murs extérieurs et de couvertures	51
Les ouvertures et les accès	59
Les éléments d'aération.....	69
Les détails d'assemblage et de finition.....	72
La quincaillerie et la ferronnerie.....	76
La girouette	77
Les particularités volumétriques	79
Les volumes annexes.....	79
Le porche en projection	80
Le porche intégré	81

Le hangar à demi-fenêtres de L'Islet.....	82
Les bâtiments dispersés	83
La réutilisation, le recyclage et la reconstitution.....	85
La réutilisation.....	85
Le recyclage	86
La reconstitution	87
Diagnostic général.....	89
La valeur patrimoniale	89
L'état physique.....	89
L'état d'authenticité.....	90
Recommandations	91
1. Approfondir les connaissances	91
2. Reconnaître et signifier la valeur patrimoniale de certains bâtiments et ensembles.....	92
3. Sensibiliser et informer la population.....	92
4. Accompagner et outiller les propriétaires de bâtiments anciens	93
5. Inciter les propriétaires à mettre en valeur leur bâtiment	94
Bibliographie	95
Annexe 1 : Lexique illustré	101
Annexe 2 : Répertoire du patrimoine bâti agricole.....	108

Ce mandat d'inventaire du patrimoine bâti agricole consistait à répertorier et à caractériser de façon sommaire plus de 360 bâtiments agricoles d'intérêt patrimonial sur le territoire de la MRC de L'Islet. Ces bâtiments répartis dans les 14 municipalités de la MRC, pouvaient être de toutes natures : granges-étables, écuries, hangars, remises, laiteries, poulaillers, porcheries, ateliers, garages, moulins, etc. Ces bâtiments ont été sélectionnés selon plusieurs critères : ancienneté, usage, représentativité d'une typologie architecturale, rareté de certaines composantes, degré d'authenticité, appartenance à un ensemble, présence dans le paysage, etc.

Chacun des bâtiments sélectionnés a fait l'objet d'un relevé photographique sur le terrain et les informations le concernant (adresse, typologies, période de construction, état physique, état d'authenticité, valeur patrimoniale, etc.) ont été consignées dans une base de données sous la forme d'un répertoire illustré présenté en annexe de ce rapport.

Le présent rapport présente d'abord la méthodologie employée lors de l'inventaire. Il présente également les types architecturaux les plus souvent rencontrés à partir d'exemples de bâtiments inventoriés. Il fait ensuite état des caractéristiques qui définissent l'architecture agricole de la région de L'Islet : matériaux, volumétries, ouvertures, éléments d'assemblage et de finition, saillies, etc. Puis, le diagnostic général s'attarde à la valeur patrimoniale des immeubles, à leur état physique et à leur état d'authenticité. Viennent ensuite les recommandations générales pour la conservation et la mise en valeur de ce patrimoine particulier.

Avec ce portrait global, la MRC de L'Islet a en main la connaissance nécessaire pour orienter ses prochaines actions, notamment en mettant sur pied de nouveaux outils incitatifs, d'accompagnement, de sensibilisation ou d'interprétation liés à cet héritage bâti sur lequel reposent en grande partie les paysages ruraux de la région.

OBJECTIFS

La réalisation de cet inventaire du patrimoine bâti agricole de la MRC de L'Islet a permis de répondre à trois principaux objectifs :

- Répertorier, photographier et évaluer les principales composantes de ce patrimoine présentes sur le territoire et déterminantes dans la définition des paysages culturels;
- Connaître les grands courants architecturaux et les typologies des bâtiments agricoles ainsi que leur état de conservation;
- Acquérir la connaissance nécessaire à la mise sur pied d'outils de sensibilisation s'adressant aux propriétaires de bâtiments agricoles anciens.

ÉTAPE 1 • PRÉSÉLECTION

Avant d'entamer les travaux sur le terrain, une présélection des bâtiments agricoles a été réalisée à partir de la banque de photographies du rôle d'évaluation municipale fournie par la MRC de L'Islet. Cette présélection a permis de repérer quelques centaines de bâtiments potentiellement intéressants à répertorier, répartis dans les 14 municipalités du territoire à couvrir. De façon provisoire, cette sélection s'est fait sur l'ancienneté apparente des bâtiments, leur état d'authenticité présumée et la représentativité de certaines typologies plus ou moins rares sur le territoire. De cette sélection, des listes d'adresses ont ensuite été dressées pour faciliter les déplacements sur le terrain.

ÉTAPE 2 • COLLECTE DE DONNÉES SUR LE TERRAIN

Durant les saisons estivales 2019 et 2020, l'ensemble du territoire de la MRC de L'Islet a été ratissé pour photographier, d'une part, les bâtiments qui avaient été présélectionnés à la première étape et qui semblaient posséder de

l'intérêt patrimonial. Certains bâtiments ont alors été écartés de la sélection parce qu'ils possédaient moins d'intérêt que présumé au départ. D'autre part, les travaux sur le terrain ont permis de repérer bon nombre de bâtiments qui ne faisaient pas partie de la présélection et qui présentaient un bon intérêt patrimonial.

Au final, 360 bâtiments ont été retenus pour cet inventaire bien que davantage de bâtiments aient été photographiés. En plus du relevé photographique, diverses informations sur les bâtiments ont été directement relevées sur le terrain, notamment la présence dans le paysage et la nature de certains matériaux. L'intérieur des bâtiments n'était pas considéré dans ce mandat, même si certains propriétaires ont bien voulu nous ouvrir les portes de certains bâtiments. Lors de cette collecte de données sur le terrain, certains propriétaires rencontrés de façon improvisée ont aussi pu fournir des informations précieuses sur la fonction d'origine et actuelle des bâtiments ou leur période de construction.

Pour ce mandat, la recherche documentaire se limitait à dépouiller certains inventaires du patrimoine bâti existants (ex. Saint-Roch-des-Aulnaies et Saint-Jean-Port-Joli) ainsi qu'un certain nombre de monographies sur l'histoire des municipalités de la MRC de L'Islet ainsi que sur l'architecture agricole (voir bibliographie). Peu nombreux, ces ouvrages ont été d'une aide précieuse pour comprendre les spécificités de cette architecture domestique qui se démarque totalement de l'architecture monumentale et savante qui est beaucoup plus documentée. Nous avons également pu consulter l'ensemble des dossiers concernant le patrimoine de la MRC de L'Islet conservés au ministère de la Culture et des Communications, direction régionale de la Chaudière-Appalaches, à Lévis. Outre diverses recherches effectuées dans certaines bibliothèques

universitaires, municipales et nationales, des investigations ont également été menées sur le site internet de la Société d'histoire de la Côte-du-Sud. Les recherches dans la collection numérique de Bibliothèque et Archives nationales du Québec, dans laquelle bon nombre de photographies anciennes a été consulté, ont permis de rassembler une intéressante iconographie axée sur le bâti agricole ancien de la MRC de L'Islet. Nous n'avons pas fait de recherches dans les sources primaires (actes notariés, contrats, etc.) ni fait d'enquêtes orales systématiques auprès des propriétaires.

ÉTAPE 3 • TRAITEMENT DES DONNÉES

Les informations provenant du rôle d'évaluation ainsi que celles relevées sur le terrain et dans les recherches sommaires ont été incluses dans la fiche d'inventaire, c'est-à-dire une photographie de chaque bâtiment, des données d'identification (adresse, matricule), la date ou la période de construction présumée, la typologie fonctionnelle, la typologie formelle, l'état physique et l'état d'authenticité. La description physique des lieux a quant à elle été consignée dans un court commentaire textuel de quelques lignes faisant ressortir les principaux éléments relatifs à chaque bâtiment.

La description des bâtiments ne concerne que leur aspect extérieur. Aucune visite ni analyse des composantes intérieures des bâtiments n'était prévue. Les relevés ont en majorité été pris à partir de la voie publique sans pénétration sur le terrain. Seuls quelques bâtiments éloignés ou invisibles de la voie publique ont nécessité la pénétration sur les terrains privés.

Un système d'identification des photographies numériques a été élaboré pour faciliter le classement et l'archivage. Chaque photographie est identifiée par un code composé de plusieurs

éléments. Voici les principales composantes du système d'identification :

1- L'année de la prise de la photographie
2019

2 - Le code de la municipalité
Code géographique de 5 chiffres attribué à chacune des municipalités :

Ex. :
17065 Saint-Roch-des-Aulnaies
17078 L'Islet
17020 Saint-Marcel

3 - Le nom de la voie publique
Code de 4 caractères désignant la voie publique

Ex :
PRIR rue Principale
STCA rang Sainte-Camille

4 - Le numéro civique :


Toujours à 4 chiffres. Dans les cas où le numéro civique se compose de moins de quatre chiffres, des 0 ont été placés en premier lieu. Dans les cas où il y a plus d'un numéro civique sur un bâtiment, seul le plus petit a été inscrit. Les lettres A, B, C, etc. sont ajoutés lorsque plus d'un bâtiment est associé à une adresse.

5 - Le numéro de la prise de vue

Le devis photographique s'élabore comme suit :

1. Vue frontale de la façade principale
2. Vue d'angle 1 - angle façade principale et façade latérale gauche
3. Vue frontale de la façade latérale gauche
4. Vue d'angle 2 - angle façade latérale gauche et façade arrière
5. Vue frontale de la façade arrière
6. Vue d'angle 3 - angle façade arrière et façade latérale droite
7. Vue frontale de la façade latérale droite

8. Vue d'angle 4 - angle façade latérale droite et façade principale
9. Détail
10. Édifices annexes
11. Cour arrière et stationnements
12. Enseignes et affichages
13. Le site dans son environnement - vue d'ensemble à l'approche du site

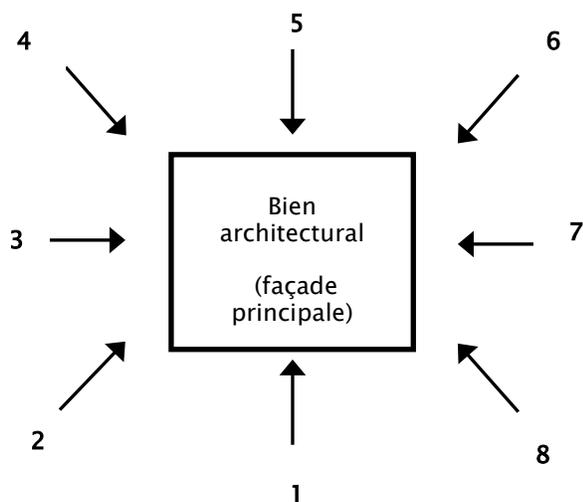

6 - Le numéro séquentiel (facultatif)

Ce numéro séquentiel (01, 02, 03, etc.) est nécessaire s'il y a plus d'une photographie pour la même prise de vue d'un même bâtiment (ex. : deux fois la façade principale).

7 - Exemple

2019_17060_HAVI_0833_02_02

Photographie prise à Sainte-Louise en 2019, 2e photographie de la façade gauche du moulin sis au 833, rang de la Haute-Ville.

ÉTAPE 4 • ÉVALUATION DE L'INTÉRÊT PATRIMONIAL

Cette quatrième étape consistait essentiellement à évaluer l'intérêt patrimonial des bâtiments sélectionnés afin de les hiérarchiser et d'identifier les éléments qui représentent la plus grande valeur.

Pour bien dégager le potentiel patrimonial des biens inventoriés, l'évaluation patrimoniale a tenu compte de cinq principales valeurs : 1) valeur d'âge et intérêt historique, 2) valeur d'usage et de rareté, 3) valeur d'architecture, 4) valeur d'authenticité et 5) valeur de contexte. En tenant compte de l'ensemble de ces valeurs, une cote patrimoniale (exceptionnelle, supérieure, bonne, moyenne et faible) a été attribuée à chaque bâtiment agricole répertorié et a été inscrite dans la fiche d'inventaire.

Voici la signification des cotes patrimoniales :

Exceptionnelle : Valeur à l'échelle nationale, c'est-à-dire que la valeur patrimoniale dépasse largement l'échelle locale ou régionale. Il s'agit d'éléments rares, d'équipements spécialisés qui sont des points de repère dans le paysage ou qui ont joué un rôle historique majeur dans le développement d'un lieu. Ayant habituellement déjà une valeur patrimoniale reconnue par le milieu, plusieurs des biens de valeur exceptionnelle sont classés ou cités immeubles patrimoniaux en vertu de la Loi sur le patrimoine culturel ou, s'ils ne le sont pas déjà, mériteraient de l'être.

Supérieure : Valeur forte à l'échelle locale ou régionale, au-dessus de la moyenne des biens patrimoniaux recensés. Il s'agit d'éléments qui se démarquent sur plusieurs critères et qui sont bien préservés dans l'ensemble. Leur valeur patrimoniale est habituellement reconnue dans le milieu ou évidente pour le non initié.

Bonne : Valeur qui rejoint un nombre important de biens culturels qui sont dans la moyenne, c'est-à-dire qui possèdent des attributs intéressants ou significatifs qui permettent de statuer sur leur ancienneté, leur intérêt architectural et leur appartenance à un paysage donné ou un ensemble architectural sans nécessairement se démarquer de façon importante. Il peut s'agir de bâtiments de styles courants qui ont préservé plusieurs de leurs caractéristiques, mais qui peuvent avoir subi quelques interventions réversibles.

Moyenne : Valeur habituellement attribuée à des biens qui ont subi un nombre important de transformations réversibles qui brouillent un peu l'ancienneté, l'intérêt architectural et l'appartenance à un paysage ou situé dans un environnement quelconque. Le potentiel patrimonial est toutefois encore important à la condition d'effectuer des travaux de mise en valeur.

Faible : Valeur habituellement attribuée à des biens qui ont subi un nombre important de transformations irréversibles qui brouillent l'ancienneté et l'intérêt architectural, qui sont abandonnées ou dont la nouvelle fonction est incompatible avec l'architecture d'origine. Cela n'empêche pas que le bâtiment puisse posséder un bon potentiel de mise en valeur si des travaux adéquats étaient effectués.

ÉTAPE 5 • RAPPORT DE SYNTHÈSE

Cette dernière étape a été consacrée à la rédaction de la présente synthèse, qui consiste à faire ressortir la méthodologie employée, les principaux types architecturaux rencontrés, les caractéristiques architecturales inhérentes à ce patrimoine bâti, quelques constats généraux sous la forme d'un diagnostic ainsi que les recommandations qui découlent de l'ensemble du processus.

LIVRABLES

Au terme de ce mandat, la MRC de L'Islet a reçu :

- Le rapport de synthèse sous format papier 8 ½ x 11 pouces couleur (3 copies) et en format numérique (Word et PDF);
- La base de données FileMakerPro contenant l'ensemble des 360 fiches de l'inventaire. Cette base de données est aussi fournie en version PDF et Excel et annexée au présent rapport;
- L'ensemble des photographies numériques prises au cours du mandat, identifiées, classées par municipalité, puis par rue.

La MRC de L'Islet comporte encore à ce jour bon nombre de bâtiments agricoles qui témoignent des pratiques agraires d'une époque révolue. Le présent inventaire a retenu un total de 360 bâtiments. Parmi ceux-ci, et outre la grange-étable que l'on rencontre le plus souvent, notons les fournils, les laiteries, les fours à pain et les caveaux à légumes, de même que les poulaillers, les porcheries, les hangars, les remises et les garages de formes et de gabarits variés, ainsi que des moulins. Contrairement aux granges-étables, les dépendances agricoles de plus petite taille sont davantage exposées aux outrages du temps. La plupart du temps, ces petits patrimoines sont laissés à l'abandon et disparaissent les premiers lorsqu'une exploitation agricole n'est plus en activité. C'est pourquoi on les retrouve en moins grand nombre sur le territoire.

Les dépendances agricoles

Le présent inventaire met surtout l'accent sur les granges-étables, ces dernières ayant un grand impact dans les paysages en raison de leurs dimensions imposantes. Cependant, il est impératif de mentionner que les ensembles agricoles visités se composent aussi généralement de plusieurs autres petits bâtiments qui ponctuent l'environnement rural. À proximité de la grange-étable et de la maison familiale, diverses dépendances sont incontestablement présentes sur le territoire de la MRC de L'Islet et participent à l'aménagement spatial de la ferme, qu'elles soient implantées selon les préceptes de la maison-cour¹ ou éparpillées plus ou moins aléatoirement sur une vaste propriété. Par ailleurs, dans les noyaux villageois, les cours

arrière des maisons sont souvent dotées d'un ou deux bâtiments secondaires utiles pour ranger le bois, réparer des objets, garder quelques poules, une vache ou un cheval ainsi que pour ranger les outils nécessaires à l'entretien et la culture d'un petit jardin.

Ces bâtiments peuvent habituellement être regroupés selon quatre grandes catégories :

- Les bâtiments destinés à loger des animaux : étable, poulailler, porcherie, écurie, bergerie, etc.
- Les bâtiments destinés à conserver les denrées de la ferme : grange, hangar à grain, silo, laiterie, glacière, caveau à légumes, puits, hangar à bois, etc.
- Les bâtiments destinés à transformer les produits : moulin, fromagerie, beurrerie, conserverie, fournil, cabane à sucre, four à pain, etc.
- Les bâtiments destinés à abriter les outils et équipements : hangar à machinerie, boutique à outils, remise, remise à voiture, garage, etc.

Généralement de forme rectangulaire, ces bâtiments de dimensions variées sont érigés majoritairement en bois, exceptionnellement en pierre, et sont coiffés de différents types de toiture. Leur usage purement fonctionnel se répercute dans les caractéristiques constructives et par l'absence générale d'ornementation. S'ils sont encore nombreux aujourd'hui, ils témoignent des modes de vie traditionnels révolus et leur fonction a bien souvent été modifiée. À titre d'exemple, plusieurs écuries ont été transformées en garage et un grand nombre de structures de petite taille servent dorénavant de remises, rendant par le fait même difficile l'identification de leur usage d'origine.

1. La maison cour réfère à un mode d'organisation des différents bâtiments de la ferme autour d'une cour plus ou moins définie afin de faciliter les déplacements d'un bâtiment à l'autre et de profiter d'un espace extérieur plus ou moins abrité des vents dominants.

Par ailleurs, comme partout dans la campagne québécoise, on reconnaît plusieurs anciennes écoles de rang récupérées par les agriculteurs pour servir de hangar ou d'atelier.

Exceptionnellement, le présent inventaire a retenu quelques bâtiments dont la fonction, davantage liée à une industrie artisanale, n'est pas « agricole » à proprement parler. Toutefois, leur implantation au sein d'ensembles agricoles, leur architecture sobre et traditionnelle s'apparentant à celle des granges-étables et des constructions de ce type de même que leur usage en lien avec le mode de vie rural d'autrefois justifiaient, à notre avis, leur présence dans le corpus d'étude. Il s'agit notamment des ateliers de forge, des ateliers de menuiserie et de quelques garages.

LA GRANGE-ÉTABLE

De loin la plus importante en nombre et en présence dans le paysage, la grange-étable est le bâtiment agricole par excellence de la ferme québécoise. Essentiellement destiné à l'industrie laitière ou à l'élevage bovin, ce type de bâtiment est constitué de deux sections ayant chacun sa fonction : la grange et l'étable. La grange est le bâtiment destiné à abriter les récoltes de grain et de foin. L'étable est un bâtiment autonome ou une partie fermée de la grange dans lequel on loge surtout les bovins. Selon les époques, on peut retrouver greffés à la grange, une écurie, un poulailler, un hangar à fumier, une remise pour la machinerie, un garage pour l'automobile, un silo ou une éolienne.

La grange et l'étable sont généralement des bâtiments indépendants à l'époque de la Nouvelle-France. Peu après la Conquête, mais surtout au 19^e siècle, la grange-étable combinée se généralise à travers tout le Québec. Ses dimensions sont en rapport avec le nombre d'animaux gardés dans l'étable l'hiver. Vers 1830, elle abrite volailles, vaches, bœufs, chevaux, moutons et porcs. La majorité des granges sont rectangulaires. Mais on trouve aussi sur le territoire québécois des granges rondes, carrées et octogonales. Plusieurs bâtiments octogonaux sont notamment érigés dans la région de L'Islet entre 1890 et 1910.



Grange-étable située au 16, chemin Taché Ouest, à Saint-Marcel.



Grange-étable située au 654, rang Saint-Camille, à Sainte-Félicité.



Grange-étable située au 1112, route de la Seigneurie, à Saint-Roch-des-Aulnaies.



Grange-étable située près du 434, chemin des Pionniers Est, à L'Islet.

L'ÉCURIE

À une époque où la seule force motrice provient des animaux, le cheval revêt une importance primordiale sur une exploitation agricole, qu'elle soit petite ou grande, tant pour les travaux de labour, les récoltes, que pour se déplacer tout simplement, et ce, été comme hiver. Si certains agriculteurs optent pour une cohabitation des chevaux et des vaches laitières dans un même bâtiment, d'autres préféreront procéder à la construction d'un bâtiment attenant, communément appelé écurie, afin de loger les chevaux et s'assurer par le fait même qu'ils seront installés convenablement et bien nourris. Ce bâtiment servira aussi souvent à l'entreposage des carrioles et autres véhicules de promenade nécessaires aux déplacements en dehors de la ferme.

Bien qu'elles ne servent plus depuis plusieurs années à leur fonction initiale, la majorité des écuries ayant été transformées en garage ou en hangar à machineries, on retrouve encore à ce jour quelques écuries d'origine sur le territoire de la MRC de L'Islet.



Écurie située au 277, rue Principale Sud, à Sainte-Perpétue.



Écurie située au 236, 3^e Rang Ouest, à Saint-Aubert.

LA PORCHERIE

Indispensables dans l'alimentation du 19^e et du début du 20^e siècle, les porcs sont omniprésents sur les exploitations agricoles de l'époque. S'ils sont la plupart du temps installés dans la grange-étable avec les autres animaux, il arrive que certains agriculteurs privilégient la construction d'un bâtiment attenant afin de séparer les bêtes. Il est parfois difficile de déterminer avec exactitude la présence d'une porcherie sur un site agricole, le bâtiment empruntant bien souvent les mêmes caractéristiques architecturales que les poulaillers, les garages ou les remises. Toutefois, la présence de portes basses disposées sur les façades latérales ou arrière d'un bâtiment, laissant libre cours aux entrées et sorties des porcs, s'avère un bon indice pour identifier les porcheries. Il est aussi fréquent qu'un hangar, assujéti à d'autres fonctions, ait aussi logé quelques cochons.

Quelques porcheries ont pu être identifiées sur les sites visités. Ce type de bâtiment, aussi appelé « soue », est de plan carré ou rectangulaire, coiffé d'un toit à deux versants, mansardés ou asymétriques et habituellement revêtu de bois.



Porcherie située au 905, route de la Seigneurie, à Saint-Roch-des-Aulnaies.



Porcherie située au 140-146, rang des Jumeaux-Pelletier, à Saint-Aubert.



Porcherie située au 95, route Amédée-Pelletier, à Saint-Pamphile.



Porcherie située près du 52, route 204 Est, à Saint-Adalbert.

LE POULAILLER

Pratiqué surtout à ses débuts pour la ponte, l'élevage des volailles, aussi appelé aviculture, en vient rapidement à comporter deux aspects, le premier axés sur la production d'œufs et le deuxième sur l'engraissement de volailles destinées à la consommation de la chair. Avant la fin du 19^e siècle, l'élevage des volailles suscite peu d'intérêt. Les fermiers possèdent quelques poules laissées en liberté durant la période estivale, qui sont confinées à l'étable ou à la porcherie durant l'hiver. Au 20^e siècle apparaîtront des bâtiments construits spécifiquement pour la production de volaille.

Ainsi, on retrouve trois sortes de poulaillers, aussi appelés couvoirs, destinés à abriter et à élever des poules pondeuses (ou d'autres volailles). Le premier est un petit bâtiment distinct intégré dans l'ensemble de ferme, utile pour loger quelques poules afin de combler les besoins d'une famille. Le second est parfois intégré ou greffé à une grange-étable ou un hangar. Le troisième est de plus grandes dimensions et se répand principalement au 20^e siècle afin de produire de la volaille destinée à la vente. Par exemple, dans les années 1930-1940, le gouvernement provincial met à la disposition des agriculteurs des plans-types de poulaillers pouvant contenir plusieurs centaines de volailles. On reconnaît ces modèles surtout par son plan rectangulaire, ses vastes dimensions, sa toiture en appentis ou à deux versants droits et ses nombreuses fenêtres.

Habituellement, les éléments communs aux poulaillers restent la fenestration présente sur une ou plusieurs façades, afin de favoriser un ensoleillement maximal à l'intérieur du bâtiment tout au long de l'année, et les petites ouvertures pratiquées dans le bas des façades. En plus de procurer la lumière dont les volailles ont besoin pour

pondre, les fenêtres permettent aux rayons du soleil de réchauffer le bâtiment alors que les petites ouvertures du bas des façades laissent entrer et sortir les bêtes.



Poulailler situé au 140, rang des Jumeaux-Pelletier, à Saint-Aubert.



Poulailler situé au 925, 3^e Rang Est, à Sainte-Louise.



Poulailler situé au 473, route de la Seigneurie, à Saint-Roch-des-Aulnaies.

LE SILO

Le silo est une immense boîte plus ou moins étanche, de forme cylindrique, octogonale ou carrée dans laquelle on peut conserver pendant un temps indéfini des fourrages verts ou partiellement desséchés tels le trèfle, les lentilles, le maïs, etc., et que l'on recouvre de manière à exclure l'air par le sommet afin d'en faire de l'ensilage². Souvent associés aux bâtiments agricoles datant de la première heure, les silos de bois cerclés de fer ont dans les faits été ajoutés aux granges-étables existantes plusieurs années après leur construction, à partir de la décennie 1880. La structure cylindrique peut aussi être composée de pierres, de tôle galvanisée ondulée ou plate, de béton coulé sur place ou de membrures de béton préformées. La lucarne disposée au sommet de la toiture est destinée au remplissage de la structure. L'accès au silo-tour, qui est généralement érigé au centre ou à l'une des extrémités de la grange, se fait par l'intérieur.

Dans un contexte où l'industrie laitière connaît un véritable essor, les silos semblent faire leur percée au Québec lors de l'Exposition de 1887 qui se tenait à Québec, où l'on avait fait construire pour l'occasion plusieurs silos pour des fins éducatives³. Dès 1890, des primes seront d'ailleurs émises par le Département de l'Agriculture pour encourager la construction de silos. En plus de permettre l'entreposage d'un plus grand nombre de végétaux dans un même espace en raison de la fermentation, les silos comportent l'avantage de fournir des fourrages verts tout au long de l'année dont les vaches ont besoin pour produire du lait.

Autrefois, le silo en bois était répandu sur le territoire de la MRC de L'Islet. Considéré comme l'un des plus vieux silos de bois du Québec, l'un d'entre eux se trouvait jadis à Sainte-Louise sur la propriété de Joseph-Édouard Caron, ministre de l'Agriculture de 1909 à 1912. D'autres exemplaires encore présents dans les années 1980 se dressaient à Saint-Marcel, près de la route 285, et à Saint-Aubert dans le 3^e Rang Est. Malheureusement, tous semblent avoir disparu, car aucun n'a été repéré. Des silos plus récents, de forme cylindrique et en béton, restent toutefois encore bien visibles un peu partout dans la campagne de la MRC de L'Islet.



Silos en béton préfabriqué situés à L'Islet.

² L'ensilage désigne une méthode de conservation au moyen de la fermentation lactique de végétaux frais, qui sont hachés et placés dans un silo ou en tas pressés, et qui sont destinés à l'alimentation des animaux. Ce terme désigne également les fourrages verts conservés en silo.

³ Ed A. Barnard. *Silos et ensilage*. Le Journal d'agriculture illustré. Montréal, vol. X, no 10, octobre 1887, p. 159

LE CAVEAU À LÉGUMES

Inspiré des techniques de conservations amérindiennes, le caveau à légumes est une construction semi-souterraine destinée à la conservation des denrées périssables tels les légumes du potager (patates, choux, navets, carottes, betteraves et poireaux), certains fruits en barils (pommes), ainsi que des conserves. bien ventilé, le caveau est divisé en carrés individuels en bois destinés à accueillir les groupes d'aliments.

Son toit voûté recouvert de terre, de même que son unique façade en pierre sans fenêtre et munie d'une porte double ou d'une trappe, assure une température adéquate à la conservation des denrées, protégeant les aliments dans les grandes chaleurs d'été comme des grands froids d'hiver. Le caveau est souvent aménagé dans une dénivellation naturelle du terrain, à l'abri de l'ensoleillement. On retrouve également des exemples de caveaux semi-enterrés dont seule la toiture à deux versants est sortie du sol. Palliant bien souvent à l'absence de cave intérieure à l'intérieur de la résidence, le caveau sert parfois de laiterie ou de glacière durant la période estivale.



Caveau à légumes construit au 19^e siècle situé au 710, avenue de Gaspé Ouest, à Saint-Jean-Port-Joli. Il fait partie du site patrimonial de Philippe-Aubert-de-Gaspé.

Aménagés au niveau du sol, parfois éloignés des propriétés ou enfouis sous un dense couvert forestier, les caveaux restent difficiles à repérer. pour ces raisons, un seul caveau à légumes figure dans l'inventaire.

LE HANGAR À GRAIN

Destiné à conserver les grains récoltés des plantes céréalières tels le blé, l'avoine, l'orge, le seigle et le sarrasin, le hangar à grain se caractérise généralement par son plan au sol de forme rectangulaire s'élevant sur un étage et demi et sa toiture à deux versants droits. La partie supérieure de la structure, qui sert à l'entreposage des récoltes de grains afin d'éviter les problèmes liés à l'humidité et à la présence de vermine, est parfois accessible par une porte à battant aménagée dans la partie supérieure du mur-pignon. Le rez-de-chaussée du bâtiment est pour sa part utilisé pour divers besoins (atelier, remise pour les instruments aratoires ou entreposage des voitures). Bien que ce type de construction ait possiblement été fortement répandu sur l'ensemble du territoire de la MRC de L'Islet et que plusieurs exemplaires sont probablement toujours existants, ce type de bâtiments reste aujourd'hui difficile à identifier avec exactitude.



Ce bâtiment avec sa lucarne à palan permettant de hisser de lourdes charges à l'étage aurait pu avoir servi de hangar à grains. Il est situé au 198, route de la Seigneurie, à Saint-Roch-des-Aulnaies

LA LAITERIE

Indispensable au bon fonctionnement des fermes laitières, la laiterie était à l'origine un petit bâtiment de forme rectangulaire, présentant une dimension moyenne de 4 pieds par 8 pieds, destinée à l'entreposage et à la transformation du lait produit sur la ferme. Habituellement coiffée d'une toiture à deux versants droits, la structure apposée à même le sol était généralement disposée du côté le plus ombragé de la résidence, de la grange-étable ou d'un bâtiment de ferme, ou à l'abri d'un couvert d'arbres afin d'éviter que les chauds rayons du soleil ne plombent directement sur le bâtiment. Cet ombrage et la captation de la fraîcheur du sol favorisaient ainsi la conservation des produits laitiers.

Les laiteries sont généralement démunies d'ouvertures afin de mieux préserver la fraîcheur à l'intérieur de l'enceinte. Caractérisées à leur origine par leur structure en pierre, les laiteries tendent progressivement à se construire avec une charpente de bois en pièce sur pièce. L'absence d'ornements témoigne de la fonction utilitaire du bâtiment.

De nos jours, la laiterie est une construction peu commune. En fait, seules quelques propriétés agricoles ont conservé leur laiterie ancienne et l'utilisent à d'autres fins.



Laiterie située au 1143, 2^e Rang, à Saint-Roch-des-Aulnaies.



Laiterie située au 903, 3 Rang Est, à Sainte-Louise.



Laiterie située au 851, avenue de Gaspé Est, à Saint-Jean-Port-Joli.



Laiterie située au 255, chemin des Belles-Amours, à L'Islet.

LE PUIT

Le puits permet de s'approvisionner en eau douce nécessaire à la consommation et à une multitude de tâches sur la ferme. Autrefois, des puits étaient souvent aménagés à l'intérieur de la résidence avec un trou creusé sous la maison afin d'éviter les sorties à l'extérieur. Les puits extérieurs semblent avoir été plus fréquents et participaient à l'ensemble rural d'autrefois ainsi qu'à son paysage architectural. Plusieurs puits sont bien visibles dans la MRC de L'Islet, mais tous ne sont pas anciens, utilisés davantage pour leur fonction ornementale, intégrés dans un aménagement paysager cherchant à produire un style champêtre.



Puits situé près de la rue Caron, à Saint-Adalbert.



Puits situé sur la propriété du 13, chemin du Village Est, à Saint-Damase-de-L'Islet.



Puits situé dans le stationnement de La Roche à Veillon, au 547, avenue de Gaspé Est, à Saint-Jean-Port-Joli. Il pourrait s'agir d'une réplique.



Puits dans le rang des Pelletier, à Saint-Omer.

LE FOUR À PAIN

Principalement utilisé pour le pain de ménage, aliment de base tout au long des 18^e et 19^e siècles, le four à pain sert également à la cuisson des tourtières, pâtés, tartes et ragoûts de viande. Employé dans les diverses besognes quotidiennes, le four à pain permet le séchage des herbes du jardin et du lin avant le brayage, la désinfection des plumes d'oiseaux de la basse-cour ainsi que le fumage des viandes. Lorsqu'il n'est pas intégré à la structure d'une résidence ou d'un fournil (four semi-intérieur), le four à pain extérieur est aménagé en retrait de la maison de manière à limiter les risques d'incendie. Construit au gré des ressources matérielles et financières disponibles, le four à pain se distingue généralement par sa surface de terre aplaniée ou son lit de pierres, au-dessus duquel s'élève une voûte de four en terre ou en brique. Des portes doubles de fonte donnent accès à l'âtre. Le four à pain est habituellement doté d'un abri de bois recouvert de bardeaux de cèdre afin de le protéger des intempéries et assurer la longévité de la structure.

Avec l'avènement des boulangeries au début du 20^e siècle, le four à pain est peu à peu abandonné. De nos jours, les fours à pain présents sur le territoire de la MRC de L'Islet sont davantage des reconstitutions utilisés principalement comme attractions touristiques. Si certains d'entre eux peuvent être véritablement anciens, cette ancienneté reste très difficile à déterminer.



Four à pain situé au 373, chemin des Pionniers Est, à L'Islet.



Four à pain situé au 1143, 2^e Rang, à Saint-Roch-des-Aulnaies.



Four à pain situé au 636, 6^e Rang, à Saint-Damase-de-L'Islet.

LE FOURNIL

Le fournil est un petit bâtiment muni d'un four où on effectue différentes tâches domestiques pendant la saison estivale, dont la cuisson du pain et d'autres aliments, la fabrication du beurre et du savon de pays. L'enroulement du tabac, le cardage de la laine, le sérançage du lin et l'ébouillantage des porcs figurent également dans les activités qui s'y déroulaient. On y passait généralement la journée avant de retourner dans la maison après le dernier repas, permettant ainsi de garder cette dernière fraîche. Le fournil nécessite moins d'entretien et laisse plus de temps pour les travaux de la ferme tout en gardant la grande maison propre après le grand ménage du printemps. L'hiver, il sert d'atelier, de lieu de rangement des accessoires et d'espace de conservation pour les viandes provenant des grandes boucheries d'automne. Au gré des besoins et des modes, le fournil peut s'adosser à la structure principale d'une résidence (cuisine d'été) ou être construit à mi-chemin entre la maison et la grange, au centre de la cour. La plupart du temps coiffé d'un toit à deux versants, le fournil se démarque souvent des autres bâtiments de ferme par la présence de plusieurs ouvertures ainsi que par sa cheminée en pierre ou en brique.



Fournil situé au 328, route de la Seigneurie, à Saint-Roch-des-Aulnaies. Autrefois, on retrouvait plusieurs dépendances en pierre utilisées comme fournil dans cette localité. Peu d'entre elles ont traversé le passage du temps.



Fournil situé sur la route de la Seigneurie, à Saint-Roch-des-Aulnaies.



Fournil situé au 710, avenue de Gaspé Ouest, à Saint-Jean-Port-Joli. Ce bâtiment fait partie du site patrimonial de Philippe-Aubert-de-Gaspé.



Fournil situé au 46, 4 Rang, à Saint-Aubert. Ce bâtiment aurait pu aussi être utilisé comme forge.

LA CABANE À SUCRE

La cabane à sucre est habituellement construite dans une érablière, un boisé constitué principalement d'érables à sucre et situé à plus ou moins longue distance de la propriété agricole. Essentiellement utilisée au cours de la période de dégel, au printemps, la cabane à sucre abrite les cuves destinées à la transformation de la sève d'érable en sirop. Depuis la mise au point des casseroles d'évaporation et des évaporateurs à compartiments par les Américains, à partir des années 1870, la plupart des cabanes à sucre québécoises ont repris sensiblement le même plan. De forme rectangulaire et recouverte de planches horizontales ou verticales à couvre-joints, la cabane à sucre est surmontée d'une toiture à deux versants en tôle galvanisée ou en bardeaux. À cela s'ajoute un large campanile à volets, élément identitaire par excellence, qui occupe le sommet de la toiture et permet la dispersion de la vapeur produite par l'ébullition de la sève. L'aménagement intérieur se résume à la partie réservée aux bouilleuses, qui occupe l'espace le plus grand, auquel s'ajoute selon les cas une cuisinette, un hangar à bois et une écurie pour les chevaux.

L'industrie acéricole est importante dans la MRC de L'Islet. Les cabanes à sucre sont nombreuses sur le territoire et plusieurs sont intéressantes au niveau patrimonial. Toutefois, comme elles se trouvent sur des terrains privés, éloignées de la voie publique et sans adresse précise, leur localisation demeure difficile. Deux cabanes à sucre figurent dans l'inventaire.



Cabane à sucre située dans le 7^e Rang Ouest, à Saint-Marcel.



Cabane à sucre située au 618, rue de la Haute-Ville, à Sainte-Louise. Il s'agit de l'une des trois sucreries-écoles fondées au début du 20^e siècle par le gouvernement provincial pour améliorer la qualité des produits de l'érable et offrir des prix raisonnables sur le marché.



Cabane à sucre située dans le 5^e Rang Ouest, à Saint-Cyrille-de-Lessard.

LE HANGAR, LE GARAGE ET LA REMISE

D'un point de vue architectural, les hangars, garages et remises présentent en règle générale certaines similitudes. En fait, c'est surtout au niveau de leur usage respectif qu'ils se démarquent, celui-ci influant sur la forme et la volumétrie du bâtiment. D'un apport indéniable au bon déroulement des activités sur la ferme, les hangars, les garages et les remises sont généralement implantés près de la résidence et/ou de la grange-étable.

Le hangar est un bâtiment d'entreposage habituellement coiffé d'une toiture à versants droits. Des portes de différentes tailles permettent d'y ranger les instruments aratoires, les machineries et les voitures. Il peut également servir d'atelier. Après l'arrivée de l'automobile, au début du 20^e siècle, certains hangars ont été convertis en garages. La remise, ou boutique est pour sa part préconisée pour ranger la petite machinerie, les outils et les instruments d'entretien du terrain.

Le hangar, tant en milieu rural qu'en milieu urbain, sert à de multiples usages. Du 17^e siècle jusqu'à l'apparition des silos en bois, puis en béton, les combles du hangar étaient parfois mis à profit pour conserver le grain, tandis que le bas servait à abriter du matériel ou de l'équipement, en plus de servir occasionnellement de batterie.

Situé à une courte distance de la maison afin d'y accéder aisément en période hivernale, le hangar à bois sert à abriter des intempéries le bois coupé en bûches destiné à l'approvisionnement domestique. Cette construction ajourée reste très rudimentaire et est majoritairement faite de bois.

Au cours de la première moitié du 20^e siècle, l'utilisation de l'automobile et du tracteur est en constante progression. Les voitures et les machineries agricoles déplacées par la traction animale (carrioles, traîneaux, charrettes) sont ainsi

lentement remplacées par des machines fonctionnant à l'essence. Dans les campagnes, le charron responsable de la production des voitures ainsi que le forgeron indispensable au ferrage des chevaux sont supplantés par les garagistes, capables de réparer et d'entretenir les automobiles et tracteurs en plus de fournir du carburant. Toutefois, les exemples de forgerons transformés en garagistes pour suivre l'air du temps sont loin d'être rares.

En milieu rural, on retrouve de petits garages près des maisons pour remiser la voiture familiale, et des structures plus importantes dans les noyaux villageois qui servent aussi de forge et parfois d'atelier de menuiserie.



Hangar situé au 238, 9^e Rang, à Tourville.



Garage situé au 77, 9^e Rue, à L'Islet.



Hangar à bois situé au 1295, rue Principale, à Tourville.



Hangar situé au 16, rue Principale Sud, à Sainte-Perpétue.



Hangar situé au 2135, route Elgin Nord, à Saint-Pamphile.



Hangar situé au 16, chemin Taché Ouest, à Saint-Marcel.



Hangar situé au 152, 5^e Rang Est, à Saint-Cyrille-de-Lessard. Il s'agit d'une ancienne maison de colonisation transformée en hangar.



Remise située au 373, chemin des Pionniers Est, à L'Islet.

L'ATELIER

L'atelier est un bâtiment servant à la pratique de divers métiers comme la menuiserie, la forge, la ferblanterie ou la ferronnerie. Même s'ils ne sont pas toujours directement liés aux activités agricoles, ces bâtiments souvent présents dans les agglomérations villageoises reprennent plusieurs caractéristiques des bâtiments de ferme. De plus, ces métiers sont souvent exercés pour ou par des agriculteurs (ferrage des chevaux, réparation des outils et des machines agricoles, etc.). Certains de ces ateliers sont même présents sur des ensembles de ferme. Les ateliers sont généralement bien fenêtrés afin de procurer la lumière naturelle dont ont besoin les artisans.

Beaucoup de ces ateliers ont disparu graduellement du paysage avec la mécanisation et l'industrialisation qui ont remplacé le travail des artisans. Toutefois, plusieurs d'entre eux ont été repérés dans la MRC de L'Islet.



Forge située au 15, chemin Taché Ouest, à Saint-Marcel.



Atelier de menuiserie situé au 84, rue Principale Ouest, à Saint-Aubert.



Forge située au 285, rang des Pelletier, à Saint-Omer.



Atelier de charbon et forge situé au 105, avenue de Gaspé Est, à Saint-Jean-Port-Joli.



Forge située au 200, route 204 Est, à Saint-Adalbert.



Atelier de forge situé au 156, rue Principale Ouest, à Saint-Aubert.



Atelier de forge situé au 20, chemin du Village Est, à Saint-Damase-de-L'Islet.

LA FROMAGERIE ET LA BEURRERIE

Autrefois, chaque localité possédait une ou plusieurs fromageries et beurreries. Si certaines se trouvaient dans les noyaux villageois, d'autres étaient positionnées au début ou au milieu d'un rang, ou près de la gare, et donc du train, qui acheminait une partie de la production vers les villes. Les agriculteurs venaient déposer leurs « gallons » de lait pour y être transformés en beurre et en fromage destiné à la consommation locale ou aux centres urbains. À l'instar des ateliers d'artisans, ces bâtiments ayant abrité beurrerie et fromagerie sont aujourd'hui très rares dans la MRC de L'Islet. Ces bâtiments, devenus inutilisés au milieu du 20^e siècle, ont été transformés à des fins résidentielles ou carrément démolis.



Ancienne beurrerie située au 21, rue Principale Est, à Saint-Aubert.



Ancienne beurrerie située au 24, chemin du Roy Est, à Saint-Jean-Port-Joli.

LE MOULIN

Les premiers moulins au Québec sont construits dès le 17^e siècle dans le contexte du régime seigneurial. Selon ce système, une seigneurie est concédée à un particulier, souvent contre des services rendus à l'État. En retour, le seigneur doit répondre à plusieurs obligations, dont celle d'assurer la construction d'un moulin pour moudre les grains cultivés par les censitaires résidant sur la seigneurie.

Durant les 17^e et 18^e siècles, des moulins à vent et à eau sont édifiés dans plusieurs localités de la vallée du Saint-Laurent. En raison de leur polyvalence et de leur performance, les moulins à eau continuent d'être construits durant tout le 19^e siècle, contrairement aux moulins à vent qui sont peu à peu abandonnés. Ces moulins à eau, souvent en pierre, parfois en bois, sont disposés près d'un cours d'eau possédant un débit suffisant pour actionner la grande roue qui, reliée à différents mécanismes, permet de mettre en marche la machinerie capable de moudre les grains, de carder et de fouler la laine et de scier le bois.

Plus précisément, ces moulins transforment les grains (blé, avoine, sarrasin etc.) en farine pour la production du pain, élément essentiel de l'alimentation des Québécois d'autrefois, en plus de produire la moulée des animaux. Grâce à eux, la laine des moutons élevés par les agriculteurs devient apte à entrer dans la confection des vêtements de la famille. À l'aide de scies actionnées par l'action de la grande roue, les billots de bois sont métamorphosés en planches, en bois de charpente et en bardeaux.

À partir de la fin du 19^e siècle environ, de nouvelles formes d'énergie telles que le charbon, la vapeur et le diesel viennent remplacer l'énergie hydraulique. Entre les années 1900 et 1950, les moulins que l'on met sur pied fonctionnent essentiellement au diesel ou à la vapeur alors que plusieurs anciens moulins à eau sont convertis à ces types d'énergie.



Moulin des Aulnaies. Moulin à eau situé au 525, route de la Seigneurie, à Saint-Roch-des-Aulnaies.



Moulin à eau situé au 515, chemin du Moulin, à Saint-Jean-Port-Joli.



Moulin à eau situé au 155, chemin Lessard Est, à Saint-Cyrille-de-Lessard.



Moulin à eau situé au 247, chemin Lamartine Ouest, à L'Islet.



Moulin à eau situé au 334, 3^e Rang Est, à Saint-Aubert.



Moulin à eau situé au 46, route de la Tortue, à L'Islet.



Moulin à eau situé au 833, rang de la Haute-Ville, à Sainte-Louise.



Moulin ayant fonctionné au diesel situé au 117, avenue de Gaspé Ouest, à Saint-Jean-Port-Joli.

Si au premier regard les bâtiments destinés à des fonctions agricoles semblent plus ou moins homogènes au Québec, on s'aperçoit rapidement que chaque structure est teintée d'un régionalisme découlant tant de la topographie du milieu dans lequel elle s'insère, des matériaux disponibles, des techniques de construction en usage, que des façons de pratiquer l'agriculture. Ces particularités architecturales, qui se traduisent tant dans la forme de la toiture, la façon d'élever les murs, la disposition des ouvertures, les matériaux de revêtement de la structure et l'implantation du bâtiment sur le site, sont autant d'éléments qui définissent l'essence même de l'architecture agricole dans la MRC de L'Islet. Par exemple, dans un même rang, il n'est pas rare de voir un modèle récurrent de grange-étable ou de dépendance agricole qui se répète d'une ferme à l'autre. On peut y voir ainsi la signature d'un même constructeur ou alors d'une même famille ou d'amis qui se sont inévitablement consultés pour produire un bâtiment aux formes et caractéristiques semblables ou identiques. Il arrive également fréquemment que les façades des bâtiments pourvues d'ouvertures s'élèvent face au sud afin de faire bénéficier les animaux qu'ils abritent d'un ensoleillement maximal et du chauffage solaire passif que les rayons du soleil procurent en hiver.

L'inventaire des bâtiments agricoles de la MRC de L'Islet, qui porte sur 360 bâtiments, a permis de mettre en lumière la prédominance de deux grandes typologies formelles distinctes : les bâtiments à toit à pignon droit (à deux versants) et les bâtiments à toit brisé (mansardé). Les autres types (à plan octogonal, à toit en croupes, arrondi, en appentis, asymétrique, etc.) constituent plutôt des exceptions. Notons que la toiture à deux versants et brisée est utilisée autant pour les granges-étables que pour les hangars, les laiteries, les poulaillers et les fournils, ce qui explique en partie la prédominance de ces formes dans le paysage.


Ces deux grandes typologies, qui se déclinent en quelques variantes, incarnent des périodes d'influences plus ou moins distinctes. Les enjeux économiques que représentait la construction d'une grange-étable ou d'un autre bâtiment agricole, tant en raison des coûts associés à une telle construction que de la nécessité de se doter d'un bâtiment fonctionnel, ne laissent pas place à l'erreur, car c'est toute l'économie de l'exploitation agricole qui en dépend. Longuement mûrie, réfléchie, pesée et soupesée, la construction d'un bâtiment agricole n'est jamais laissée au hasard, comme en témoignent les nombreux journaux d'agriculture et les publications traitant, à partir de la deuxième moitié du 19^e siècle, des vertus ou des inconvénients de tels types d'aménagement ou de tels types de structure.

LE BÂTIMENT À TOIT À DEUX VERSANTS

Le bâtiment à toit à deux versants, ou à pignon droit, constitue la première forme architecturale à voir le jour sur les bâtiments agricoles de la MRC de L'Islet. Facilement identifiable par sa structure de forme rectangulaire reposant sur un lit de pierres et surmontée d'une toiture à deux versants droits, ce type de construction s'inspire directement des façons de faire qui ont cours en Europe, tant en France (Perche, Picardie, Normandie et Bretagne) qu'en Angleterre au début de la colonisation du territoire.

Adapté aux conditions climatiques rigoureuses qui sévissent tout au long de la période hivernale, le modèle d'origine de la grange se voit rapidement doté au rez-de-chaussée d'une étable, espace destiné à abriter les animaux, et d'un fenil dans l'espace des combles afin d'entreposer le fourrage nécessaire à la survie des animaux tout au long de l'année. La combinaison des usages a pour effet de limiter les déplacements de l'agriculteur à l'extérieur de l'enceinte agricole afin de nourrir et soigner les animaux, pénibles lorsqu'il y a de grandes accumulations de neige. Cette façon de faire semble se répandre sur l'ensemble de la province, et par le fait même sur le territoire de L'Islet, dès la construction des toutes premières structures agricoles d'importance. Des volumes en saillie surmontés d'une toiture en appentis permettent d'augmenter la superficie du bâtiment à moindre coût.

Inspirée des traditions anglaises populaires en Europe au 17^e siècle, la « grange anglaise » se distingue par sa volumétrie plus compacte que le modèle français (en moyenne 30 pieds de longueur sur 20 pieds de largeur) et possède habituellement une large porte au centre de la façade la plus large (barlong), à l'avant et à l'arrière afin de faciliter l'accès à l'intérieur de l'enceinte et favoriser la circulation des animaux et des voitures chargées de foin.

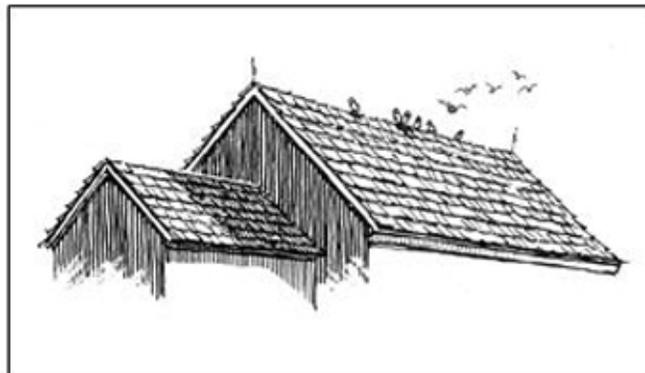

Bâtiment coiffé d'un toit à deux versants. Source: Eric Sloane. *American Barns and Covered Bridges*. Mineola (New York) USA, Dover Publications Inc., 2002, p. 62.



Grange-étable à toit à deux versants droits. Source : Eric Sloane. *Recollections in Black and White*. Mineola (New York) USA, Dover Publications Inc., 2006, p. 48.

Avec la circulation croissante de catalogues et de publications dédiés au monde agricole qui véhiculent des influences tant états-uniennes que canadiennes-anglaises dans la deuxième moitié du 19^e siècle, le modèle de la « grange anglaise » tend progressivement à se modifier afin de s'adapter plus aisément aux nouvelles réalités du milieu agricole. Ces transformations se traduiront notamment par une augmentation marquée de la volumétrie du bâtiment, qui compte dorénavant deux étages sans compter l'espace des combles. Accolé en contrebas d'une route, près d'une pente naturelle, le premier niveau de la grange, dont la porte d'accès principale

est généralement située non pas sur le mur-pignon, comme pour les écuries et d'autres bâtiments annexes, mais plutôt sur la façade la plus longue, est dorénavant accessible à partir d'un ponceau aménagé afin de faciliter la libre circulation des voitures à foin à l'intérieur de l'enceinte.



Grange-étable de deux étages à pignon droit accolée à une colline afin de faciliter l'accès à la batterie. Source : Eric Sloane. *American Barns and Covered Bridges*. Mineola (New York) USA, Dover Publications, 2002, p. 68.

Plus spacieuse que le bâtiment français (Perche, Picardie, Normandie et Bretagne) dont elle s'inspire, la grange longue (*Quebec Long Barn*) se distingue par sa volumétrie élancée dont la longueur peut aisément s'étirer de 48 à 90 pieds⁴, sa toiture généralement plus aiguë et ses nombreuses ouvertures. Par leurs dimensions et leur emplacement sur la structure, ces dernières facilitent l'identification des fonctions pour chacune des parties de la grange-étable.

Spécifique aux paysages québécois, ce modèle se voulait au départ une solution aux problèmes découlant des périodes de gels en Nouvelle-France, qui sont davantage rapprochées qu'en Europe. Multifonctionnelle et polyvalente, la grange longue permet à la fois d'engranger adéquatement la seule récolte annuelle destinée à nourrir la famille (en moyenne 3 000 à 4 000 bottes de foin et le grain) ; de battre les céréales à l'abri du vent et des intempéries (batterie) ; de loger convenablement les

animaux durant les six mois en période hivernale (en moyenne dix vaches d'âge divers, six chevaux, vingt moutons, trois porcs et cinquante volailles) ; tout en abritant les diverses machineries nécessaires au bon fonctionnement des activités de la ferme.

À l'instar de la grange anglaise, le modèle de la grange longue tend progressivement à se modifier et à s'adapter aux nouvelles réalités du milieu agricole dès la fin du 19^e siècle. L'une des solutions mises de l'avant par plusieurs agriculteurs consiste à additionner successivement deux ou trois agrandissements homogènes (volumétrie et matériaux de recouvrement similaires) dans le prolongement du bâtiment d'origine. Les journaux d'agriculture, les expositions provinciales et les foires agricoles ne sont pas en reste, comme l'illustrent les modèles et plans mis à la disposition des propriétaires terriens, destinés à promouvoir les nombreux avantages de construire des granges longues sur deux étages, ou d'élever le carré d'une grange existante en ajoutant un étage supplémentaire (hauteur de quatre à cinq pieds) destiné à accueillir la batterie et bonifier par le fait même l'espace interne de l'enceinte.

Au début du 20^e siècle, le secrétaire du concours du Mérite agricole décrit les granges de la région de la Côte-du-Sud, soit une bonne partie de la MRC de L'Islet, comme « des constructions longues, étroites et basses comprenant étable et écurie situées dans le corps de la bâtisse entre les batteries, une remise en appentis à un ou deux bouts, sous la tasserie, l'une d'elles servant communément de bergerie, avec un ou deux ponts montant au-dessus des étables; blanchies à la chaux, portes et toitures peintes en noir ou rouge, pignons lambrissés en bardeaux⁵ ». Ce type de grange, tel que décrit,


4 Allen G. Noble et Richard K. Cleek. *The Old Barn Book : A Field Guide to North American Barns & Other Farm Structures*. Nouveau Brunswick / New Jersey, Rutgers University Press.

5 Jacques Saint-Pierre. *La Côte-du-Sud*. Sainte-Foy, Éditions de l'IQRC, 2000, p. 79-80.


possède un deuxième étage accessible par un pont de fenil (garnaud) qui constitue une nouveauté par rapport à la période antérieure. Effectivement, avant le milieu du 19^e siècle, les granges n'avaient habituellement qu'un seul étage, donc les ponts de fenil n'étaient pas nécessaires.

Par ailleurs, l'arrière-pays de la MRC de L'Islet colonisé entre le début du 20^e siècle et les années 1940 présente un modèle typique de grange-étable. Celle-ci est de forme rectangulaire, haute de deux étages, coiffée d'un toit à deux versants droits et greffés d'un pont de fenil. Ce modèle plus compact que les granges longues construites entre le milieu


et la fin du 19^e siècle se retrouve aussi dans les autres municipalités de la MRC de L'Islet. Habituellement, dans les régions plus anciennes, elle remplace des constructions antérieures, démolies pour leur vétusté ou après avoir été incendiées par la foudre. Dans les régions de colonisation, il est possible que ce modèle de grange-étable soit le résultat d'un plan-type proposé par le gouvernement.

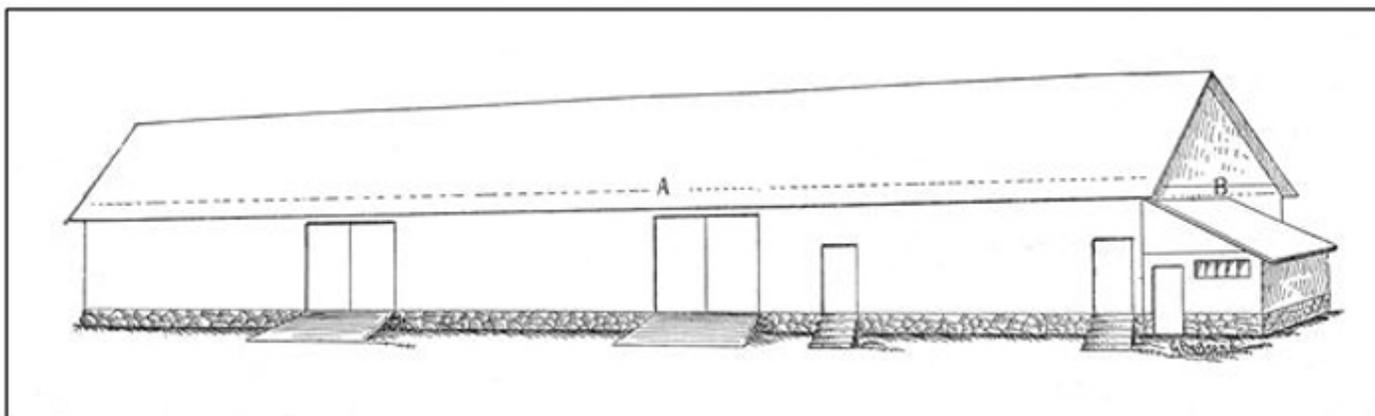

Grange-étable longue d'un étage et demi, mesurant 90 pieds de longueur par 26 pieds de largeur. Source : *Le Journal d'agriculture illustré* . Montréal, vol. XI, n° 4, avril 1888, p. 61.

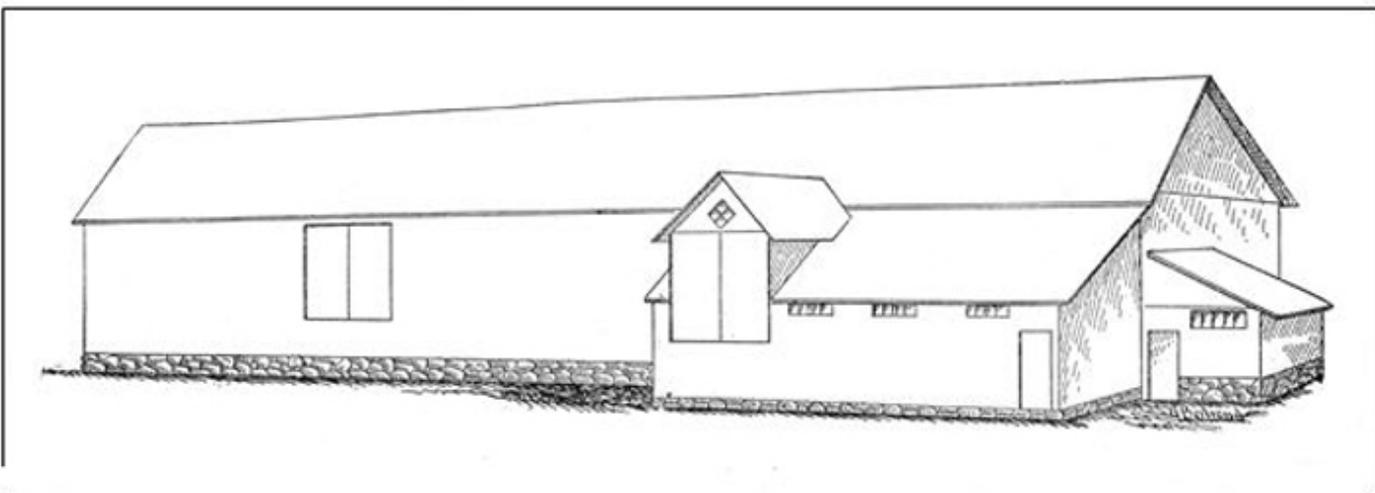


Grange-étable longue plus élancée ayant fait l'objet d'un surhaussement de quatre à cinq pieds afin d'aménager la batterie à l'étage supérieure et l'étable au rez-de-chaussée. Source : *Le Journal d'agriculture illustré* . Montréal, vol. XI, n° 4, avril 1888, p. 61.

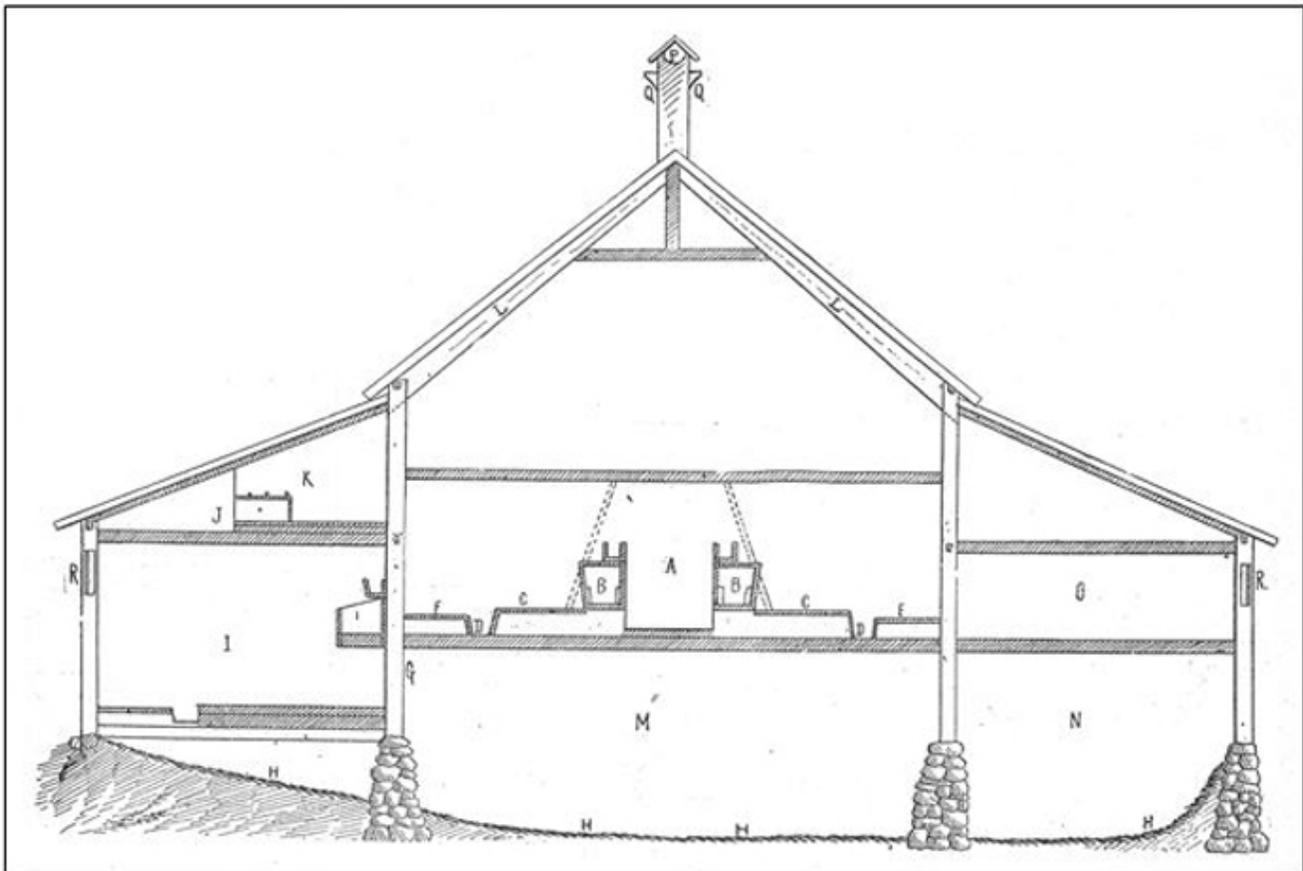

Coupe transversale d'une grange-étable à pignon droit d'un étage et demi. Gravure et légende présentées dans *Le Journal d'agriculture illustré*. Montréal, vol. XI, n° 4, avril 1888. p. 62.

Légende


- A. Passage de 4 pieds pour soigner les animaux par la tête ;
- B. Crèches surmontées d'une auge ;
- C. Pontage de 4 pieds et demi de longueur ;
- D. Dalles à fumier de 10 pouces et demi au fond ;
- E. Passage derrière les vaches ;
- F. Passage plus large derrière les vaches et servant d'allée pour soigner les chevaux par la tête ;
- G. Ouverture pour jeter le fumier dans la cave. Le pavé de chevaux serait espacé d'un pouce entre chaque madrier, de manière à faire écouler les urines directement dans la cave à fumier, laquelle serait entièrement couverte d'un lit de glaise battue (H) ;
- I. Écurie ;
- J. Ouverture dans toute la longueur de manière à éclairer le poulailler et le réchauffer par la chaleur ascendante de l'écurie ;
- K. Poulailler ;
- L. Ventilateur ;
- M. Cave à fumier ;
- N. Remise à fumier ;
- O. Porcherie ou étable à veaux, etc. ;
- R. Fenêtres. L'écurie serait boisée sous les chevrons et l'espace libre entre cette boiserie et la couverture serait rempli de sable, de tan ou de bran de scie, afin de conserver la chaleur.

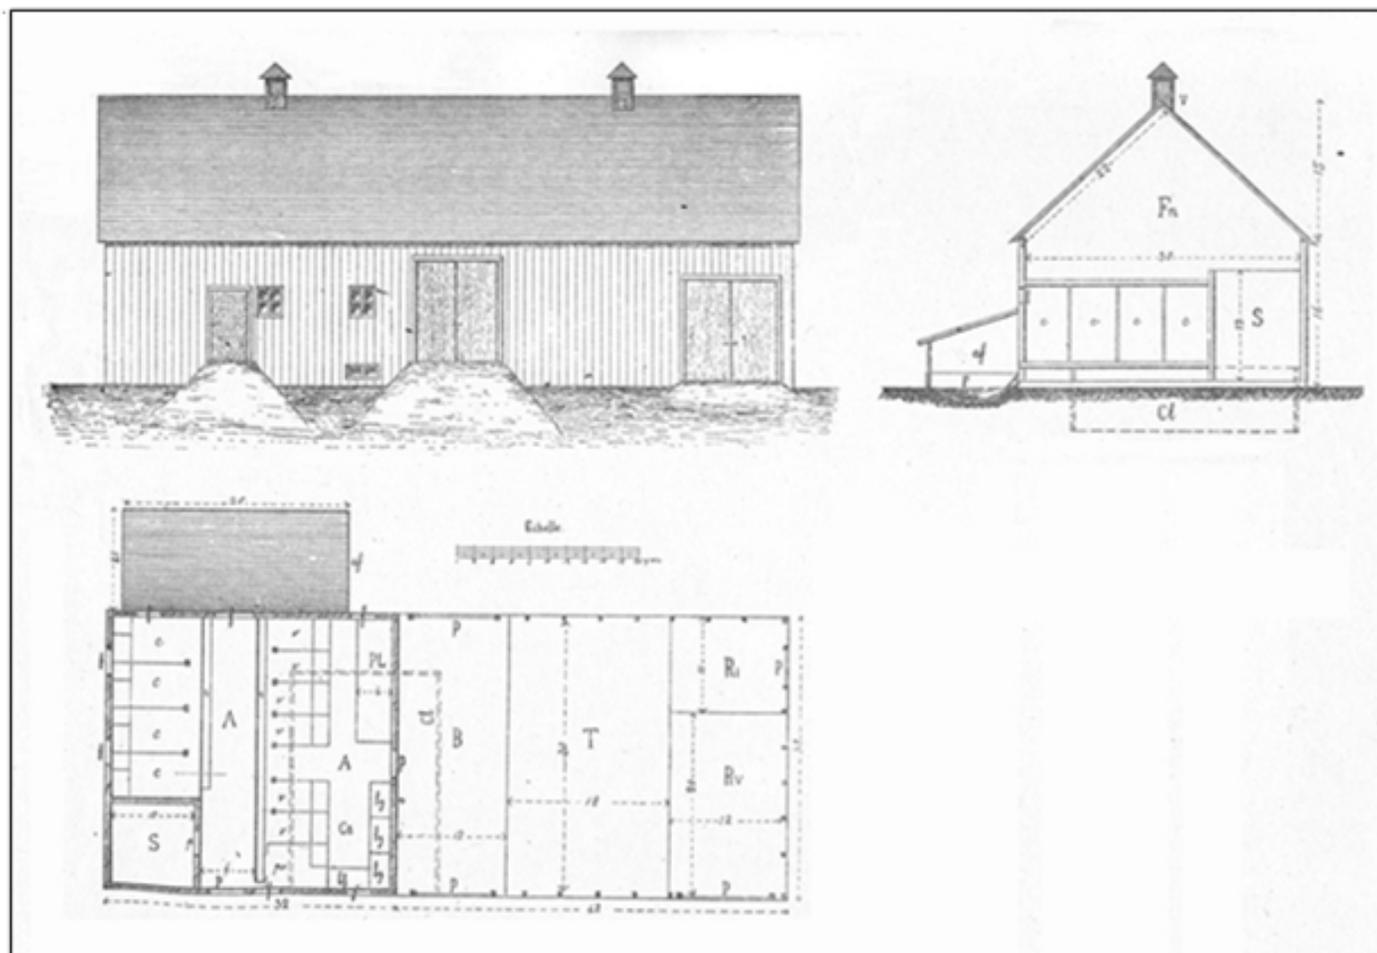

Plan d'une grange-étable pouvant être construite pour un montant de 600 \$ (74 pieds de longueur par 31 pieds de largeur). Gravure et légende présentées dans *Le Journal d'agriculture illustré*. Montréal, vol. XVII, n° 2, 16 février 1894. p. 31.

Légende

A. Allée	Fn. Fenil
af. Abri pour le fumier	P. Portes
B. Batterie	p. Porte du silo
bf. Boîte de fermentation	PL. Poulailler
bg. Boîtes à grains, moulée, etc.	Ri. Remise pour instruments aratoires, etc.
Ca. Chambre d'alimentation	Rv. Remise pour voitures, etc.
c. Stalles des chevaux	S. Silo
Cl. Cave à légumes	T. Tasserie
F. Fumière avec fond de glaise battue	V. Ventilateurs

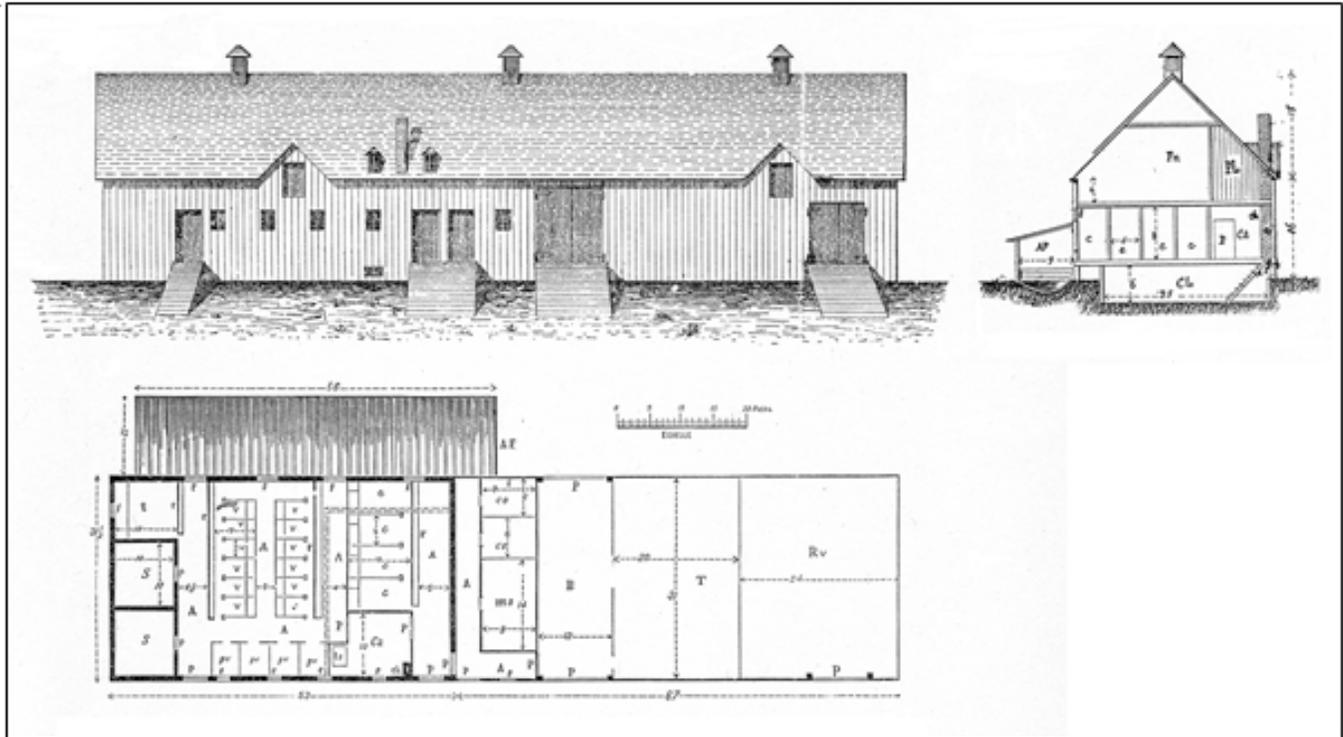

Plan d'une grange-étable pouvant être construite pour un montant de 900 \$ (120 pieds de longueur par 31 pieds de largeur). Gravure et légende présentées dans *Le Journal d'agriculture illustré*. Montréal, vol. 17, n° 8, 15 août 1894. p. 151.

Légende

- | | |
|----------------------------|---|
| A. Allée | p. Portes des silos |
| Af. Abri pour le fumier | PL. Poulailier |
| B. Batterie | pv. Veaux |
| Ca. Chambre d'alimentation | Rv. Remise pour voitures, instruments aratoires, etc. |
| c. Stalles des chevaux | r. Rigoles d'écoulement des liquides du fumier |
| ch. Cheminée | S. Silo |
| co. Cochons | T. Tasserie |
| Fn. Fenil | t. Taureau |
| ff. Fenêtres | tr. Trappe de l'escalier conduisant à la cave aux légumes |
| mo. Moutons | v. Stalles des vaches |
| P. Portes | |



Profil d'une grange-étable située au 328, route de la Seigneurie, à Saint-Roch-des-Aulnaies.



Grange-étable typique de l'arrière-pays située au 529, route Principale, à Sainte-Félicité.



Grange-étable située au 363, chemin des Pionniers Ouest, à L'Islet.



Grange-étable située au 183, rang des Gagnon, à Saint-Omer.




Grange-étable typique de l'arrière-pays située au 72, 7^e Rang Est, à Saint-Adalbert.




Grange-étable située au 227, chemin Taché Ouest, à Saint-Marcel.

Variante : le bâtiment à toit à deux versants à base recourbée

Les bâtiments à toit à deux versants à base recourbée sont construits sur le même modèle que bien des maisons traditionnelles québécoises d'inspiration néoclassique. Reconnaisable par la base recourbée (ou retroussée) des toitures qui débordent du mur gouttereau (le long mur), ce type de toiture présente l'avantage d'évacuer la pluie, la neige ou la glace sans que les murs soient lessivés et altérés par l'eau de ruissellement. Ce type de construction est possible grâce à l'ajout de coyaux, ces pièces aux profils arrondis ajoutés à la base des chevrons ou des arbalétriers de la charpente du toit. Chronologiquement, le bâtiment à toit à deux versants à base recourbée se situe entre le bâtiment à toit à deux versants droits et le bâtiment à toit à deux versants avec larmiers. Il est même fréquent que des bâtiments à toit à deux versants droits aient fait plus tard l'objet de modifications par l'ajout de coyaux, modifiant ainsi la silhouette ou le profil du toit. Selon l'importance des coyaux, la projection au-delà du mur gouttereau et des murs pignons est plus ou moins importante.

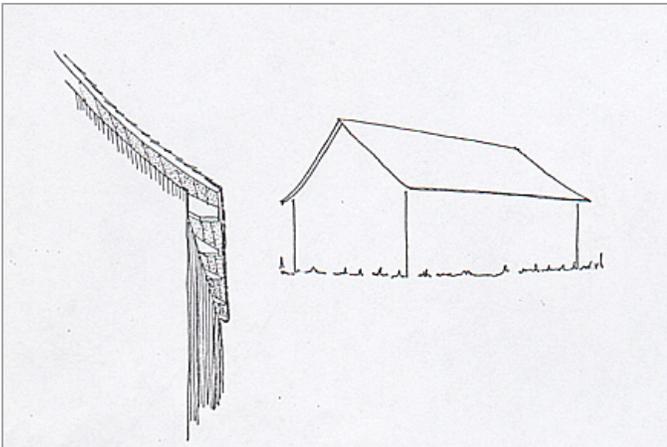

Bâtiment à toit à deux versants à base recourbée.
Source : Michel Bergeron et Paul-Aimé Lacroix. *Les dépendances agricoles à l'île d'Orléans : une approche typologique*. Québec, Ministère des Affaires Culturelles, 1979, p. 28.

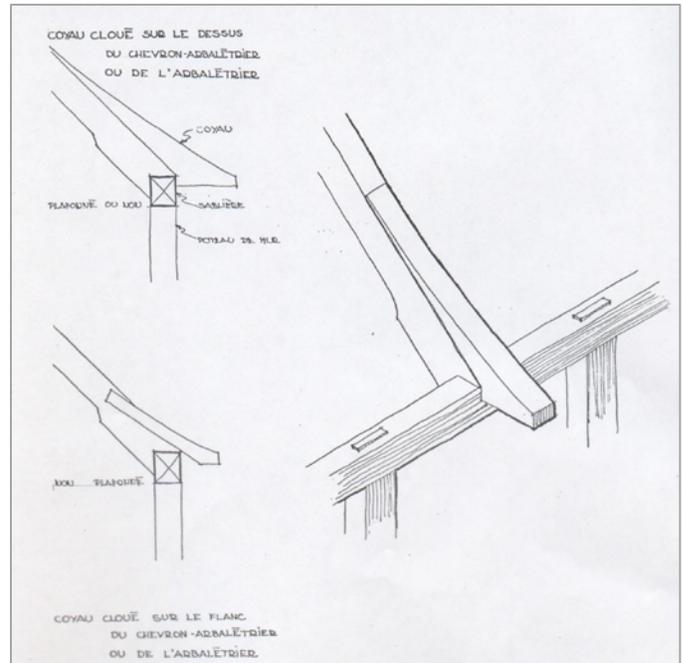

Détail d'assemblage du toit à deux versants avec coyaux.
Source : Michel Bergeron et Paul-Aimé Lacroix. *Les dépendances agricoles à l'île d'Orléans : une approche typologique*. Québec, Ministère des Affaires Culturelles, 1979, p. 29.



Façade latérale d'un hangar situé au 871, 3^e Rang Est, à Sainte-Louise.



Hangar situé au 555, 4^e Rang Est, à Sainte-Louise.



Grange-étable située au 145, rue Principale Sud, à Sainte-Perpétue.



Grange-étable située au 75, rang des Jumeaux-Pelletier, à Saint-Aubert.



Hangar situé au 525, 2^e Rang Ouest, à Saint-Jean-Port-Joli.



Petite grange-étable située au 100, rue Principale, à Saint-Pamphile.




Hangar situé au 1369, rang Double, à Saint-Pamphile.


LE BÂTIMENT À TOIT BRISÉ

L'évolution constante des techniques de construction alliée aux besoins grandissants des exploitations agricoles, qui voient leurs cheptels augmenter constamment, donnera naissance durant la deuxième moitié du 19^e siècle à un nouveau modèle typiquement états-unien.


Plus spacieux que le modèle à toit à deux versants, le bâtiment à toit brisé fait son apparition dans les années 1860, avant de connaître un véritable engouement dans le milieu agricole à partir des années 1890 par l'entremise des journaux d'agriculture, tant américains que canadiens, qui vantent les mérites de la nouvelle structure. En plus d'accroître considérablement l'espace des combles, permettant ainsi l'entreposage d'une plus grande quantité de fourrage tout en assurant une meilleure isolation pour les animaux installés au niveau du rez-de-chaussée, ce nouveau modèle présente l'avantage d'augmenter la superficie occupée par la tasserie, qui est située de part et d'autre de la batterie. Il permet également de combiner diverses activités agricoles dans un même lieu - étable, écurie, poulailler, porcherie, etc. - évitant ainsi la construction d'une multitude de dépendances annexes destinées exclusivement pour chacune de ses activités.

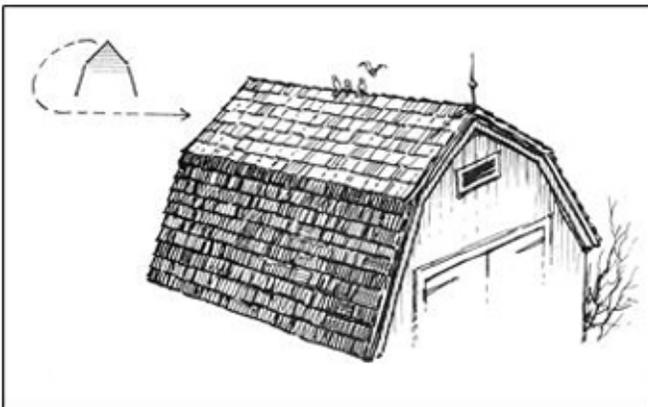

Bâtiment coiffé d'un toit brisé. Source : Eric Sloane. *American Barns and Covered Bridges*. Mineola (New York) USA, Dover Publications Inc., 2002, p. 63.

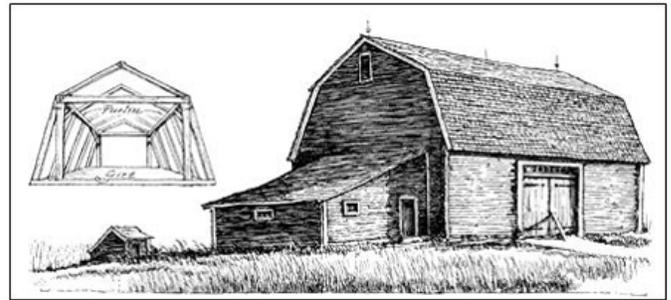


Grange-étable à toit brisé. Source : Eric Sloane. *An Age of Barns : An Illustrated Review of Classic Barn Styles and Construction*. Stillwater (MN) USA, Voyageur Press, 2001, p.43.

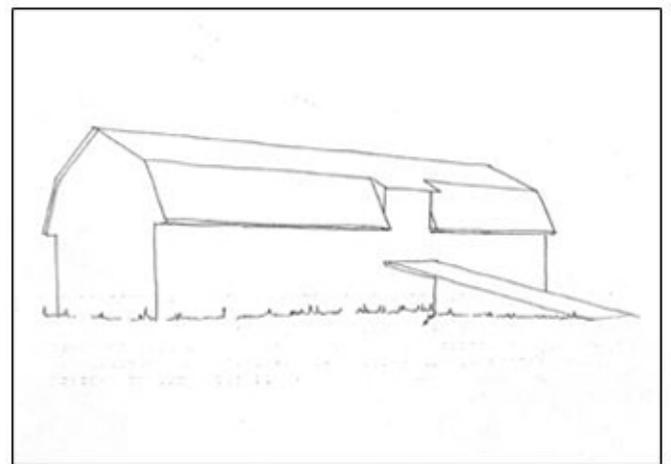

Grange-étable à toit brisé comportant un garnaud permettant d'accéder à la batterie aménagée dans l'espace des combles (fenil). Source : Michel Bergeron et Paul-Aimé Lacroix. *Les dépendances agricoles à l'île d'Orléans : une approche typologique*. Québec, Ministère des Affaires Culturelles, 1979, p. 35.



Grange-étable à toit brisé située près du 874, route Principale, à Sainte-Félicité.

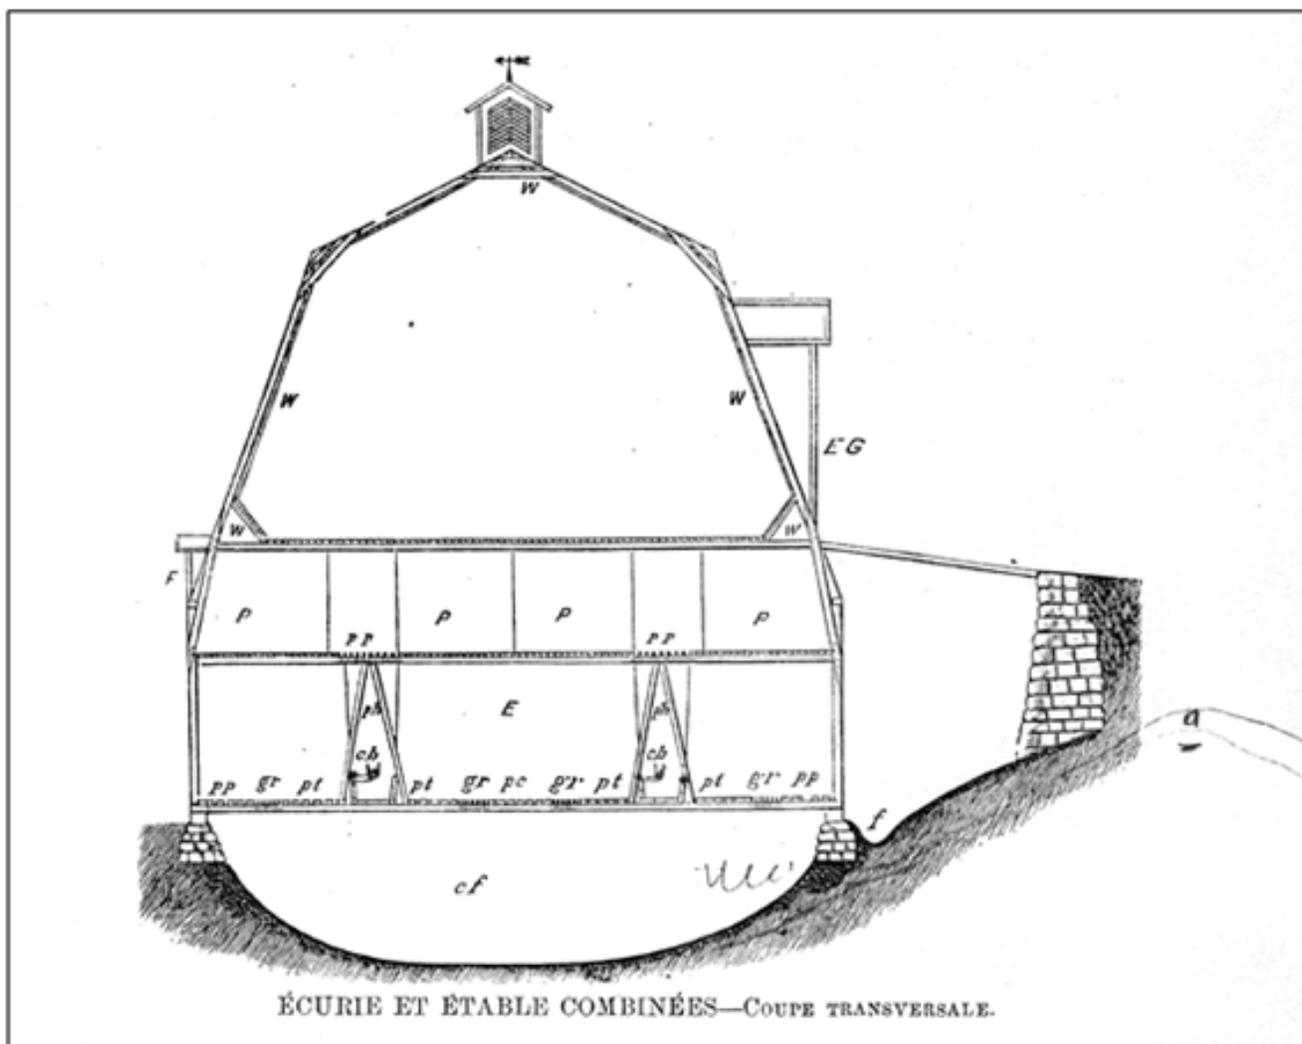

Coupe transversale d'une grange à toit brisé combinant les fonctions d'étable et d'écurie. Gravure et légende présentées dans *Le Journal d'agriculture illustré*, Montréal, vol. XVI, n° 5, 15 mai 1893, p. 90.

Légende

ac. Crèche et abreuvoir	hh. Harnais
c. Crèche	S. Silo
cb. Crèche et boîte à fourrage	P. Poulailler
cf. Cave à fumier	pc. Passage central
ch. Chaufferie	ph. Perche d'attache pour les animaux
C. Chevaux	pp. Passage
E. Étable	pt. Pontage
EG. Entrée de grange	T. Taureau
F. Fenêtre	vh. Vache
gr. Grillage	vv. Veaux
f. Fossé	w Ventilateurs
G. Grange	

Les toutes premières granges-étables à toit brisé à avoir été construites sur le territoire sont facilement identifiables par les jeux d'angle particuliers de leur toiture, qui diffèrent d'un bâtiment à l'autre. Le territoire de la MRC de L'Islet compte à ce jour encore quelques spécimens de ces bâtiments de la première heure. La grange-étable à toit brisé devient rapidement le modèle préconisé par les écoles d'agriculture et est adoptée par plusieurs cultivateurs.

Avec l'industrialisation des procédés de construction et l'arrivée de nouveaux matériaux standardisés, les granges-étable à toit brisé tendront à s'uniformiser au fil des années, tant au niveau de leur volumétrie que des jeux d'angle de la toiture.

Cette tendance sera d'autant plus renforcée avec la création, vers les années 1913, d'un service de conception et de dessin de plans de dépendances destinés à l'usage des agriculteurs québécois, mis en place par un groupe d'agronomes de L'Islet, à l'emploi du ministère de l'Agriculture et de la Colonisation. Guidée par une volonté commune de normaliser les pratiques architecturales dans le milieu agricole afin d'identifier quel type de dépendance convient à une situation et à des besoins spécifiques (utilisation projetée, dimensions du bâtiment, nombre de bêtes à loger, quantité de foin, etc.), la Direction des constructions agricoles entreprend de dessiner des plans-types pouvant être appliqués sur l'ensemble du territoire québécois⁶.

uniformisés en comparaison des constructions antérieures de même type. Le profil des granges est ainsi plus élancé comparativement aux granges précédentes dont le toit était davantage évasé.



Façade latérale d'une grange-étable à toit brisé, au profil plutôt évasé, située au 1112, route de la Seigneurie, à Saint-Roch-des-Aulnaies.



Grange-étable à toit brisé, au profil particulièrement évasé, située derrière le 278, chemin des Pionniers Ouest, à L'Islet.




Grange-étable à toit brisé, au profil plutôt évasé, située au 534, 5^e Rang, à Saint-Damase-de-L'Islet.

⁶ Jean Provencher. Le patrimoine agricole et horticole au Québec. Québec, La Commission des biens culturels du Québec, 1984, p. 31.

Bien que ce service ne semble pas avoir perduré au-delà de 1923, cette nouvelle approche a laissé ses traces tout particulièrement au niveau de la forme des granges-étables à toit brisé, les angles de la toiture étant dorénavant

standardisés et uniformisés en comparaison des constructions antérieures de même type. Le profil des granges est ainsi plus élancé comparativement aux granges précédentes dont le toit était davantage évasé.

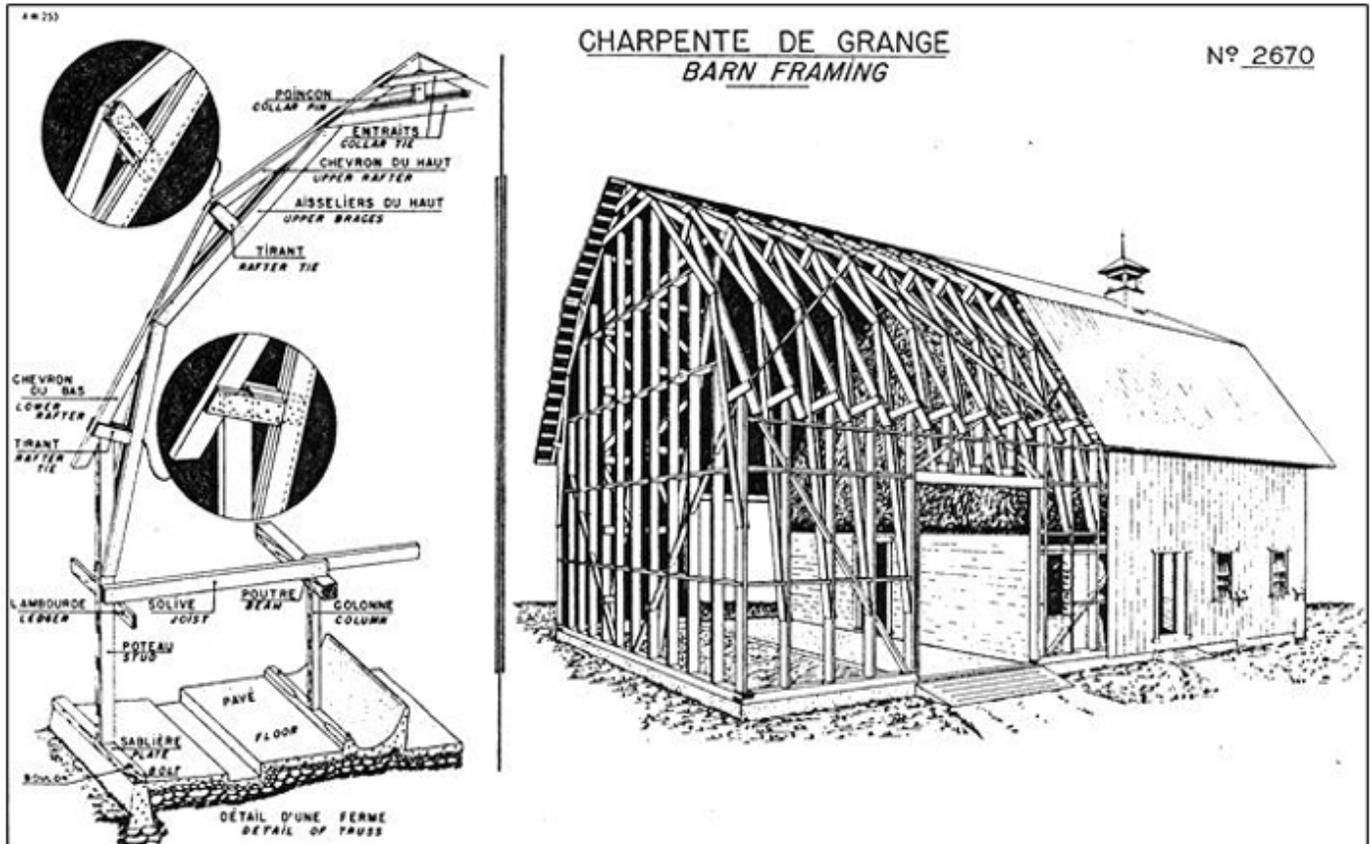

Exemple de plans de granges-étables diffusés par l'ancienne Direction des constructions agricoles du MAPAQ. Tiré de Jean Provencher *Le patrimoine agricole et horticole au Québec*. Québec, La Commission des biens culturels du Québec, 1984, p. 30.




Grange-étable à toit brisé, au profil élancé, située au 194, 3^e Rang Ouest, à Saint-Aubert.



Grange-étable à toit brisé, au profil élancé, située au 480, rue Principale Sud, à Saint-Pamphile.

Variante : le bâtiment à toit brisé à base recourbée

Reprenant tous les éléments caractéristiques de la charpente à toit brisé, la grange-étable à toit brisé à base recourbée se caractérise par la présence de coyaux à la base des arbalétriers des fermes du toit, qui ont pour effet d'incurver légèrement la base de la toiture et ainsi d'éloigner l'eau des murs. Cette variante architecturale est visible sur quelques bâtiments agricoles et dépendances de la MRC de L'Islet.

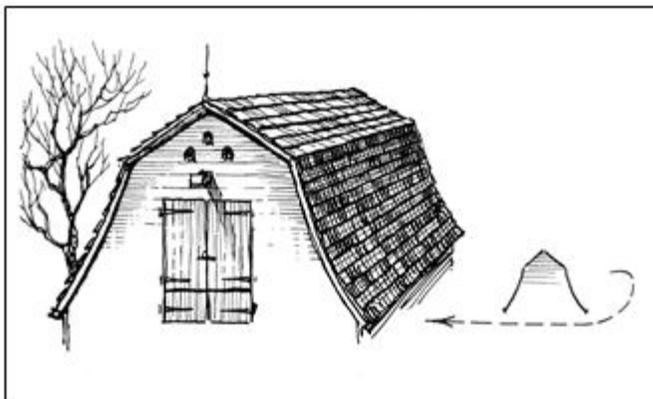

Bâtiment coiffé d'un toit mansardé recourbé. Source : Eric Sloane. *American Barns and Covered Bridges*. Mineola (New York) USA, Dover Publications Inc., 2002, p. 63.



Grange-étable à toit brisé courbé située au 141, route de la Seigneurie, à Saint-Roch-des-Aulnaies.



Grange-étable à toit brisé courbé située sur le 3^e Rang Ouest, à Sainte-Louise.



Profil d'un toit brisé courbé sur une grange-étable située au 130, 3^e Rang Ouest, à Sainte-Louise.



Hangar à toit brisé courbé situé au 121, chemin Lamartine Ouest, à L'Islet.

LE BÂTIMENT À TOIT EN APPENTIS

Relativement fréquents sur le territoire de la MRC de L'Islet, les bâtiments à toit en appentis, ou à un seul versant, sont présents dans de nombreux types de fonctions (garage, hangar à machineries, remise, porcherie, poulailler, etc.) et sont habituellement de construction rudimentaire. Dans le présent inventaire, les bâtiments ayant un toit en appentis sont soit des annexes greffées au bâtiment principal (la grange-étable, dans la plupart des cas), soit de petites dépendances isolées faisant partie de la ferme.



Hangar avec toit en appentis situé au 522, route de la Seigneurie, à Saint-Roch-des-Aulnaies.



Hangar avec toit en appentis situé au 325, 4^e Rang Ouest, à Sainte-Louise.

LE BÂTIMENT À TOIT ARRONDI

La MRC de L'Islet compte à son actif quelques granges-étables à toit arrondi, dont la grande majorité est aujourd'hui entièrement recouverte de tôle galvanisée. Possiblement introduites sur le marché au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale et rapidement délaissée au profit de structures résistant mieux aux conditions hivernales qui prévalent en sol québécois, ces constructions innovatrices se distinguent par leur volumétrie particulière.



Bâtiment de ferme à toit arrondi situé au 536, 5^e Rang, à Saint-Damase-de-L'Islet.



Façade latérale d'un bâtiment à toit arrondi situé au 1559, rang Double, à Saint-Pamphile.

LE BÂTIMENT À TOIT À QUATRE VERSANTS

Relativement peu fréquents sur le territoire de la MRC de L'Islet, les bâtiments à toit à quatre versants sont surtout des constructions de faibles dimensions (laiteries, hangars, remises) dont les pentes de toitures sont moins accentuées. Ce genre de construction demande une charpente un peu plus complexe. Le toit en pavillon est un toit à base carrée qui a la forme d'une pyramide. Les quatre versants se rejoignent au centre. Le toit à croupes a habituellement une base rectangulaire et les extrémités sont tronquées à partir de la base.



Hangar surmonté d'un toit à quatre versants (en croupe) situé au 473, route de la Seigneurie, à Saint-Roch-des-Aulnaies.



Laiterie à toit à quatre versants (en pavillon) située au 581, chemin des Pionniers Est, à L'Islet.

LE BÂTIMENT À TOIT ASYMÉTRIQUE

Communément nommées « saltbox », les granges-étables et les bâtiments secondaires avec une toiture asymétrique sont construits au Québec entre 1850 et 1940 environ. D'influence américaine, ce bâtiment est caractérisé par une toiture dotée d'un versant court et d'un versant plus long. Ce type de construction s'observe évidemment surtout dans les régions qui ont connu une immigration anglaise ou américaine. Quelques bâtiments de ce type sont observables dans la MRC de L'Islet. L'ajout d'un volume annexe avec un versant à forte pente sur l'une des façades d'un bâtiment à deux versants droits contribue également à donner l'allure d'une toiture asymétrique.



Hangar avec toit asymétrique situé près de la rue Principale, à Tourville.



Grange-étable avec toit asymétrique située au 9, chemin Lamartine Est, à L'Islet.

LE BÂTIMENT À PLAN OCTOGONAL

Autour de 1875 débute une nouvelle ère pour l'agriculture québécoise alors que celle-ci s'oriente de plus en plus vers la production laitière pour répondre à la demande en beurre et en fromage. Les cultivateurs agrandissent leurs granges-étables ou en construisent de nouvelles avec de plus grandes dimensions afin de loger un cheptel grandissant. À la recherche d'innovation en matière de bâtiments agricoles, certains cultivateurs viennent à rompre avec les formes et les méthodes de construction traditionnelles en se laissant séduire par des nouveautés américaines, dont la grange octogonale. Ce modèle est principalement introduit au Québec et en Ontario par l'entremise des journaux d'agriculture américains et canadiens. Reconnaisable à ses huit pans et à son plan au sol de forme octogonale, cette construction comporte deux étages. Le rez-de-chaussée loge le cheptel alors que l'étage supérieur, accessible par un pont d'accès, est utilisé comme fenil. Selon ses concepteurs, la grange octogonale est supérieure à la grange rectangulaire, car elle nécessite moins de bois lors de la construction, se montre plus solide et plus résistante au vent, en plus d'offrir davantage d'espace, de faciliter l'engrangement des fourrages et d'offrir une aération maximale conférée par le puits central d'aération. Quelques années suffirent pour montrer que les avantages tant vantés de la grange octogonale étaient surévalués.

La MRC de L'Islet possédait autrefois plusieurs granges-étables octogonales. Deux seules ont été conservées.



Grange octogonale située au 475, chemin des Castonguay, à Saint-Roch-des-Aulnaies.



Grange octogonale située au 377-379, avenue de Gaspé Ouest, à Saint-Jean-Port-Joli.



Remise à plan octogonal située au 110, rue Pierre-De Saint-Pierre, à Saint-Roch-des-Aulnaies.

LES REVÊTEMENTS DE MURS EXTÉRIEURS ET DE COUVERTURES

Avec la couverture du toit, les murs extérieurs forment ce qu'on appelle l'enveloppe du bâtiment, qui est indépendante de la structure composée d'une charpente claire en bois supportant les planchers et la toiture. Outre leur rôle fonctionnel, les matériaux des murs extérieurs et de couverture contribuent à définir le caractère d'un bâtiment. Le bois, matériau par excellence de l'architecture traditionnelle, est omniprésent dans la construction de bâtiments de ferme. Le bois mou, tel que le pin, l'épinette ou la pruche, provenant bien souvent des boisés des agriculteurs, est souvent utilisé pour les granges et autres bâtiments secondaires. Comme ailleurs au Québec, le bois domine les paysages agricoles de la MRC de L'Islet et, quels que soient son type d'assemblage et son essence, il participe grandement à la composition architecturale des façades.

Les planches de bois verticales

Traditionnellement, les planches verticales, emboutées ou juxtaposées, constituent l'assemblage le plus courant pour recouvrir les granges-étables et autres bâtiments agricoles. D'ailleurs, ce type de parement se retrouve sur la majorité des bâtiments inventoriés.


Parmi les bâtiments de l'inventaire, quelques exemples présentent un recouvrement dit « à couvre-joint ». Ce type d'assemblage est formé de planches de bois apposées verticalement et dont les interstices sont recouverts de baguettes de bois visant à étanchéifier le parement extérieur des murs. Ce type de revêtement est plutôt rare dans la MRC de L'Islet.



Revêtement de planches de bois verticales laissé à nu sur un poulailler situé au 45, 2^e Rang Ouest, à Saint-Jean-Port-Joli.



Hangar ayant probablement aussi servi d'écurie, revêtu de planches de bois verticales blanches, situé au 39, chemin Lamartine Est, à L'Islet.

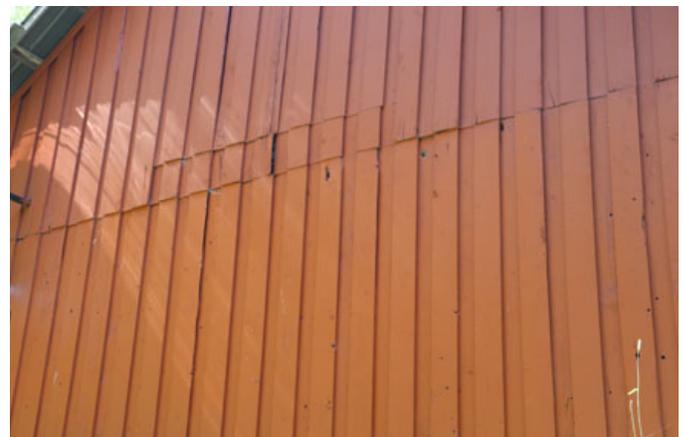

Revêtement de planches de bois verticales à couvre-joint sur un bâtiment du 4^e Rang Est, à Saint-Adalbert.

Le bardeau de cèdre

Résistant très bien à l'eau et à l'humidité, le bardeau de cèdre est couramment utilisé autant pour le recouvrement de la toiture des dépendances agricoles que pour les murs exposés aux intempéries et aux vents violents, ainsi que pour les portions faiblement exposées au soleil souvent localisées dans le haut des murs pignons. D'une grande polyvalence, cette mince planchette, assemblée de façon à ce que les joints et les trous de clouage soient protégés des intempéries, est durable et esthétique. On la retrouve autant comme parement extérieur pour les volumes en saillie ajoutés ultérieurement au corps de bâtiment principal d'une grange-étable, que pour calfeutrer la partie inférieure des murs. Sur les couvertures, le bardeau de cèdre est habituellement laissé à l'état naturel. Comme revêtement de mur, il est souvent peint, teint ou chaulé.

La MRC de L'Islet compte plusieurs bâtiments agricoles dont la structure est partiellement ou totalement recouverte de bardeaux de cèdre. Malgré la disparition progressive de ce matériau autrefois largement répandu au profit de revêtements métalliques comme la tôle, on observe encore à ce jour quelques exemples de granges-étables, de volumes annexes et de dépendances agricoles qui ont conservé leur toiture d'origine ou leur revêtement extérieur en bardeaux de cèdre.



Revêtement de bardeaux de bois teints en vert sur une écurie située au 277, rue Principale Sud, à Sainte-Perpétue.



Revêtement de bardeaux de bois sur un ancien fournil situé au 854, avenue de Gaspé Ouest, à Saint-Jean-Port-Joli.



Revêtement de bardeaux de bois sur une grange-étable située au 32, chemin Lamartine Ouest, à L'Islet.



Revêtement de bardeaux de bois sur la toiture d'un hangar situé au 1369, rang Double, à Saint-Pamphile.

Les planches de bois horizontales

Bien que moins courant, il arrive parfois que l'on utilise les planches de bois posées à l'horizontale comme matériau de parement pour les bâtiments agricoles de taille réduite. Comme pour les résidences, on retrouve deux principaux types de planches horizontales, soit les planches à clins (ou déclin de bois) et les planches à feuillures (à gorge). Les planches horizontales sont habituellement délimitées aux angles du bâtiment par des planches cornières.

Facilement identifiables par leur face inclinée, les planches à clins sont apposées à l'horizontale en se superposant légèrement de manière à empêcher la pénétration de l'eau de pluie. Ce type est très rare sur les bâtiments agricoles de la MRC de L'Islet.

Les granges-étables et dépendances agricoles comportent plus fréquemment un parement composé de planches à feuillures ou à gorge. Apposé horizontalement, ce type de parement se caractérise par la présence d'une entaille concave (gorge) ou d'un biseau permettant d'emboîter les pièces l'une dans l'autre.



Revêtement de planches de bois horizontales à feuillures sur un hangar situé au 45, avenue de Gaspé Est, à Saint-Jean-Port-Joli.



Revêtement de planches à feuillures sur un moulin situé au 833, rang de la Haute-Ville, à Sainte-Louise.



Revêtement de planches de bois horizontales à feuillures sur un fournil situé sur la route de la Seigneurie, à Saint-Roch-des-Aulnaies.



Revêtement de planches de bois horizontales à feuillures sur une laiterie située au 903, 3^e Rang Est, à Sainte-Louise.

La maçonnerie de pierre

Traditionnellement, en architecture agricole, la maçonnerie se limite à la construction de certaines petites dépendances (laiteries, glaciers et caveaux à légumes), ainsi que pour la réalisation du soubassement des bâtiments agricoles de plus grande envergure (grange-étable et écurie). Recherchée pour ses propriétés réfrigérantes, notamment en ce qui a trait à la conservation au frais des denrées périssables comme le lait, les légumes et la viande, la maçonnerie s'accommode mal des rigueurs hivernales en sol québécois, les murs intérieurs suintant continuellement sous l'action du froid. Les préoccupations constantes liées à la santé du bétail, la difficulté de se procurer des pierres en quantité suffisante, de même que la nécessité d'en référer à un artisan, tel un maçon, sont autant de raisons qui ont poussé les premiers colons de Nouvelle-France à se tourner rapidement vers le bois pour la construction des granges-étables.

Dans la MRC de L'Islet, on ne dénombre à ce jour que quelques bâtiments agricoles élevés en pierres et reposants sur des fondations en pierres. Plus récemment, la maçonnerie de pierre a été remplacée par du béton pour les fondations.



Mur en maçonnerie de pierre taillée sur une laiterie située au 805, côte des Chênes, à Saint-Jean-Port-Joli.



Maçonnerie en pierre sur une très ancienne maison transformée en hangar situé au 117, route de la Seigneurie, à Saint-Roch-des-Aulnaies.



Mur en maçonnerie de pierre sur un fournil situé au 328, route de la Seigneurie, à Saint-Roch-des-Aulnaies.



Fondations en pierre d'une grange-étable située au 333, route du Lac-Trois-Saumons, à Saint-Aubert.

Les billes de bois noyées dans le mortier

Certains bâtiments agricoles possèdent des structures composées de billes de bois noyées dans le mortier. On en retrouve un peu partout au Québec, notamment dans les régions de l'Assomption, de Portneuf, des Cantons de l'Est, de Berthier, près de la frontière ontarienne, dans Lotbinière et ici dans L'Islet. Les murs de ces structures sont constitués de billes de bois coupées en longueur de dix pouces à 1 pied. Ces billes de bois sont ensuite cordées et noyées dans le mortier ou le ciment, donnant ainsi l'apparence d'une structure en maçonnerie. Cette façon de faire provient des États-Unis et est utilisée au Québec entre 1900 et 1940 environ. Adoptée afin d'assurer une meilleure isolation de l'étable, cette technique sera toutefois abandonnée. En 1950, une mise en garde du Ministère de l'Agriculture dénonce la pauvre valeur isolante de ce type de structure et sa faiblesse à contrer l'humidité. Par ailleurs, les brusques changements de température et l'effet du gel ont pour effet de gonfler la structure et de déplacer les bûches, exigeant ensuite d'intégrer des tirants de fer dans les murs pour les aider à tenir. En raison des problèmes qu'elle engendrait, cette méthode de construction particulière n'a pas connu de succès considérable au Québec. Habituellement dissimulée sous un revêtement de planches ou de tôle, cette technique reste difficilement repérable sur le terrain.



Partie d'un mur constitué de billots de bois noyés dans le mortier sur une grange-étable située au 390, chemin des Belles-Amours, à L'Islet.

Les murs de bois rond (pièce sur pièce)

Les bâtiments en bois rond possèdent une structure constituée de billots de bois souvent non écorcés, empilés les uns sur les autres. De construction rapide, cette technique est privilégiée dans les constructions temporaires telles que les camps de bûcherons et les premières maisons d'établissement dans les secteurs de colonisation. Devenus inutilisés suite à la construction d'une maison plus spacieuse, ces bâtiments rudimentaires sont parfois réutilisés en dépendance agricole.

Si plusieurs de ces structures étaient encore présentes sur le territoire de L'Islet dans les années 1970, peu d'entre elles ont été conservées depuis. À noter cependant que plusieurs propriétaires rencontrés nous ont informés de la présence de cabanes à sucre en bois rond. Souvent disposées à l'écart de la route dans des boisés, ces cabanes à sucre n'ont malheureusement pas été repérées.



Construction de bois rond située au 662, rang Saint-Camille, à Sainte-Félicité.



Garage en bois ronds construit dans les années 1960 et situé au 529, route Principale, à Sainte-Félicité.

Les revêtements métalliques

La tôle ondulée en acier galvanisé est le matériau par excellence depuis plusieurs décennies pour le recouvrement des toitures et des murs des bâtiments agricoles. Abordable, facile à installer et se déclinant sous diverses tonalités allant de la couleur argentée ou grisâtre de l'aluminium naturel aux apprêts de couleur appliqués en industries, la « tôle à grange » a remplacé de nos jours les bardeaux de cèdre et les planches de bois, qui étaient utilisés à l'époque comme coupe-vent. Facilement identifiable par son profil ondulé qui lui confère sa rigidité et fortement préconisé pour son imperméabilité, la tôle est de nos jours omniprésente sur une majorité de bâtiments agricoles de la MRC de L'Islet, que ce soit pour recouvrir la toiture, protéger ou solidifier une portion de mur extérieur, isoler l'espace intérieur des courants d'air, ou tout simplement pour maquiller une structure en la recouvrant dans sa totalité. Reconnaisable par son fini inaltérable après quelques saisons, la tôle d'aluminium a connu ses heures de gloire au cours des années 1950 à 1970 et est de nos jours de moins en moins utilisée.



Un revêtement de tôle ondulée recouvre la façade principale d'une grange-étable originellement toute en bardeau de bois au 130, 3e Rang Ouest, à Sainte-Louise.



Façade latérale revêtue de tôle ondulée sur une grange-étable située au 57, avenue de Gaspé Ouest, à Saint-Jean-Port-Joli.



Les revêtements de tôle ondulée qui recouvrent les murs extérieurs des bâtiments agricoles anciens cachent très souvent des revêtements de bois faits de bardeaux ou de planches.



Toiture et annexe recouvertes de tôle ondulée sur une grange-étable située au 304, rang des Pelletier, à Saint-Omer.

Moins fréquente sur les bâtiments agricoles et dépendances de la MRC de L'Islet, la tôle embossée, plus ancienne que la tôle ondulée, était aussi utilisée autrefois pour recouvrir l'enveloppe extérieure de certaines façades de bâtiments agricoles.



Revêtement de tôle embossée sur une remise située au 23, chemin Lamartine Est, à L'Islet.



Revêtement de tôle embossée sur une grange-étable située au 475, chemin des Castonguay, à Saint-Roch-des-Aulnaies.



Revêtement de tôle embossée sur une grange-étable située au 490, chemin des Pionniers Ouest, à L'Islet.

Anciennement, les toitures des bâtiments agricoles étaient recouvertes de chaume, de planches de bois, de bardeaux de bois et de différents types de revêtements métalliques. Parmi ces derniers, on retrouvait de la tôle à la canadienne, de la tôle en plaques, de la tôle à baguettes et de la tôle pincée. Encore aujourd'hui, plusieurs bâtiments agricoles de L'Islet ont conservé leur revêtement métallique d'autrefois.



Revêtement de tôle à baguettes sur une cabane à sucre (ancienne sucrerie-école) située au 618, rue de la Haute-Ville, à Sainte-Louise.



Revêtement de tôle pincée sur le toit d'un poulailler situé au 46, 4^e Rang, à Saint-Aubert.



Revêtement de tôle à la canadienne sur un hangar situé au 56, rue de l'Ermitage, à Saint-Jean-Port-Joli.

LES OUVERTURES ET LES ACCÈS

La majorité des dépendances agricoles comportent un certain nombre d'ouvertures répondant à des fonctions particulières. Traits communs de toutes les granges-étables, les portes facilitent les accès à l'intérieur de l'enceinte tant pour les humains, le cheptel que pour les équipements agricoles. Qu'elles soient disposées sur la façade principale ou sur une façade secondaire, les portes se déclinent sous divers gabarits et aspects, qu'elles soient de forme rectangulaire ou carrée, rudimentaires ou plus sophistiquées, simples ou doubles, constituées de planches massives grossièrement clouées ou présentant un savant assemblage de panneaux avec des renforts ou des croisillons. Elles doivent également être assez larges et hautes pour laisser passer les charrettes de foin chargées au maximum des récoltes de la moisson ou les machineries agricoles les plus volumineuses. Généralement peu nombreuses sur les dépendances agricoles, tout particulièrement sur les granges-étables, les fenêtres assurent pour leur part l'apport de lumière à l'intérieur de l'enceinte et contribuent à la ventilation du bâtiment.



Porte et fenêtre sur un hangar situé au 515, route de la Seigneurie, à Saint-Roch-des-Aulnaies.

Les portes à battants et les guichets

Les portes à deux battants, fixées de part et d'autre par des ferrures de formes plus ou moins diversifiées, constituent les premiers modèles à avoir été installés sur les granges-étables. Simple d'utilisation et permettant un apport accru de luminosité et de ventilation à l'intérieur de la structure lorsqu'elles sont ouvertes, les portes à battants sont utilisées tant pour abriter l'imposant accès menant au fenil, pour les entrées secondaires que pour les ouvertures de moindre importance destinées à faciliter l'aération et l'engrangement du foin.

Toutefois, elles comportent l'inconvénient d'exposer largement l'intérieur de l'enceinte aux intempéries et sont difficilement manœuvrables en période de forts vents. Pour contrecarrer cette situation, certains agriculteurs pratiquent une ouverture à échelle humaine, appelée guichet, à l'intérieur de l'un des deux vantaux. Les allées et venues quotidiennes dans la grange-étable en sont ainsi facilitées. Cette *porte dans la porte* est pratiquée en quasi-exclusivité sur les portes à battants et présente également l'avantage de limiter les pertes de chaleur et les dommages occasionnés par leur ouverture lors d'intempéries.



Portes à battants sur une grange-étable située au 584, côte des Chênes, à Saint-Jean-Port-Joli.



Portes à battants sur une grange-étable située au 227, chemin Taché Ouest, à Saint-Marcel.



Portes à battants avec guichet sur une grange-étable située au 599, route Principale, à Sainte-Félicité.



Portes à battants sur une grange-étable située au 610, côte des Chênes, à Saint-Jean-Port-Joli.



Portes à battants avec guichet sur une grange-étable située au 925, 3e Rang Est, à Sainte-Louise.



Portes à battants avec guichet sur une grange-étable située au 16, chemin Lamartine Ouest, à L'Islet.



Portes à battants avec guichet une grange-étable située au 628, 6e Rang, à Saint-Damase-de-L'Islet.

Les portes coulissantes sur rail

Inspirées du mécanisme à glissière des wagons de marchandises, les portes coulissantes gagnent rapidement en popularité dans le milieu agricole à partir des années 1880, supplantant rapidement la prédominance des portes à battants. Plus facile à actionner, ce nouveau système d'origine typiquement états-unienne offre davantage de robustesse, les portes n'étant plus soufflées hors de leurs gonds par les forts vents, et constitue un gain d'espace, les portes coulissantes ne nécessitant pas d'aire de dégagement pour les battants.

Ce type de porte se retrouve sur beaucoup de bâtiments dans la MRC de L'Islet. Parfois, des portes coulissantes avoisinent des portes à battants sur un même bâtiment agricole. Bien que les portes coulissantes reprennent généralement les mêmes caractéristiques architecturales, il arrive parfois que l'on combine dans une même installation les attraits des deux systèmes d'ouverture, par exemple en pratiquant un guichet dans une porte coulissante.



Portes coulissantes sur rail sur une grange-étable située au 320, chemin Lamartine Ouest, à L'Islet.



Portes coulissantes sur rail sur une grange-étable située au 194, 3^e Rang Ouest, à Saint-Aubert.



Portes coulissantes sur rail sur un hangar situé au 224, chemin des Pionniers Est, à L'Islet.

Les portes piétonnes

Les portes destinées à la circulation piétonnière, que l'on retrouve habituellement au rez-de-chaussée des granges-étables et sur d'autres dépendances agricoles, sont habituellement simples et peu ornementées. Souvent composées que de planches massives, ces portes sont parfois munies de contre-portes ajourées (ou à claire-voie) ou de baies vitrées qui permettent une certaine aération durant la belle saison. Ces portes sont habituellement peintes d'une couleur contrastante par rapport aux murs du bâtiment.



Porte piétonne avec demie-contre-porte sur une grange-étable située au 851, avenue de Gaspé Est, à Saint-Jean-Port-Joli.



Portes piétonnes sur un hangar situé au 1458, route de la Seigneurie, à Saint-Roch-des-Aulnaies.



Porte piétonne constituée de planches disposées de façon oblique sur une grange-étable située près du 125, avenue de Gaspé Ouest, à Saint-Jean-Port-Joli.



Portes piétonnes ajourées sur une grange-étable située au 520, route Caronnette, à Saint-Jean-Port-Joli.



Portes à double vantail sur un garage situé au 10, chemin Lessard Est, à Saint-Cyrille-de-Lessard.

Les trappes d'accès et les palans

Les bâtiments agricoles, et particulièrement les granges-étables, sont généralement dotés de nombreuses trappes d'accès à l'étage, tant sur les murs-pignons que sur les murs gouttereaux. Sur ces dernières, ces trappes de petites dimensions et de facture simple, servent d'entrées lors de l'entreposage du foin tout en offrant de l'aération. Sur certains bâtiments, on retrouve aussi des palans au-dessus de ces trappes qui permettent d'élever des charges au niveau supérieur à l'aide d'un système de câbles et de poulies.



Trappe permettant d'acheminer le foin à l'étage d'une grange-étable située au 171, chemin Lamartine Est, à L'Islet.



Ouvertures disposées dans le pignon d'une écurie située au 277, rue Principale Sud, à Sainte-Perpétue.



Palan aménagé dans le toit d'une grange-étable située au 1015, route de la Seigneurie, à Saint-Roch-des-Aulnaies.



Porte aménagée au deuxième étage d'un hangar situé au 515, route de la Seigneurie, à Saint-Roch-des-Aulnaies.



Avancée du toit, appelée coyau de faitage, qui servait à protéger un palan au sommet de cette grange située au 693, avenue de Gaspé Est, à Saint-Jean-Port-Joli.

Les fenêtres

Excepté les poulaillers, les bâtiments agricoles comportent habituellement peu de fenêtres. Principalement visibles au niveau du rez-de-chaussée de la grange-étable, les fenêtres ont pour principale fonction de fournir l'apport de lumière nécessaire à l'entretien et à la bonne santé des bovins et des vaches laitières qui sont logés dans l'étable. Qu'elles soient ouvrantes ou fixes, les modèles de fenêtres des bâtiments agricoles adoptent généralement une forme carrée ou rectangulaire soulignée d'un chambranle de bois épuré et comportent dans la plupart des cas un cadre de bois comptant de quatre à dix carreaux. Le nombre d'ouvertures et la superficie occupée par les fenêtres varient selon l'époque de construction, au gré des modèles préconisés et de l'évolution constante des préoccupations sanitaires en lien avec le bien-être des animaux.



Fenêtre d'un hangar situé au 238, 9^e Rang, à Tourville.



Fenêtres d'un hangar situé au 30, rue Fraser, à Saint-Pamphile.



Fenêtres d'une grange-étable située au 16, chemin Taché Ouest, à Saint-Marcel.



Fenêtre d'un hangar situé au 145, rue Principale Sud, à Sainte-Perpétue.



Fenêtre losangée d'une grange-étable située au 183, rang des Gagnon, à Saint-Omer.


Les ponts d'accès (ponts de fenil)

Que ce soit sous la forme d'une faible dénivellation, d'un ponceau de bois comportant à peine quelques planches ou d'un pont d'accès plus élaboré, la grande majorité des granges-étables construites tout au long du 19^e et au début du 20^e siècle dans la MRC de L'Islet comportent des accès permettant aux voitures de foin de pénétrer à l'intérieur de l'enceinte des granges-étables, au niveau du fenil, afin d'y décharger les moissons.

Profitant de la dénivellation des lieux, certaines granges-étables s'adossent sur une colline plus ou moins escarpée ou à la partie haute d'un talus ou d'une pente. Introduite en Nouvelle-Angleterre par les Allemands venus s'installer en Pennsylvanie, cette nouvelle occupation du territoire comporte plusieurs avantages, le bâtiment se trouvant abrité des vents dominants par l'élévation du site, tout en facilitant l'accès direct à l'espace des combles (fenil) par l'entremise d'une rampe de contournement.

Si la configuration du site ne nécessite parfois que quelques planches pour faciliter l'accès à la batterie, certaines granges-étables se voient doter d'une rampe d'accès parfois imposante, composée d'un assemblage de billots de bois et de pierres, qui a pour but d'assurer la stabilité du pont en bois qu'elle supporte. En d'autres rares cas, la partie en bois du pont est entièrement fermée par une construction, comme pour un pont couvert.


Davantage visibles sur des granges-étables s'élevant sur deux étages, les ponts d'accès prennent diverses formes, selon la volumétrie de la structure, les caractéristiques architecturales du bâtiment principal ou les techniques en cours au moment de la construction.

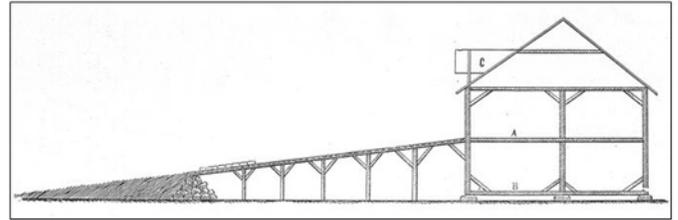

Pont d'accès mesurant un pied de hauteur sur huit pieds de longueur menant à la batterie. Gravure présentée dans *Le Journal d'agriculture illustré*. Montréal, vol. XI, no 4, avril 1888, p. 64.



Grange-étable accolée à une colline afin de faciliter l'accès à la batterie. Source : Eric Sloane. *American Barns and Covered Bridges*. Mineola (New York) USA, Dover Publications Inc., 2002, p. 68.

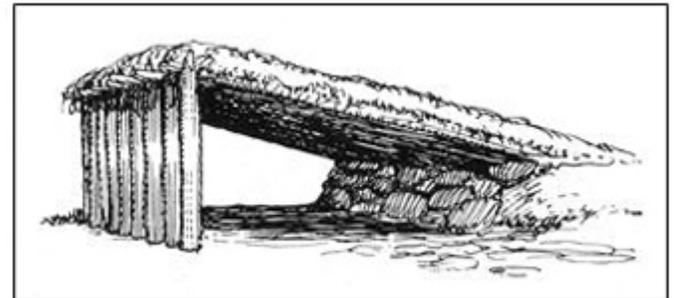

Pont d'accès composé de billots de bois et de monticules de pierre. Source : Eric Sloane. *An Age of Barns : An Illustrated Review of Classic Barn Styles and Constructions*. Stillwater (MN) USA, Voyageur Press, 2011, p. 22.



Grange-étable avec un pont d'accès en pierres des champs, située au 610, côte des Chênes, à Saint-Jean-Port-Joli.



Grange-étable avec pont d'accès sur le mur-pignon au 566, rang Taché Ouest, à Sainte-Félicité.



Pont d'accès d'une grange-étable située au 344, route de la Seigneurie, à Saint-Roch-des-Aulnaies.



Pont d'accès en pierres des champs d'une grange-étable située au 338, chemin des Pionniers Ouest, à L'Islet.



Pont d'accès envahi de végétation sur une grange-étable située sur l'avenue de Gaspé Est, à Saint-Jean-Port-Joli.



Grange-étable avec un pont d'accès envahi de végétation, située au 200, route 204 Est, à Saint-Adalbert.



Pont d'accès bien entretenu sur une grange-étable située au 220, rang des Jumeaux-Pelletier, à Saint-Aubert.

Les lucarnes de garnaud

Provenant probablement des anglicismes « going-way », « gone way » ou « gan-way », le garnaud désigne l'accès permettant le passage des charrettes chargées de fourrages jusqu'à la batterie ou le fenil. Il arrive fréquemment qu'une imposante lucarne, dans laquelle est pratiquée une large ouverture, soit aménagée sur les granges-étables à toit à deux versants ou brisé de la MRC de L'Islet pour faciliter l'accès au deuxième niveau de la structure. Qu'il s'agisse d'une lucarne à pignon ou en appentis (en chien assis), cette ouverture appelée lucarne de garnaud était traditionnellement nécessaire pour permettre la circulation des charrettes de foin à l'intérieur de l'enceinte des granges-étables dans le but d'y entreposer les récoltes saisonnières.

De nos jours, plusieurs lucarnes de garnaud se retrouvent juchées dans les airs sans possibilité d'y accéder en raison du démantèlement fréquent des ponts d'accès qui les reliaient à la terre. Cette perte des ponts d'accès crée une situation où la compréhension du bâtiment devient difficile, appauvrissant d'autant plus la signification du bâtiment. La MRC de L'Islet compte à ce jour de nombreux exemples de lucarnes de garnaud, avec ou sans leurs ponts d'accès d'origine, qui sont observables dans l'ensemble des municipalités de son territoire.



Lucarne de garnaud en appentis sur une grange-étable située au 328, route de la Seigneurie, à Saint-Roch-des-Aulnaies.



Lucarne de garnaud à pignon sur une grange-étable située au 75, rang des Jumeaux-Pelletier, à Saint-Aubert.



Lucarne de garnaud dépouillée de son pont d'accès et dont l'ouverture a été tôleée. Grange-étable située près du 1466, route de la Seigneurie, à Saint-Roch-des-Aulnaies.



Lucarne de garnaud condamnée et greffée d'un volume annexe ayant probablement servi de laiterie. Grange-étable située au 311, 3^e Rang Est, à Saint-Aubert.

Les lucarnes de toiture

Moins répandues que les campaniles et événements de toiture, les lucarnes sont principalement destinées à ventiler et éclairer l'intérieur des granges, tout en facilitant l'engrangement du foin dans le fenil. Pourvues de fenêtres à carreaux ou de portes à battants sans vitrage, les lucarnes se déclinent généralement sous trois formes : la lucarne à pignon droit, la lucarne rampante (en appentis) et la lucarne à toit brisé. Ces ouvertures rappellent celles des résidences anciennes de la MRC de L'Islet.



Série de lucarnes sur une grange-étable située au 1112, route de la Seigneurie, à Saint-Roch-des-Aulnaies.



Lucarne en appentis (ou en chien assis) sur une grange-étable située au 197, rang Taché Ouest, à Sainte-Perpétue.



Grande lucarne munie de deux portes permettant de faire entrer du fourrage sur un hangar situé au 121, chemin Lamartine Ouest, à L'Islet.




Grande lucarne à pignon sur une ancienne école de rang transformée en bâtiment agricole située au 753, chemin du Grand-Village à Saint-Jean-Port-Joli.



Lucarne à toit brisé sur une grange-étable située au 729A-729B, chemin du Grand-Village, à Saint-Jean-Port-Joli.

LES ÉLÉMENTS D'AÉRATION

La ventilation interne des bâtiments agricoles, tout particulièrement pour les granges-étables, a constitué de tout temps une préoccupation majeure pour les fermiers. Nécessaire au séchage et à la conservation du foin et au bien-être des animaux, tout en permettant d'évacuer l'air chaud s'accumulant au sommet des structures et d'assurer une température égale à l'intérieur de l'enceinte, la ventilation est assurée dans un premier temps par les interstices créés par la juxtaposition des planches apposées verticalement sur l'ensemble de la structure. La recherche constante de nouvelles façons de faire permettant d'améliorer les dépendances agricoles mène, dès les années 1840, à l'introduction de nouveaux éléments architecturaux dans le paysage rural : les campaniles et les lanterneaux, les fenêtres d'aération, les événements de toitures et les lucarnes.

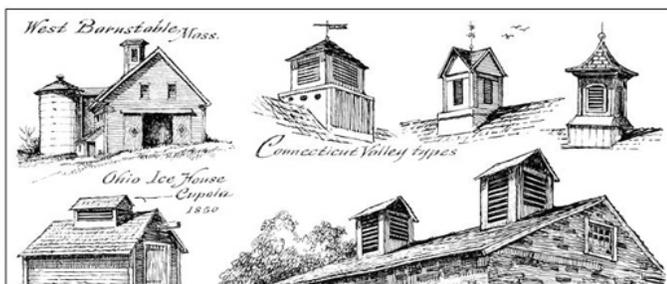

Modèles de campaniles et lanterneaux. Source : Eric Sloane. *An Age of Barns : An Illustrated Review of Classic Barn Styles and Constructions*. Stillwater (MN) USA, Voyageur Press, 2001, p. 88.

Les campaniles et les événements de toiture

Les campaniles, aussi appelés lanterneaux, ont pour principale fonction de ventiler l'espace intérieur de la grange-étable en permettant à l'air chaud qui s'accumule au sommet de la structure de s'échapper à l'extérieur, assurant ainsi une relative climatisation tout en contribuant à maintenir une température égale à l'intérieur de l'enceinte. Fortement inspirées des clochers d'églises, ces tours miniatures sont souvent percées sur au moins deux côtés d'ouvertures munies de lamelles obliques (abat-vent) ou de persiennes destinées à laisser pénétrer l'air tout en limitant l'entrée de la pluie et des oiseaux. Allant de la forme la plus rudimentaire à la plus élaborée, les campaniles se déclinent sous divers modèles, selon les habiletés du menuisier et les influences régionales, et se voient parfois dotés d'une girouette au sommet de leur faîte.

À l'image des campaniles, les événements de toitures servent de puits d'aération afin de limiter les risques de combustion dans la partie supérieure des dépendances agricoles. De forme plus ou moins rudimentaire, les premiers événements de toiture en bois en viennent à être progressivement remplacés, au cours des premières décennies du 20^e siècle, par des ventilateurs métalliques de forme cylindrique dont les palmes sont activées par l'ascension des courants d'air chaud générés par l'entreposage du foin dans les fenils des granges.

Un certain nombre de campaniles et d'événements plus ou moins élaborés sont visibles sur l'ensemble du territoire de la MRC de L'Islet.



Campanile d'une grange-étable située au 610, côte des Chênes, à Saint-Jean-Port-Joli.



Campanile d'une grange-étable située au 40, rue Principale Sud, à Sainte-Perpétue.



Campanile d'une grange-étable située au 32, chemin Lamartine Ouest, à L'Islet.



Campanile d'une grange-étable située au 158, 5^e Rang Est, à Saint-Cyrille-de-Lessard.



Campanile d'un poulailler situé au 278, rue Principale, à Saint-Cyrille-de-Lessard.



Campanile d'un garage situé au 77, 9^e Rue, à L'Islet.



Campanile d'une grange-étable située au 16, chemin Lamartine Ouest, à L'Islet.



Évent d'une grange-étable située près de la rue Principale Sud, à Sainte-Perpétue.



Campanile d'une grange-étable située au 83, avenue de Gaspé Ouest, à Saint-Jean-Port-Joli.

Autres dispositifs d'aération

Pour les plus petits bâtiments, d'autres dispositifs d'aération sont présents, comme les petites cheminées verticales disposées sur les murs des poulaillers qui permettent de ventiler adéquatement les espaces intérieurs. De nos jours, sur des bâtiments plus récents, la ventilation est généralement assurée par des équipements mécaniques plus performants.



Cheminées d'aération verticales d'une grange-étable située au 1112, route de la Seigneurie, à Saint-Roch-des-Aulnaies.



Évents muraux d'une grange-étable située au 83, avenue de Gaspé Ouest, à Saint-Jean-Port-Joli.

LES DÉTAILS D'ASSEMBLAGE ET DE FINITION

Règle générale, la structure ou l'ossature en bois des bâtiments agricoles traditionnels n'est pas visible à l'extérieur pour des raisons évidentes de protection contre les intempéries. En effet, les revêtements de murs et de toitures, qui composent l'enveloppe extérieure des bâtiments, ont pour principal rôle de protéger les éléments structuraux de la pluie et de la neige afin d'éviter leur dégradation.

Bien que la présente étude ne s'attarde pas aux composantes intérieures ni aux caractéristiques structurales des dépendances agricoles de la MRC de L'Islet, certains détails d'assemblages et de finition visibles à l'extérieur des bâtiments ont été retenus, dont les planches cornières et les chambranles de même que les apprêts apposés sur les revêtements.

Les planches cornières et les chambranles

Dans un assemblage en pièce sur pièce, on retrouve toujours un poteau à l'angle de deux murs qui vient consolider le coin en recevant les pièces horizontales de la structure.



Ouvertures traditionnelles soulignées par des chambranles peints en rouge sur un revêtement de bois peint en blanc sur un atelier construit avec des matériaux anciens situé au 272, avenue de Gaspé Est, à Saint-Jean-Port-Joli.

Le même principe s'applique, sans toutefois le rôle structural, dans un revêtement de planches horizontales (ou de bardeaux de bois) où une planche verticale, appelée planche cornière, vient fermer le coin pour une meilleure finition.

Quant aux chambranles, il s'agit de planches de finition entourant les ouvertures (portes et fenêtres). Bien que ceux-ci peuvent être sculptés, moulurés ou chantournés, comme sur les résidences, on retrouve habituellement des planches simples sans ornementation. La planche supérieure est quelques fois en forme de fronton (triangulaire) surbaissé.



Chambranle encadrant une fenêtre sur un hangar situé au 194, 3e Rang Ouest, à Saint-Aubert.



Chambranle encadrant une fenêtre sur un poulailler situé au 45, 2e Rang Ouest, à Saint-Jean-Port-Joli.



Planche cornière sur une grange-étable située au 1112, route de la Seigneurie, à Saint-Roch-des-Aulnaies.



Planche cornière sur une grange-étable située au 32, chemin Lamartine Ouest, à L'Islet.



Laiterie dotée de planches cornières située au 373, chemin des Pionniers Est, à L'Islet.

Le blanchiment à la chaux et la couleur rouge sang-de-bœuf

Bien que certaines granges-étables de la MRC de L'Islet présentent des éléments polychromes, les bâtiments agricoles recensés se déclinent principalement sous trois tonalités : le bois resté à l'état brut, la couleur rouge sang-de-bœuf et les bâtiments blanchis à la chaux. On dénombre en effet plusieurs granges-étables qui semblent perpétuer la mémoire de la technique du blanchiment à la chaux, couramment utilisée tout au long du 19^e siècle et au début du 20^e siècle pour désinfecter tant l'intérieur que l'extérieur des bâtiments agricoles. Les spécimens de granges-étables peintes en rouge sont relativement peu nombreux, au contraire des bâtiments en bois brut qui, quant à eux, sont très répandus sur l'ensemble du territoire.

D'un blanc éclatant, le badigeon de lait de chaux est obtenu à partir d'un mélange d'oxyde de calcium (chaux) et d'eau. Bien que la technique du chaulage semble avoir laissé place à nombre d'endroits à la peinture de couleur blanche, un certain nombre de granges-étables ont conservé au fil du temps leur coloration laiteuse. Si cette coloration était traditionnellement la plus courante, on assiste aujourd'hui à une diversification des couleurs en raison des produits de peinture et des matériaux prépeints présents sur le marché. De façon générale, les couleurs foncées, plus coûteuses, se retrouvent sur les portes ainsi que sur les encadrements de portes et de fenêtres (chambranles) afin de les souligner par contraste.

Privé de la protection du lait de chaux ou d'une peinture qui lorsqu'ils sont lessivés par les intempéries finissent par disparaître, le bois se retrouve dénudé et exposé à l'humidité, contribuant par la même occasion à sa dégradation et à son noircissement. Cette teinte gris foncé se décline sur de nombreuses granges-étables et autres bâtiments agricoles, témoignant ainsi du peu d'entretien dont ils ont fait l'objet.

Produite à l'origine à partir du sang recueilli lors de l'abattage des bovidés, la couleur rouge sang-de-

bœuf est générée par l'entremise de l'oxyde de fer rouge qui possède la particularité d'empêcher le bois de noircir et de pourrir sous les effets combinés du soleil et de l'humidité. Présent en abondance dans le sol, l'oxyde de fer constituait un substitut économique au goudron et aux autres produits imperméabilisants, tout en laissant respirer le bois. Cette couleur offrait également l'avantage d'absorber les rayons du soleil, contribuant par le fait même à conserver la chaleur à l'intérieur du bâtiment.

On retrouve encore aujourd'hui dans la MRC de L'Islet des bâtiments blanchis à la chaux ou peints de couleur blanche avec des ouvertures peintes en rouge. Les bâtiments laissés à l'état brut sont également nombreux.



Couleur rouge sang-de-bœuf du revêtement d'un hangar situé près du 7^e Rang Ouest, à Saint-Marcel.



Laiterie et hangar peints en blanc avec des détails et des portes en rouge situés au 301, avenue de Gaspé Ouest, à Saint-Jean-Port-Joli.



Parement de bardeau de bois autrefois blanchi à la chaux (chaulé) sur un hangar situé au 152, 5^e Rang Est, à Saint-Cyrille-de-Lessard.



Hangar peint en blanc situé au 1458, route de la Seigneurie, à Saint-Roch-des-Aulnaies.



Ancien moulin, dont les murs sont peints en rouge, conformément à la tradition, situé au 117, avenue de Gaspé Ouest, à Saint-Jean-Port-Joli.

Les motifs peints

À partir des années 1950 environ, la mode de décorer les portes des dépendances agricoles de motifs peints ou appliqués gagne le Québec. Suivant des influences américaines et canadiennes-anglaises par le biais de revues spécialisées, les agriculteurs décorent leur bâtiment de ferme en peignant sur les portes des formes végétales, géométriques ou zoomorphiques issues de la tradition d'art populaire. Les couleurs utilisées, vives et contrastantes, égayent les campagnes et accrochent inévitablement le regard des passants. Encore aujourd'hui, quelques propriétaires perpétuent cette façon de faire en entretenant les motifs anciens ou en en créant de nouveaux, mais beaucoup de motifs disparaissent avec le passage des années.



Motif de vache peint sur les portes d'une grange-étable située au 116, rue Principale, à Saint-Adalbert.



Motifs géométriques sur une grange-étable située au 311, 3^e Rang Est, à Saint-Aubert.



Motifs géométriques sur un hangar situé au 424, avenue de Gaspé Est, à Saint-Jean-Port-Joli.



Motifs géométriques sur un hangar situé au 247, 4^e Rang Ouest, à Sainte-Louise.



Motifs géométriques sur une grange-étable située près de la rue Principale Sud, à Sainte-Perpétue.

LA QUINCAILLERIE ET LA FERRONNERIE

Les bâtiments agricoles anciens comportent généralement tout un attirail de pentures, de gonds, de poignées, de clenches et de loquets métalliques de formes et de dimensions plus ou moins variées, destinées à maintenir en place les ouvertures telles les portes à battants. Souvent copiées à partir d'un modèle aperçu en région, les ferrures sont, selon les cas, fabriquées par les fermiers eux-mêmes ou confectionnées par un forgeron œuvrant en milieu rural.



Poignée métallique d'une porte sur un hangar situé au 1458, route de la Seigneurie, à Saint-Roch-des-Aulnaies.



Porte munie de ses ferrures anciennes sur une grange-étable située au 112, chemin Lessard Ouest, à Saint-Cyrille-de-Lessard.



Poignée avec clenche sur une grange-étable située au 610, côte des Chênes, à Saint-Jean-Port-Joli.



Poignée métallique ancienne sur un fournil situé au 176, chemin des Pionniers Est, à L'Islet.



Poignée métallique ancienne sur une grange-étable située au 5, route du Quai, à L'Islet.

LA GIROUETTE

Souvent posée sur le faîte des bâtiments agricoles, la girouette est habituellement composée d'une plaque métallique qui, en tournant autour d'un axe vertical, indique par son orientation la direction du vent. Les points cardinaux sont souvent indiqués à la base de cet équipement artisanal. La girouette peut prendre différentes formes à des fins d'ornementation, dont celle d'un coq stylisé, d'autres animaux de la ferme (canard, cheval, mouton, vache, etc.), d'animaux sauvages (castor outarde) ou d'autres symboles comme un voilier.



Girouette ornée d'un cheval sur une grange-étable située au 83, avenue de Gaspé Ouest, à Saint-Jean-Port-Joli.



Girouette ornée d'un coq sur un hangar situé au 874, route Principale, à Sainte-Félicité.



Girouette ornée d'un coq sur un hangar situé au 295-297, chemin des Pionniers Ouest, à L'Islet.



Girouette dans sa plus simple expression sur un atelier situé au 905, route de la Seigneurie, à Saint-Roch-des-Aulnaies.



Girouette ornée d'un coq sur un hangar situé au 30, rue Fraser, à Sainte-Perpétue.

LES PARTICULARITÉS VOLUMÉTRIQUES

Certains bâtiments agricoles de la MRC de L'Islet possèdent des particularités qui les démarquent au niveau de leur volume extérieur. Qu'il s'agisse des porches en projection ou des hangars à demi-fenêtres de L'Islet, ces éléments sont parfois typiques de la région ou de quelques municipalités. Chose certaine, ils témoignent de l'ingéniosité et du savoir-faire de nos ancêtres pour trouver des solutions originales et pratiques à des besoins bien réels. Ces composantes enrichissent le patrimoine bâti de la région et méritent d'être mieux connues et préservées.



Hangar annexé de plusieurs adjonctions situé au 231, rang des Jumeaux-Pelletier, à Saint-Aubert.



Grange-étable aux nombreuses adjonctions volumétriques située près du 905, route de la Seigneurie, à Saint-Roch-des-Aulnaies.

LES VOLUMES ANNEXES

Preuve d'une certaine vitalité, les ajouts et les agrandissements visibles sur de nombreux bâtiments agricoles construits dans la MRC de L'Islet tout au long du 19^e siècle et dans la première moitié du 20^e siècle témoignent de l'ingéniosité des agriculteurs lorsque vient le temps de s'adapter aux nouvelles réalités du milieu agricole. Que ce soit pour combiner certaines fonctions ou pour augmenter l'espace disponible, ces modifications contribuent fortement à complexifier la structure d'origine tout en lui insufflant une personnalité qui lui est propre.

Facilement réalisable à moindre coût, l'ajout de volumes annexes au corps de bâtiment principal des structures agricoles constitue l'une des approches mises de l'avant lorsque vient le temps de bonifier les installations agricoles. Ces adjonctions, habituellement dotées de toitures en appentis adossées au volume principal, servent autant à loger la laiterie, le poulailler, la porcherie, le hangar à fumier, les stalles destinées à la traite des vaches laitières, la remise, que les instruments aratoires. D'une grande versatilité, tant au niveau de leur volumétrie que de leur emplacement, ces ajouts en bois s'adossent aléatoirement sur l'une des façades du bâtiment, selon les besoins de l'exploitation agricole.



Bâtiment ayant probablement servi de fournil complété de plusieurs volumes annexes, situé au 141, route de la Seigneurie, à Saint-Roch-des-Aulnaies.

LES PORCHES EN PROJECTION

Adjacent à la grange-étable ou au hangar, le porche en projection est un espace ouvert permettant d'effectuer certaines tâches agricoles à l'abri des intempéries. Dans certains cas, cet espace est muni de portes. Sur les granges-étables, on peut les retrouver sur toute la longueur des bâtiments ou sur certaines sections seulement.



Porche en projection sur une grange-étable située près de la rue Principale Sud, à Sainte-Perpétue.



Porche en projection sur une grange-étable située au 112, chemin Lessard Ouest, à Saint-Cyrille-de-Lessard.



Porche en projection sur une grange-étable située au 46, 4^e Rang, à Saint-Aubert.



Porche en projection sur une grange-étable située au 247, 4^e Rang Ouest, à Sainte-Louise.



Porche en projection sur une grange-étable située au 10, route Cendrée-Lafeuille, à L'Islet.

LES PORCHES INTÉGRÉS

Sur certains hangars et granges-étables, les porches sont tout simplement intégrés dans la structure du bâtiment. Ils possèdent cette même fonction d'effectuer des tâches à l'abri des intempéries tout en bénéficiant d'un accès à l'extérieur.



Porche en projection sur une grange-étable située au 171, chemin Lamartine Est, à L'Islet.



Porche en projection sur une grange-étable située près du 188, chemin Lamartine Est, à L'Islet.



Porche en projection sur une grange-étable située au 130, rue Principale Est, à Saint-Aubert.



Porche intégré au hangar situé au 830, rue Principale, à Tourville.



Porche intégré à une grange-étable située au 33, chemin Lessard Ouest, à Saint-Cyrille-de-Lessard.

LES HANGARS À DEMI-FENÊTRES DE L'ISLET

La municipalité de L'Islet possède un modèle de hangar unique que l'on ne retrouve nulle part ailleurs dans la MRC. De forme rectangulaire, coiffé d'un toit aux versants droits ou courbés, il est doté de demi-fenêtres qui permettent d'éclairer l'étage.



Hangar à demi-fenêtres situé au 321, avenue des Pionniers Ouest, à L'Islet.



Hangar à demi-fenêtres situé au 278, avenue des Pionniers Ouest, à L'Islet.



Hangar à demi-fenêtres situé au 359, avenue des Pionniers Ouest, à L'Islet.



Hangar à demi-fenêtres situé au 110, chemin Lamartine Ouest, à L'Islet.



Hangar à demi-fenêtres situé au 440, chemin des Belles-Amours, à L'Islet.

DES BÂTIMENTS DISPERSÉS

Présentée par Robert Lionel Séguin comme une variante de la maison-cour adaptée aux pays comportant des climats plus rigoureux, comme le Canada et la Scandinavie, la ferme aux bâtiments dispersés est sans contredit la forme d'établissement la plus répandue en sol québécois, et par le fait même, sur l'ensemble du territoire de la MRC de L'Islet. En effet, il n'y a pas vraiment d'exemples éloquentes de « maison-cour » dans la région. Le type d'aménagement à bâtiments dispersés, qui se caractérise par l'éparpillement des dépendances et des bâtiments agricoles à proximité de la résidence, « laissant la cour ouverte à tout venant⁷», se décline sous diverses formes plus ou moins éclatées, selon le nombre de bâtiments agricoles présents sur le site, le type et le nombre d'animaux élevés sur l'exploitation agricole, de même que la topographie du terrain sur lequel il s'insère.



Ensemble de ferme situé au 534, 5^e Rang, à Saint-Damase-de-L'Islet.



Ensemble de ferme situé au 344, route de la Seigneurie, à Saint-Roch-des-Aulnaies.



Ensemble de ferme situé au 255, chemin des Belles-Amours, à L'Islet.



Ensemble de ferme situé au 321, chemin des Pionniers Ouest, à L'Islet.

7 Robert-Lionel Séguin. *La maison en Nouvelle-France*. Ottawa, Musée national du Canada, Bulletin 226, 1968, p. 2. Cité dans : Paul Carpentier. *La maison-bloc à Saint-Esprit*.

Habitation rurale au Québec. Montréal, Cahiers du Québec, Collection Ethnologie, 1978, p. 129.

LA RÉUTILISATION

À une époque où les objets sont réparés et les matériaux de construction sont réutilisés au lieu d'être jetés, on conserve bien souvent une ancienne maison de colonisation pour servir à d'autres fonctions agricoles. Quand elle n'est pas annexée à la nouvelle maison pour servir de cuisine d'été, elle est déplacée à l'arrière et transformée en hangar, fournil, poulailler ou autre. Encore aujourd'hui, plusieurs de ces maisons de la première heure sont toujours debout, dissimulées bien souvent au travers d'un ensemble de ferme comprenant plusieurs autres bâtiments. Également, à la fermeture des écoles de rang dans les années 1960, plusieurs d'entre elles furent achetées par les agriculteurs et transformées en hangar ou en atelier.



Ancienne maison construite au 18^e siècle transformée en hangar située au 117, route de la Seigneurie, à Saint-Roch-des-Aulnaies.



Ancienne maison transformée en hangar située au 197, rang Taché Ouest, à Sainte-Perpétue.



Ancienne école de rang transformée en hangar située au 753, chemin du Grand-Village, à Saint-Jean-Port-Joli.



Ancienne maison de colonisation transformée en hangar située au 152, 5^e Rang Est, à Saint-Cyrille-de-Lessard.



Ancienne école convertie en hangar ou atelier située face au 1297, 2^e Rang, à Saint-Roch-des-Aulnaies.

LE RECYCLAGE

Par ailleurs, le déclin de l'agriculture familiale ou de subsistance a pour conséquence l'abandon de nombreux bâtiments agricoles anciens. Devenus inutilisés, plusieurs d'entre eux sont laissés à eux-mêmes et voués à une disparition imminente. Une tendance relativement récente, apparue au cours des dernières décennies, consiste à la revalorisation de ces bâtiments agricoles en les transformant en résidence principale ou en les convertissant en espace commercial si la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles du Québec le permet. Si le nouvel usage a souvent pour conséquence de transformer l'aspect d'origine du bâtiment afin, notamment de garantir plus de confort à ses résidents ou usagers, cette pratique de requalification a comme effet positif de préserver quelques dignes représentants de l'architecture agricole d'antan.



Ancienne grange-étable transformée en commerce située au 248, avenue de Gaspé Est, à Saint-Jean-Port-Joli.



Ancienne grange-étable transformée en espace culturel située au 547, avenue de Gaspé Est, à Saint-Jean-Port-Joli.



Ancienne grange-étable au plan octogonal transformée en espace commercial située au 377, avenue de Gaspé Est, à Saint-Jean-Port-Joli.



Ancien moulin à farine transformé en auberge situé au 46, route de la Tortue, à L'Islet.

LA RECONSTITUTION

Amoureux du patrimoine et habiles artisans se mettent parfois à l'œuvre pour reconstituer des bâtiments agricoles avec des méthodes et des matériaux traditionnels. Inspirées des styles du passé, ces bâtisses sont parfois si bien construites qu'elles réussissent à tromper l'œil des plus initiés en matière de patrimoine quant à leur ancienneté. Quelques exemples de reconstitutions bien réalisées se trouvent sur le territoire de la MRC de L'Islet.



Atelier de menuiserie construit par M. Marcel Lavoie avec des matériaux anciens et traditionnels. Situé au 272, avenue de Gaspé Est, à Saint-Jean-Port-Joli.



Réplique d'un hangar situé au 525, route de la Seigneurie, à Saint-Roch-des-Aulnaies. Il fait partie du site historique de la Seigneurie des Aulnaies.



Reconstitution d'un moulin à vent des 17^e et 18^e siècles, situé au 458, avenue de Gaspé Est, à Saint-Jean-Port-Joli.



Four à pain reconstitué selon les modèles anciens, situé au 525, route de la Seigneurie, à Saint-Roch-des-Aulnaies. Il fait partie du site historique de la Seigneurie des Aulnaies.

LA VALEUR PATRIMONIALE

Les 360 bâtiments patrimoniaux identifiés dans cet inventaire ont fait l'objet d'une évaluation patrimoniale permettant de leur attribuer une cote qui correspond à une valeur patrimoniale exceptionnelle, supérieure, bonne, moyenne ou faible. Voici la répartition des valeurs accordées :

VALEUR EXCEPTIONNELLE

Trois (3) bâtiments ont reçu une cote de valeur patrimoniale exceptionnelle. Ces bâtiments se démarquent souvent par leur rareté ou font partie d'un ensemble bâti exceptionnel (Domaine seigneurial des Aulnaies, site patrimonial Philippe-Aubert-de-Gaspé). Dans tous les cas, il s'agit de bâtiments qui sont déjà protégés en vertu de la Loi sur le patrimoine culturel (ex. classement, citation).

VALEUR SUPÉRIEURE

Au total, 34 bâtiments ont reçu la cote de valeur patrimoniale supérieure. Ces bâtiments possèdent généralement un état d'authenticité remarquable ou un élément architectural qui les démarquent des autres bâtiments agricoles. Ces immeubles méritent d'être conservés et mis en valeur, voire protégés par un statut de protection pour certains.

VALEUR BONNE

Au total, 271 biens, soit la grande majorité des bâtiments de l'inventaire, se sont vus attribuer une bonne valeur patrimoniale. Il s'agit de bâtiments qui possèdent une ancienneté, un intérêt architectural et un état d'authenticité satisfaisant. Sans être des éléments rares ou des biens de valeur exceptionnelle, ces bâtiments méritent d'être conservés et mis en valeur pour leur intérêt patrimonial au niveau local et régional.

VALEUR MOYENNE

Cet inventaire comporte 52 bâtiments de valeur patrimoniale moyenne. Ces bâtiments sont généralement un peu moins bien conservés que ceux de la catégorie bonne, mais peuvent tout de même avoir un bon potentiel de mise en valeur.

VALEUR FAIBLE

Cet inventaire ne contient aucun bâtiment de valeur faible, car ils ont été écartés à l'étape de la présélection.

Par ailleurs, il est important de mentionner que la valeur patrimoniale attribuée aux biens identifiés est une donnée susceptible d'évoluer avec le temps, selon la nature des interventions. Un bâtiment de grande valeur patrimoniale pourrait, à la suite de travaux malencontreux ou d'un incendie, perdre une bonne part de sa valeur. À l'inverse, un bâtiment altéré par le passé pourrait reprendre de la valeur à la suite de travaux, advenant que des composantes plus harmonieuses avec l'aspect d'origine soient reconstituées ou réinstallées.

L'ÉTAT PHYSIQUE

En ce qui concerne l'état physique des bâtiments à l'étude, le bilan est positif. Nous avons pu le constater à travers nos observations sur le terrain. Voici quelques constats qui en ressortent :

De notre propre analyse, nous avons évalué que l'état physique était :

- Excellent pour 9,7 % des bâtiments;
- Bon ou satisfaisant pour 77,2 % des bâtiments;
- Passable avec des travaux majeurs à effectuer pour seulement 10,8 % des bâtiments;
- Mauvais avec une menace pour la conservation pour 2,2 % des bâtiments.

C'est donc dire que pour 86,9 % des bâtiments inventoriés, l'état physique est satisfaisant (excellent, bon ou satisfaisant) et que les immeubles sont bien entretenus par les propriétaires. Pour les bâtiments nécessitant des travaux plus importants, mentionnons qu'il s'agit pour la plupart de bâtiments à l'abandon qui ne sont plus entretenus et que si rien n'est fait, ils disparaîtront à court ou moyen termes.

Notons que ces statistiques sont relatives aux bâtiments inventoriés seulement et ne peuvent être extrapolées à l'ensemble des bâtiments agricoles de la région qui compte probablement une proportion plus grande de bâtiments à l'abandon ou en mauvais état.

L'ÉTAT D'AUTHENTICITÉ

L'évaluation de l'état d'authenticité permet de juger si la forme actuelle du bâtiment reflète encore son état d'origine. Selon notre évaluation, les bâtiments ont connu :

- Un état complet pour 5,3 % des cas;
- Une évolution harmonieuse pour 68,9 % des cas;
- Des transformations réversibles pour 23,9 % des cas;
- En mauvais état d'authenticité pour seulement 1,9 % des cas dus à des modifications trop importantes.

Une fois de plus, il s'agit d'un excellent bilan qui démontre que les immeubles inventoriés ont connu une évolution harmonieuse ou des transformations réversibles sans modifications majeures. Il est toutefois important de mentionner que les bâtiments qui avaient subi d'importantes modifications avaient été exclus d'emblée de cet inventaire, ce qui fausse les statistiques si on souhaite les appliquer à l'ensemble du patrimoine bâti agricole de la région.

La notion de réversibilité est ici importante. Les transformations réversibles constituent bien souvent des remplacements de matériaux de revêtement, de portes et de fenêtres lorsque ceux-ci ont atteint la fin de leur vie utile. Il s'agit essentiellement d'interventions d'entretien, normales dans la vie d'un bâtiment. Même si ces interventions respectent plus ou moins les modèles et les matériaux traditionnels, il s'agit d'interventions légères et réversibles où un retour à des composantes traditionnelles demeure toujours possible. En second lieu, il y a les transformations majeures et irréversibles qui causent de véritables dommages au cadre bâti existant. Il peut s'agir par exemple d'une allonge mal intégrée, de l'agrandissement d'ouvertures existantes, de la suppression d'une composante importante ou de la disparition d'éléments d'ornementation. Ces interventions nuisent à la composition générale et font disparaître des composantes essentielles de l'architecture traditionnelle d'origine. Dans ces cas, il y a perte d'authenticité.

Règle générale, les transformations de la première catégorie ne causent pas de préjudices importants. Les transformations majeures de la deuxième catégorie, heureusement plus rares, sont beaucoup plus dommageables.

L'inventaire du patrimoine bâti agricole constitue un outil de connaissance permettant de mener plus loin les efforts de préservation et de mise en valeur de cet héritage culturel. Cet inventaire ne doit pas être considéré comme une fin en soi, mais plutôt comme une étape permettant d'aller plus loin et de développer des mécanismes et des mesures qui permettront de mieux protéger, gérer et comprendre la richesse et la diversité du patrimoine agricole de L'Islet.

À la lumière de cet inventaire, nous proposons de mettre sur pied un certain nombre de mesures visant à mieux protéger et à mettre en valeur ce patrimoine bâti. Ceci constitue des pistes qui pourront alimenter les réflexions pour les prochaines années. Certaines actions pourraient être posées à court terme, tandis que d'autres doivent être envisagées à moyen et long termes.

I. APPROFONDIR LES CONNAISSANCES

Cet inventaire permet de jeter un premier regard sur la richesse patrimoniale du territoire et l'information qu'on y retrouve demeure relativement sommaire. On ne peut se permettre, dans un premier exercice de ce genre, d'approfondir les connaissances sur un bien précis ou retracer toute l'histoire de chacun des bâtiments inventoriés. Il reste donc beaucoup à faire pour documenter, analyser et mieux comprendre les différentes facettes de cet héritage bâti. Partant du principe que la recherche et l'acquisition de connaissance ne sont jamais terminées, nous proposons quelques axes de recherche pour les prochaines années selon les priorités et les orientations qui seront prises à cet égard.

POURSUIVRE LES RECHERCHES SUR CERTAINS BÂTIMENTS DE PLUS GRANDE VALEUR

Le volet historique de chaque propriété inventoriée pourrait certainement être bonifié, notamment en réalisant des enquêtes orales. Il faut rappeler que les dates de construction de la plupart des biens identifiés sont approximatives et contiennent parfois une bonne marge d'erreur.

D'un point de vue historique et architectural, les limites de cet inventaire font en sorte que certaines pistes n'ont pu être poursuivies :

- La dimension constructive (tout ce qui se rapporte à la construction : matériaux, assemblages, structure) des bâtiments pourrait être analysée plus en profondeur, ce qui nécessiterait des visites à l'intérieur des bâtiments. Ceci représente toutefois un travail plus spécialisé qui demande des connaissances poussées en construction traditionnelle. Ce domaine de connaissance est assez peu documenté et en est encore à ses premiers balbutiements.
- Les propriétaires possèdent souvent plusieurs informations sur l'historique de leur propriété de même que des photographies anciennes. Les personnes rencontrées lors des travaux sur le terrain ont spontanément livré leurs connaissances. D'autres pourraient faire de même.

2. RECONNAÎTRE ET SIGNIFIER LA VALEUR PATRIMONIALE DE CERTAINS BÂTIMENTS OU ENSEMBLES

La reconnaissance de l'importance historique et patrimoniale de certains bâtiments ou ensembles patrimoniaux peut notamment passer par des mesures législatives en citant ou classant des immeubles et des sites patrimoniaux ou en désignant des paysages culturels patrimoniaux en vertu de la Loi sur le patrimoine culturel. Ce type d'outils permet, en plus de reconnaître officiellement leur valeur patrimoniale, de mieux contrôler les interventions sur les bâtiments et les sites et de favoriser l'accès à de l'aide financière pour certains propriétaires via le Fonds du patrimoine culturel du Québec.

Mis à part les bâtiments situés sur le Domaine seigneurial des Aulnaies (classé) et le site patrimonial Philippe-Aubert-de-Gaspé (cité), aucun bâtiment de cet inventaire n'est actuellement protégé en vertu de la Loi sur le patrimoine culturel. Nous ne préconisons aucun classement à l'échelle nationale. Toutefois, certaines municipalités pourraient se prévaloir de leur pouvoir de citation.

CITER DES IMMEUBLES OU SITES PATRIMONIAUX

À part les trois bâtiments de valeur patrimoniale exceptionnelle qui sont déjà compris dans des sites patrimoniaux classés ou cités, quelques bâtiments de valeur patrimoniale supérieure pourraient en priorité faire l'objet d'une citation, notamment certains moulins, granges octogonales ou des ensembles particulièrement bien préservés (ex. : 272 et 693, avenue de Gaspé Est à Saint-Jean-Port-Joli, 344, route de la Seigneurie à Saint-Roch-des-Aulnaies).

Nous recommandons donc aux municipalités de ne pas hésiter à se prévaloir du pouvoir qu'elle possède de citer des immeubles sur leur territoire pour des bâtiments de valeur patrimoniale supérieure.

3. SENSIBILISER ET INFORMER LA POPULATION

Sensibiliser et informer davantage la population de la MRC de L'Islet par rapport à la valeur du patrimoine agricole de la région est une mesure qui, à long terme, peut avoir de véritables retombées sur la protection du patrimoine. Mieux on connaît son patrimoine, plus on l'apprécie, mieux on peut le protéger. Il est souvent très difficile d'appliquer des mesures de préservation à un bâtiment si le propriétaire ignore même que son bien possède une valeur patrimoniale. La sensibilisation peut se faire de différentes façons, notamment par des efforts de diffusion et d'interprétation (publications, brochures, conférences, Internet).

DIFFUSER L'INFORMATION SUR LE PATRIMOINE

Cette recommandation vise à mettre la connaissance à la disposition du plus grand nombre de personnes et d'intervenants (propriétaires, spécialistes du secteur privé, employés municipaux, etc.) par une série de moyens de diffusion. Par exemple, le présent inventaire devrait être accessible en ligne, dans les bibliothèques, promu dans les bulletins d'information municipaux, diffusés par des envois personnalisés et ciblés aux propriétaires, etc.

L'Internet est aujourd'hui un incontournable pour diffuser de l'information et rejoindre un grand bassin de population. La MRC de L'Islet devrait donc continuer à favoriser ce moyen de communication, via son propre site Web, pour diffuser un maximum de données sur le patrimoine agricole.

Les moyens de diffusion traditionnels destinés au grand public sont également toujours d'actualité. D'ailleurs, une brochure

présentant les faits saillants de cet inventaire devrait être publiée à court terme.

La présentation de conférences sur le sujet, d'une exposition sur le patrimoine agricole ou l'organisation d'activités populaires (circuit patrimonial, rallyes découvertes, journée du patrimoine, concours de photographies, etc.) sont d'autres moyens efficaces de rejoindre une partie des citoyens tout en favorisant l'appropriation du patrimoine par le milieu.

La sensibilisation passe également par l'éducation des jeunes en milieu scolaire. Les jeunes d'aujourd'hui seront les acteurs de demain. Plus ils seront sensibilisés tôt aux diverses facettes du patrimoine, plus ils contribueront à sa préservation et à sa mise en valeur à long terme.

4. ACCOMPAGNER ET OUTILLER LES PROPRIÉTAIRES DE BÂTIMENTS ANCIENS

Les propriétaires de bâtiments agricoles anciens sont souvent démunis lorsque vient le temps d'intervenir sur leur bâtiment. D'ailleurs, les mauvaises interventions réalisées par le passé l'ont souvent été par simple méconnaissance des bonnes pratiques en la matière et non par mauvaise foi. Les prochaines recommandations visent donc à accompagner et à mieux outiller les propriétaires dans leurs travaux d'entretien, de restauration ou de mise en valeur.

ÉLABORER UN GUIDE D'INTERVENTION À L'USAGE DES PROPRIÉTAIRES

Afin d'épauler les propriétaires de bâtiments agricoles anciens et les intervenants en patrimoine, un guide énonçant les principes et critères à respecter lors d'une intervention, les bonnes pratiques qui sont généralement admises dans le milieu du patrimoine, quelques conseils pratiques et techniques et les étapes à suivre lors d'une telle démarche s'avèrent très utile. Même si de tels guides existent pour d'autres régions (ex. Charlevoix, Coaticook), il serait intéressant que ce guide soit adapté au contexte de L'Islet et qu'il soit illustré d'exemples de la région afin que tous les propriétaires puissent s'y reconnaître et s'approprier les conseils et astuces qui y sont énoncés. Une version Web, par fiches thématiques, pourrait même être présentée.

5. INCITER LES PROPRIÉTAIRES À METTRE EN VALEUR LEUR BÂTIMENT

Certaines mesures incitatives peuvent avoir un réel impact sur la mise en valeur d'immeubles patrimoniaux. Ces mesures, en plus de servir de déclencheur à d'éventuels travaux, permettent souvent d'améliorer la qualité des interventions.

METTRE EN PLACE UN PROGRAMME D'AIDE FINANCIÈRE

Envisager la mise sur pied d'un programme qui aidera, par une subvention couvrant un certain pourcentage des travaux de restauration, les propriétaires à mener à bien des travaux de mise en valeur de leur bâtiment agricole. Par le passé, ces programmes ont souvent été mis sur pied dans le cadre d'entente de développement culturel avec le ministère de la Culture et des Communications. Certaines municipalités, avec la collaboration d'institutions financières, permettent l'accès à une remise en argent lors d'un prêt à cette même institution financière pour des travaux de restauration. D'autres municipalités ont plutôt opté pour des congés ou des rabais de taxes foncières ou des crédits d'impôt pour inciter les citoyens à réaliser des travaux d'amélioration sur leur bâtiment.

RECONNAÎTRE ET RÉCOMPENSER LES MEILLEURES INTERVENTIONS

Afin de reconnaître l'effort de certains propriétaires dans la préservation et la mise en valeur de leur bâtiment agricole, il est recommandé d'inclure les bâtiments agricoles dans le programme Les Prix du patrimoine qui honore et félicite déjà les meilleures interventions en patrimoine bâti et les acteurs s'étant illustrés à cet égard sur le territoire de la MRC de L'Islet. Cette mesure incitative a pour but de reconnaître et de récompenser les efforts qui ont été réalisés et peut avoir un bon effet d'entraînement pour les autres propriétaires de bâtiments agricoles anciens. Il s'agit d'une mesure positive qui tranche avec les outils réglementaires ou législatifs qui sont souvent davantage coercitifs et contraignants.

INVENTAIRES

CÔTÉ, Renée. *Macro-inventaire des biens culturels du Québec. Comté de L'Islet : histoire et archéologie*. Québec, Ministère des Affaires culturelles, 1982, 88 f.

DIRECTION GÉNÉRALE DU PATRIMOINE. *Macro-inventaire des biens culturels du Québec. Comté de L'Islet : ethnologie*. Québec, Ministère des Affaires culturelles, 1982, 77 f.

MICHAUD, Claude et Robert CÔTÉ. *Comté de L'Islet; analyse du paysage architectural; étude synchronique des lieux; étude thématique de l'architecture*. Février 1979, 142 p.

MRC DE L'ISLET. *Inventaire du patrimoine architectural; municipalité de Saint-Jean-Port-Joli*. Saint-Jean-Port-Joli, automne 2009, 285 p.

PATRI-ARCH. *Inventaire des bâtiments et sites agricoles de la MRC de Coaticook : rapport de synthèse*. Coaticook, MRC de Coaticook, 2008.

PATRI-ARCH. *Inventaire des bâtiments agricoles de l'arrondissement historique de l'île-d'Orléans : rapport de synthèse*. Sainte-Famille, MRC de l'île-d'Orléans, 2010.

PATRI-ARCH. *Inventaire des bâtiments agricoles de la MRC de Charlevoix : rapport de synthèse*. 2011, 141 p.

PATRI-ARCH. *Inventaire des bâtiments agricoles de la MRC de Charlevoix-Est : rapport de synthèse*. 2011, 127 p.

PATRI-ARCH. *Pré-inventaire du patrimoine agricole bâti de la MRC de Lotbinière*. Rapport final, avril 2018, 101 p.

RURALYS. *Inventaire des bâtiments patrimoniaux de Saint-Roch-des-Aulnaies; fiches d'inventaire*. La Pocatière, août 2008.

ÉTUDES ET OUVRAGES

ABBOTT, Louise. *The heart of the farm : a history of barns and fences in the Eastern Townships of Quebec*. Montréal, Price-Patterson, 2008, 306 p.

ADAM-VILLENEUVE, Francine. *Les moulins à eau de la vallée du Saint-Laurent*. Montréal, Éditions de l'Homme, 1978, 476 p.

ADAM-VILLENEUVE, Francine. *Les moulins à eau du Québec : du temps des seigneurs au temps d'aujourd'hui*. Montréal, Éditions de l'Homme, 2009, 190 p.

APPARICIO, Philippe et al. *Portrait socioéconomique du territoire de la MRC de L'Islet*. Montréal, INRS, 2011, 27 p.

ARTHUR, Eric, et Dudley WITNEY. *The Barn : A Vanishing Landmark in North America*. Toronto, McClelland and Stewart Limited, 1972, 256 p.

B.-HOGUE, Marthe. *Un trésor dans la montagne*. Québec, Les Éditions Caritas, Librairie universelle, 1954, 279 p.

BÉLANGER, Léon. *L'Islet 1677-1977*. [s.l.], [s.n.], 1977, 191 p.

BERGERON, Michel, et Paul-Aimé LACROIX. *Les dépendances agricoles à l'île d'Orléans : une approche typologique*. Québec, Ministère des Affaires Culturelles, 1979, 127 p.

BERNIER, Cyril. *Moulin à farine et à cardes Bernier*. [brochure], 1978, 35 p.

- Brochure-souvenir et historique du 100^e anniversaire de la fondation de la paroisse de St-Eugène, 1867-1967*. Montmagny, Éditions Marquis limitée, 1967, 180 p.
- BROOKS, Laura. *Paysages d'Amérique : Granges traditionnelles*. s.l., Éditions de l'Olympe, 1999, 128 p.
- CARPENTIER, Paul. « La maison-bloc à Saint-Esprit ». *Habitation rurale au Québec*. Montréal, Cahiers du Québec, Collection Ethnologie, 1978, 268 p.
- CASTONGUAY, Jacques. *La seigneurie de Philippe Aubert de Gaspé, Saint-Jean-Port-Joli*. Montréal, Fides, 1977, 159 p.
- CASTONGUAY, Jacques. *Seigneurs et seigneuses à l'époque des Aubert de Gaspé*. Montréal, Fides, 1997, 161 p.
- Comité culturel de la municipalité de Saint-Jean-Port-Joli. « Circuit du patrimoine bâti Saint-Jean-Port-Joli ». [brochure], 2008.
- Comité de l'album souvenir. *L'Écho du passé*. Saint-Damase-de-L'Islet, Comité de l'album souvenir, 1988, 335 p.
- CRITTENDON, Bob. *Barn in the USA*. Golden (Colorado), Fulcrum Publishing, 2006, 104 p.
- DESCHÊNES, Gaston. *Portraits de Saint-Jean-Port-Joli*. Sainte-Foy, Éditions des Trois-Saumons, 1984, 59 p.
- DESCHÊNES, Gaston. *La Côte-du-Sud, cette inconnue*. Sillery, Septentrion, 1991, 79 p.
- DESCHÊNES, Gaston. *Curiosités de la Côte-du-Sud*. Québec, Les Éditions GIQ, 2018, 223 p.
- Du passé au présent; St-Cyrille de Lessard; 1844-1994; 150 ans de souvenirs*.
- DUPONT, Jean-Claude (dir.). *Habitation rurale au Québec*. Montréal, Cahiers du Québec/Hurtubise HMH, Coll. Ethnologie, 1978, 268 p.
- DUPUIS, Roger. *Une belle période : mémoire d'un temps passé*. Sainte-Foy, R. Dupuis, 2004, 35 p.
- FISSET, Richard. *Évaluation du potentiel archéologique sur le site de la distillerie Harrower (CgEn-1) sur la rivière Trois Saumons comté de L'Islet*. Rapport annuel d'activité 1988, Municipalité régionale du comté de L'Islet, août 1988.
- GAGNON, Angèle. *Le village de nos ancêtres, L'Islet*. [Montmagny ?], Éditions Angèle Gagnon, 1994, 92 p.
- GAUMOND, Michel. *Notes pour servir à l'histoire de la distillerie Harrower à Trois-Saumons 1801-1832*. Québec, Direction générale du patrimoine Direction de Québec Ministère des Affaires culturelles, mars 1988.
- GENEST, Bernard. *Les artisans traditionnels de l'Est du Québec*. Québec, Direction générale centre de documentation, 1979, 391 p.
- GODBOUT, Gaétan. *Saint-Omer se raconte, 1938-1988*. Saint-Omer, [s.é.], 1988, 131 p.
- HÉBERT, Yves. *Bibliographie de la Côte-du-Sud*. Québec, Institut québécois de recherche sur la culture, 1986, 339 p.
- HÉBERT, Yves. *La Côte-du-Sud, belle à croquer*. Sainte-Foy, Éditions GID, 2003, 205 p.
- HÉBERT, Yves. *Montmagny et la Côte-du-Sud*. Québec, Éditions GID, 2005, 125 p.

- Inventaire des ressources naturelles et industrielles 1938 : comté municipal de L'Islet*. Québec, Ministère des affaires municipales, de l'industrie et du commerce, 1939, 188 p.
- LABERGE, Alain, sous la dir. de. *Histoire de la Côte-du-Sud*. Québec, Institut québécois de recherche sur la culture, 1993, 644 p.
- LAFRAMBOISE, Yves. *L'architecture traditionnelle au Québec : La maison aux 17^e et 18^e siècles*. Montréal, Les Éditions de l'Homme, 1975, 319 p.
- LAVOIE, Jean. « Les caveaux à légumes de la Côte de Beaupré ». *Habitation rurale au Québec. Montréal, Cahiers du Québec/Hurtubise HMH, Coll. Ethnologie, 1978, p. 67*.
- LEFFINGWELL, Randy. *The American Barn*. St. Paul (MN) USA, Motorbooks Classics, 192 p.
- LEMIEUX, Germain. *La vie paysanne 1860-1900*. Laval, Les Éditions FM. 1982, 239 p.
- LÉONIDOFF, Georges-Pierre. *Origine et évolution des principaux types d'architecture rurale au Québec et le cas de la région de Charlevoix*. Québec, Université Laval, 2 volumes, 1980, 860 p.
- Les Aulnaies, 1656-1981*. Saint-Roch-des-Aulnaies, Corporation des fêtes du 325^e anniversaire de la concession de la seigneurie des Aulnaies, 1981, 168 p.
- LESSARD, Michel, et Huguette MARQUIS. *Encyclopédie de la maison québécoise : Trois siècles d'habitations*. Montréal, Les Éditions de l'Homme, 1972, 727 p.
- LESSARD, Michel, et Gilles VILANDRÉ. *La maison traditionnelle au Québec*. Montréal, Les Éditions de l'Homme, 1974, 493 p.
- MARTIN, Roland. *Saint-Roch-des-Aulnaies : les seigneurs, le manoir, le moulin banal, les anciennes maisons de pierre*. La Pocatière, Société historique de la Côte-du-Sud, 1975, 159 p.
- MICHAUD, Claude, et Robert CÔTÉ. *Macro-inventaire des biens culturels du Québec; Comté de Lotbinière : analyse du paysage architectural*. Québec, Ministère des Affaires culturelles, 1984.
- MIVILLE-DESCHÊNES, Monique. *Au pays des miens : récits de vie et généalogie de Saint-Jean-Port-Joli*. Cap-Saint-Ignace, La Plume d'oie, 2001, 346 p.
- MORIN, André. *Passion maisons*. Tome 2. Québec, Éditions Trois-Pistoles, 2009, 205 p.
- NOBLE, Allen G., et Richard K. CLEEK. *The Old Barn Book : A Field Guide to North American Barns & Other Farm Structures*. Nouveau Brunswick / New Jersey, Rutgers University Press, 222 p.
- PATRI-ARCH. *Guide des bonnes pratiques en patrimoine agricole*. Coaticook, MRC de Coaticook, 2009, 12 fiches.
- PATRI-ARCH. *Guide des bonnes pratiques pour la conservation et la mise en valeur des bâtiments agricoles de Charlevoix*, MRC de Charlevoix et de Charlevoix-Est, 2016.
- PELLETIER, Jean-Guy. *L'arrivée des Pelletier à la Grande-Anse*. La Pocatière, Comité d'organisation du 6^e Ralliement des familles Pelletier, 1992, 46 p.
- PERSPECTIVES-JEUNESSE. *Histoire de St-Aubert*. Saint-Aubert, Association Historios, 1975, 151 p.
- Programme-souvenir : quelques notes historiques à l'occasion du 75^{ième} anniversaire de la paroisse de Saint-Pamphile de L'Islet, 11 et 12 juillet 1943*. Québec, P. Larose. 1943, 46 p.

PROVENCHER, Jean. *Les quatre saisons dans la Vallée du Saint-Laurent*. Montréal, Boréal, 1988, 605 p.

PROVENCHER, Jean. *Le patrimoine agricole et horticole au Québec*. Québec, La Commission des biens culturels du Québec, 1984, 94 p.

RADOJKOVIC, Jon. *Barn Building : The Golden Age of Barn Construction*. Erin (Ontario), The Boston Mills Press, 2007. 192 p.

ROBICHAUD, André. *Une traversée dans le temps à l'abri de l'oubli : Saint-Aubert, 1858-2008*. Montmagny, La plume d'oie, 2009, 301 p.

ROBITAILLE, Marie-Claire. *À la recherche de la nature et du patrimoine*. Saint-Jean-Port-Joli, MRC de L'Islet, 1985, 45 p.

ROUILLARD, Eugène. *La colonisation dans les comtés de Dorchester, Bellechasse, Montmagny, L'Islet, Kamouraska*. Québec, Département de la colonisation et des mines, 1901, 80 p.

Saint-Jean-Port-Joli, 1677-1977. Saint-Jean-Port-Joli, Comité du tricentenaire de Saint-Jean-Port-Joli, 1977, 174 p.

Saint-Marcel 125^e 1894-2019.

SAINT-PIERRE, Angéline. *C'était hier : Saint-Jean-Port-Joli, paroisse civile*. Montmagny, Éditions du Savoir, 1994, 157 p.

SAINT-PIERRE, Angéline. *La belle époque, 1870-1914*. Cap-Saint-Ignace, La Plume d'oie, 1998, 95 p.

SAINT-PIERRE, Angéline. *Hommage aux bâtisseurs : Saint-Jean-Port-Joli*. Cap-Saint-Ignace, La Plume d'oie, 2003, 175 p.

SAINT-PIERRE, Jacques. *La Côte-du-Sud*. Sainte-Foy, Éditions de l'IQRC, 2000, 176 p.

Sainte-Félicité 1945-1995 : un regard sur le passé. Cap-Saint-Ignace, La Plume d'oie, 1995, 419 p.

SÉGUIN, Robert-Lionel. *Les granges du Québec du 17^e au 19^e siècle*. Ottawa, Musée National du Canada, Bulletin n° 192, 1963, 128 p.

SLOANE, Eric. *Recollections in Black and White*. Mineola (New York) USA, Dover Publications Inc., 2006, 95 p.

SLOANE, Eric. *American Barns and Covered Bridges*. Mineola (New York) USA, Dover Publications Inc., 2002, 112 p.

SLOANE, Eric. *An Age of Barns : An Illustrated Review of Classic Barn Styles and Construction*. Stillwater (MN) USA, Voyageur Press, 2001, 94 p.

St-Adalbert sait faire, 1910-1985. Saint-Adalbert, Comité des fêtes de Saint-Adalbert, 1985, 127 p.

Ste-Louise-des-Aulnaies, 1859-1984 : album-souvenir. Sainte-Louise, Comité des fêtes du 125^e de Sainte-Louise, 1984, 178 p.

ARTICLES

BÉLANGER, Jeanne-Aimée. « Le moulin Aubut Couillard de Saint-Cyrille ». *Le Hublot*, vol. 20, n° 10, octobre 2016, p. 26.

CARON, Anita. « Fournils et laiteries : des dépendances typiques de l'habitation rurale québécoise », dans *La Lucarne*. Saint-Eustache, Association des propriétaires de maisons anciennes du Québec, été 1996, p. 8-9.

« Dossier : le legs agricole. Un héritage à cultiver », dans *Continuité : le patrimoine en perspective*. Québec, n° 109, été 2006.

FELTEAU, Cyrille. « Saint-Roch-des-Aulnaies : impressionnant ensemble de bâtiments québécois anciens ». *La Presse*, 5 janvier 1976, p. D10.

LORD, Sylvain. « Les Frères Harrower (suite du texte du mois de novembre) ». *L'Attisée*, janvier 2015 [en ligne] <http://www.cimetieresduquebec.ca/complements/chaudiere-appalaches/port-joli-trois-saumons/3c.pdf> [page consultée le 2019-09-27].

OUELLET, Réal. « Maison Ouellet ». *L'Attisée*, avril 1992, p. 15.

RUIZ, Julie. « Le patrimoine agricole, de la conservation du bâti à la nécessité du projet de paysage », dans *Urbanité*. Montréal, Ordre des urbanistes du Québec, juin 2008, p. 49-52 [En ligne] : <http://www.ouq.qc.ca/documents/URB200806.pdf>

JOURNAUX ET REVUES

BARNARD, Ed A. « Silos et ensilage ». *Le Journal d'agriculture illustré*. Montréal, vol. X, n° 10, octobre 1887, p. 159.

CORDEAU, Luc. « Les anciens silos ronds en bois, les silos à douves (1) ». *Le Courrier de Saint-Hyacinthe*. Saint-Hyacinthe, mercredi le 6 février 2008, p. B13.

CORDEAU, Luc. « Les anciens silos ronds en bois, les silos à douves (2) ». *Le Courrier de Saint-Hyacinthe*. Saint-Hyacinthe, mercredi le 13 février 2008, p. B11.

Le Journal d'agriculture illustré. Montréal, vol. XI, n° 4, avril 1888, p. 62.

Le Journal d'agriculture illustré. Montréal, vol. XII, n° 84, août 1889, p. 63, 120.

Le Journal d'agriculture illustré. Montréal, vol. XVI, n° 5, 15 mai 1893, p. 90, 91.

RESSOURCES ÉLECTRONIQUES

Bibliothèque et Archives Canada <http://www.bac-lac.gc.ca/fra/Pages/accueil.aspx>

Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BANQ) Bibliothèque numérique <http://numerique.banq.qc.ca/>

DESCHÊNES, Gaston. « La légendaire « maison du traitre » ». <https://blogue.septentrion.qc.ca/gaston-deschenes/2019/08/07/la-legendaire-maison-du-traitre/> [page consultée le 2019-10-07].

HUDON, Guylaine. « Des moulins et des gens d'ici : Le moulin Harton Saint-Cyrille; ». <https://www.lehublot.ca/actualites/view/953/des-moulins-et-des-gens-dici> [page consultée le 2019-09-30].

La seigneurie des Aulnaies <https://www.laseigneuriedesaulnaies.qc.ca/>

MRC de L'Islet. *Schéma d'aménagement et de développement révisé de remplacement de la MRC de L'Islet* [en ligne] <https://mrclislet.com/documentation/schema-damenagement-et-de-developpement-revise-de-remplacement/>

MRC de L'Islet. *Schéma d'aménagement et de développement de remplacement; Biens patrimoniaux d'intérêt régional*.

http://mrclislet.com/wp-content/uploads/2015/02/SADRR_52-Carte-10-1-1.pdf

Municipalité de L'Islet <http://www.lislet.com/la-municipalite/histoire-patrimoine>

Municipalité de Saint-Adalbert <https://www.saintadalbert.qc.ca/pages/un-brin-dhistoire>

Municipalité de Saint-Aubert <http://saint-aubert.net/indexFr.asp?numero=15>

Municipalité de Saint-Cyrille-de-Lessard <http://www.st-cyrille-de-lessard.ca/chaudiere-appalaches-773-histoires-et-l-gendes.php>

Municipalité de Saint-Damase-de-L'Islet <https://saintdamasedelislet.com/>

Municipalité de Saint-Jean-Port-Joli <https://saintjeanportjoli.com/>

Municipalité de Saint-Marcel <https://www.saintmarcel.qc.ca/pages/notre-histoire>

Municipalité de Saint-Omer <https://www.st-omer.qc.ca/pages/un-brin-dhistoire>

Municipalité de Saint-Pamphile <https://saintpamphile.ca/decouvrez-saint-pamphile/historique/>

Municipalité de Saint-Roch-des-Aulnaies <https://www.saintrochdesaulnaies.ca/>

Municipalité de Sainte-Félicité <http://www.ste-felicite.ca/-La-municipalite-.html>

Municipalité de Sainte-Louise <http://www.saintelouise.qc.ca/lieux-historique/>

Municipalité de Sainte-Perpétue <http://www.sainteperpetue.com/indexFr.asp?numero=43>

Municipalité de Tourville <http://muntourville.qc.ca/indexFr.asp?numero=64>

Musée canadien de l'histoire <https://www.museedelhistoire.ca/>

Musée de la mémoire vivante <http://www.memoirevivante.org/SousOnglets/AfficheSousOnglet?SousOngletId=10>

Répertoire du patrimoine culturel du Québec (RPCQ) « Domaine seigneurial des Aulnaies » <http://www.patrimoine-culturel.gouv.qc.ca/rpcq/rechercheImmobilier.do?methode=afficherResultat>

Répertoire du patrimoine culturel du Québec (RPCQ) « Site patrimoniale Philippe-Aubert-de-Gaspé » <http://www.patrimoine-culturel.gouv.qc.ca/rpcq/detail.do?methode=consulter&id=97579&type=bien#.XZspKXdFw6Y>

Ruralys [En ligne] : <http://www.ruralys.org/> Société historique de la Côte-du-Sud <http://www.shcds.org/municipa.htm>

ARCHIVES

Bibliothèque et Archives Nationales du Québec – Collection nationale à Montréal

Centre de documentation du ministère de la Culture et des Communications – Division Chaudière-Appalaches à Lévis

- 1 **Appentis**
n.m. 1. Toit à une seule pente, parfois adossé à un mur et soutenu par des poteaux ou des piliers. 2. Petit bâtiment adossé à un grand et servant de hangar, de remise. 3. Lucarne en appentis : lucarne dont le toit à un seul versant descend dans la même direction que le toit principal, mais avec une pente plus faible. Aussi appelée lucarne rampante.
- 2 **Auvent**
n.m. Moulure en saillie située au-dessus d'une baie, d'une porte ou de tout autre élément vulnérable à l'humidité destinée à éloigner et à rejeter l'eau vers l'extérieur. Syn. : rejéteau, rejet d'eau, renvoi.
- 3 **Bardeau**
n.m. Petite planche de bois clouée employée dans la construction, surtout pour remplacer tuiles et ardoises sur la couverture des bâtiments ou comme revêtement mural. Les bardeaux sont biseautés de façon à en amincir la partie supérieure et superposés de manière à ce que leur face exposée soit inclinée pour empêcher la pénétration de l'eau de pluie. Au Québec, le bardeau de cèdre est employé en architecture traditionnelle. On utilise aussi le terme bardeau pour des matériaux plus modernes : bardeau d'asphalte et bardeau d'amiante-ciment. Syn. : aisseau. Termes régionaux européens : ais, tavaillon, échandole, essence, ancelle.
- 4 **Bardeau découpé**
n.m. Se dit d'un bardeau de cèdre dont la partie inférieure, exposée au regard, est découpée selon certaines formes (en biseau, en pointe, en arc de cercle, etc.) pour former des motifs géométriques dans l'ensemble du parement (zigzags, écailles de poissons, vagues, etc.). Syn. : bardeau chantourné ou bardeau décoratif.
- 5 **Battant**
n.m. Partie d'une porte ou d'une fenêtre mobile sur ses gonds. On parle de porte à deux battants lorsqu'elle s'ouvre en deux parties. Syn. : vantail.
- 6 **Campanile**
n.m. Petite construction ajourée surmontant le toit d'un édifice public ou d'un bâtiment agricole destiné à fournir de l'éclairage ou de l'aération. Sur les granges, cette construction habituellement coiffée d'un pignon s'appelle aussi un clocheton d'aération, une lanterne, un lanterneau ou un lanternon, un évent de toiture.
- 7 **Caveau à légumes**
n.m. Petite construction généralement de maçonnerie, presque complètement enterrée, sauf la façade, et qui sert à conserver les fruits et légumes au frais.
- 8 **Chambranle**
n.m. Encadrement d'une porte ou d'une fenêtre, habituellement formé de simples planches de bois appliquées. Un chambranle peut aussi être de pierre, être sculpté ou orné de moulures.
- 9 **Charpente claire ou à claire-voie**
n.f. Type de construction ajourée apparue au 20^e siècle constitué d'une structure légère de poutres et de colonnes, généralement en bois.
- 10 **Clin de bois**
n.m. Panneau à recouvrement partiel dans un revêtement extérieur. Planches ou planchettes à clin ou à déclin : planches posées à l'horizontale, biseautées de façon à en amincir la partie supérieure et superposées de manière à ce que leur face exposée soit inclinée pour empêcher la pénétration de l'eau de pluie.
- 11 **Coulissant, ante**
Adj. Qui glisse sur des coulisses ou des rails. Ex. : porte coulissante sur rail.
- 12 **Coyau**
n.m. Désigne le bout des chevrons placés sous la couverture d'un toit et qui la portent jusqu'au bout de l'entablement. Au Québec, le coyau devient une petite pièce de bois de forme triangulaire que l'on ajoute à la base de chaque chevron et qui donne au tout un galbe particulier en le prolongeant au-delà de l'aplomb du mur. Syn. : acoyau.

- 13 Équerre
n.f. Pièce en forme d'angle droit, ou de T, destinée à consolider les assemblages ou à soutenir des plans horizontaux. Il arrive que l'on utilise des racines d'arbre comme équerres afin de solidifier la structure d'une grange-étable, au niveau du rez-de-chaussée. Syn. : cornière, console, corbeau.
- 14 Événement
n.m. Cheminée d'aération que l'on retrouve habituellement au niveau de la toiture. L'événement ne possède aucun élément architectural alors que le campanile ou le lanterneau sont habituellement habillés d'un parement et d'un pignon.
- 15 Fournil
n.m. Petite pièce annexe au principal corps de logis ou bâtiment isolé qui sert à de multiples usages. Syn. : cuisine d'été.
- 16 Garnaud
n.m. Dans l'architecture agricole, rampe, pont ou tunnel d'accès menant au fenil. La grande ouverture pratiquée dans le toit pour accéder au fenil s'appelle dans ce cas la lucarne de garnaud. La structure inclinée porte aussi le nom de pont d'accès ou de ponceau.
- 17 Girouette
n.f. Plaque métallique qui, en tournant autour d'un axe vertical placé au sommet d'un édifice, indique, par son orientation, la direction du vent. La girouette peut prendre différentes formes, dont celle d'un coq stylisé, à des fins d'ornementation.
- 18 Imposte
n.f. Partie supérieure d'une baie de porte ou de fenêtre et séparée par une traverse horizontale appelée traverse d'imposte. L'imposte peut-être mobile ou fixe, pleine ou vitrée.
- 19 Laiterie
n.f. 1. Lieu où s'effectuent la collecte et le traitement du lait (pasteurisation, réfrigération, etc.). 2. Petite construction attenante à la grange-étable servant à la conservation des produits laitiers. 3. Petite construction autonome en pierre ou en bois, généralement située dans l'axe nord-est, et servant de garde-manger et de lieu pour conserver les produits laitiers.
- 20 Larmier
n.m. Saillie formée à la base d'une toiture au-dessus d'un mur destiné à éviter le ruissellement de l'eau sur le mur. Le larmier peut être plus ou moins prononcé, recourbé ou droit. Syn. : débord de toit, avant-toit.
- 21 Lucarne
n.f. Petite fenêtre pratiquée dans le toit d'un bâtiment pour donner du jour à l'espace qui est sous les combles. Lucarne à pignon, à fronton, à croupe, à toit arrondi, continue, rentrante, pendante, en appentis, etc.
- 22 Maçonnerie de pierre
n.f. Construction composée de pierres taillées ou grossièrement équarries réunies ensemble par du mortier. Partie d'un ouvrage.
- 23 Paratonnerre
n.m. Appareil inventé par Benjamin Franklin, destiné à préserver les bâtiments des effets de la foudre, fait d'une ou plusieurs tiges métalliques fixées aux toits et reliées au sol.
- 24 Persiennes
n.f. Châssis ajouré de bois, habituellement extérieur et mobile, muni d'un panneau à claire-voie ou de lattes inclinées, qui sert à protéger une fenêtre du soleil ou de la pluie tout en permettant à l'air de passer. Syn. : store, jalousie, contrevent, volet. Les campaniles ou lanternons d'aération sont souvent dotés de persiennes qui laissent passer l'air.
- 25 Planches à feuillures (ou planches à gorge)
n.f. Planches de bois comportant une cannelure, une rainure ou une entaille à angle droit pour y loger une autre pièce.
- 26 Planche cornière
n.f. Planche décorative appliquée au coin, à l'angle de deux murs. Cet élément d'ornementation que l'on retrouve dans l'architecture traditionnelle fait référence à une pièce de charpente verticale qui formait autrefois le coin des constructions en bois pièce sur pièce. Syn. : poteau cornier.

- 27 Silo
n.m. Réservoir habituellement cylindrique ou de forme octogonale où l'on entrepose les produits agricoles (grain, foin) pour les conserver. Traditionnellement en bois, les silos plus modernes sont en acier ou en béton.
- 28 Toit à pignon droit
n.m. Toiture constituée de deux versants droits à pentes opposées, d'inclinaison plus ou moins accentuée, mais généralement d'environ 45 degrés. La base des versants peut parfois être recourbée.
- 29 Toit arrondi
n.m. Toiture caractérisée par sa courbure qui reprend la forme d'un demi-cercle.
- 30 Toit brisé
n.m. Toiture dont les versants sont brisés ou cassés en deux pans possédant des pentes différentes. Un toit brisé possède des terrassons (parties supérieures moins abruptes) et des brisis (parties inférieures plus pentues).
- 31 Toit brisé à base recourbée
n.m. Toiture possédant des caractéristiques architecturales similaires au toit brisé, présentant à la base du brisis une légère courbure créée par l'ajout de coyaux aux arbalétriers composant les fermes du toit.
- 32 Toit en croupe
n.m. Se dit d'une toiture à deux versants dont les pignons sont tronqués jusqu'à la base, formant des pans de toit de forme généralement triangulaire à l'extrémité du comble.
- 33 Toit en demi-croupe
n.m. Se dit d'un toit à deux versants dont les pignons sont tronqués que dans leurs parties supérieures. Syn. : pignon à demi-croupe.
- 34 Toit en pavillon
n.m. Toiture en forme de tente militaire, de pyramide, formée de quatre versants triangulaires dont les sommets se rejoignent en un seul point.
- 35 Tôle en plaques
n.f. Feuille de métal (de fer, d'acier, etc.) obtenue par laminage servant de revêtement de mur et de couverture sous la forme de grandes plaques rectangulaires.
- 36 Tôle profilée
n.f. Se dit d'une pièce métallique, habituellement une feuille de tôle ou d'acier, fabriquée suivant un profil métallique déterminé ou présentant des plis courbes alternés. La tôle ou l'acier profilé(e) est un matériau de construction moderne habituellement utilisé dans l'architecture industrielle et peu compatible avec l'architecture traditionnelle. Syn. : gaufrée, ondulée.



1. Appentis



2. Auvent



3. Bardeau de bois



4. Bardeau découpé



5. Battant



6. Campanile



7. Caveau à légumes



8. Chambranle



9. Charpente claire



10. Clins de bois



11. Coulissante (porte)



12. Coyau



13. Équerre



14. Évent



15. Fournil



16. Garnaud



17. Girouette



18. Imposte



19. Laiterie



20. Larmier



21. Lucarne



22. Maçonnerie de pierre




23. Paratonnerre



24. Persiennes




25. Planches à feuillure

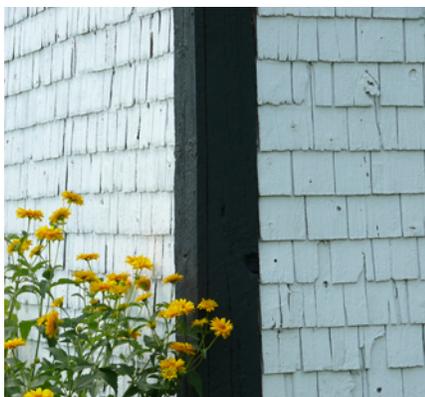

26. Planche cornière




27. Silo

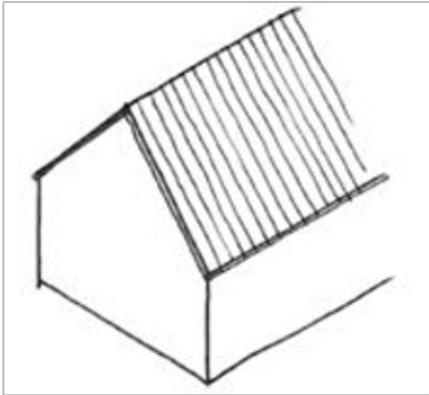


28. Toit à pignon droit ou à deux versants




29. Toit arrondi

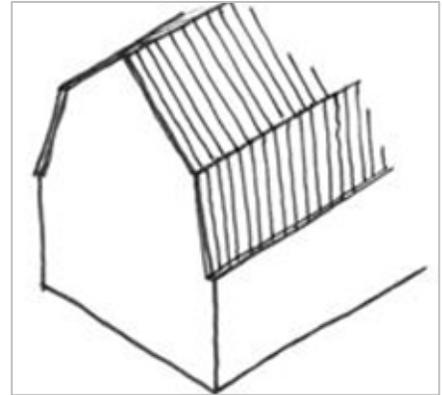


30. Toit brisé

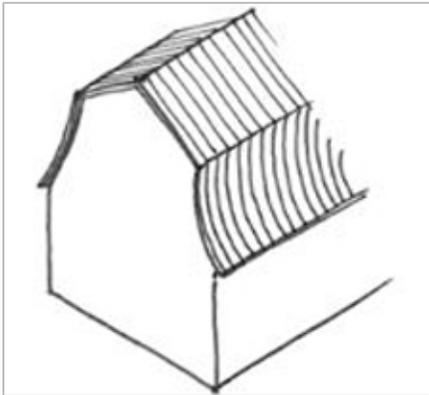


31. Toit brisé à base recourbée

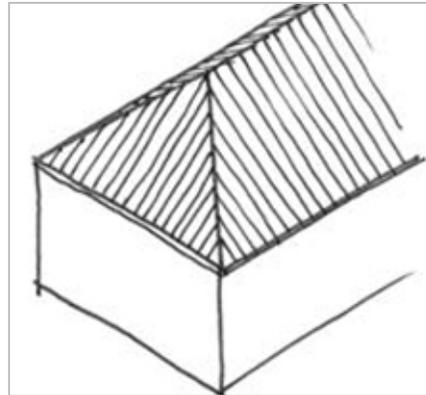

32. Toit en croupe

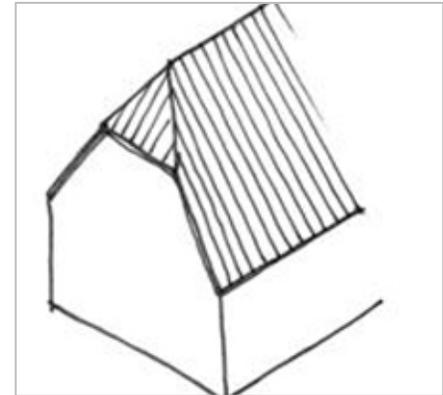

33. Toit en demi-croupe

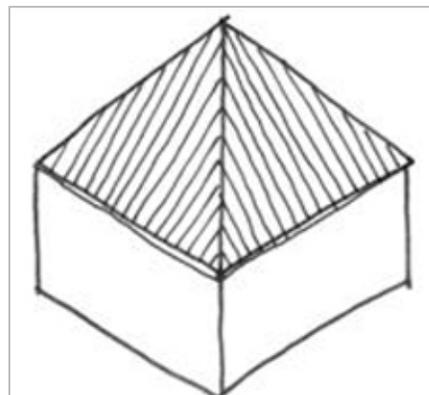

34. Toit en pavillon



35. Tôle en plaques



36. Tôle profilée

 <p>N° 2019_17078_9RUE_0077_02</p> <p>Matricule 1618-11-1345</p>	Adresse		Municipalité		
	77	9e Rue	L'Islet (17078)		
	Typologie fonctionnelle		Typologie formelle		Année(s) ou période de
	garage		à toit à deux versants droits		entre 1920-1950
	État physique		État d'authenticité		Évaluation patrimoniale
bon/satisfaisant		évolution harmonieuse		bonne	
<p>Commentaire</p> <p>Ce bâtiment est situé derrière une maison probablement construite entre 1900 et 1950, dans le village de L'Islet-Station. Il s'agit d'un garage de style Boomtown, modèle architectural très populaire entre les années 1920 et 1950 pour ce type de construction. Le bâtiment se trouve dans un bon état d'authenticité conféré par la préservation d'un revêtement de planches de bois verticales, de fenêtres en bois à carreaux, de portes en bois et d'un campanile sur le toit. Tous les éléments en bois mériteraient d'être repeints ou reteints afin d'assurer leur conservation.</p>					

 <p>N° 2019_17078_BELA_0000_02</p> <p>Matricule 1212-58-5740</p>	Adresse		Municipalité		
	0	Belles-Amours (chemin des)	L'Islet (17078)		
	Typologie fonctionnelle		Typologie formelle		Année(s) ou période de
	grange-étable		à toit à deux versants droits		entre 1890-1930
	État physique		État d'authenticité		Évaluation patrimoniale
bon/satisfaisant		évolution harmonieuse		bonne	
<p>Commentaire</p> <p>Ce bâtiment est représentatif de la grange-étable à deux étages dotée d'un pont d'accès. Des parties de sa structure sont composées de billes de bois noyées dans le mortier alors que des poutres équarrées à la main et probablement utilisées dans une construction plus ancienne soutiennent le plancher de l'étage. Plusieurs composantes d'origine ont été conservées comme le revêtement extérieur en bois et les fenêtres en bois à carreaux. Anciennement, le revêtement extérieur était blanc. Le revêtement de la toiture en tôle profilée est récent. Cette grange-étable est située près de la propriété sise au 499, chemin des Belles-Amours.</p>					

 <p>N° 2020_17078_BELA_0000_08</p> <p>Matricule 1414-15-9766</p>	Adresse		Municipalité		
	0	Belles-Amours (chemin des)	L'Islet (17078)		
	Typologie fonctionnelle		Typologie formelle		Année(s) ou période de
	grange-étable		à toit à deux versants droits		entre 1900-1930
	État physique		État d'authenticité		Évaluation patrimoniale
bon/satisfaisant		évolution harmonieuse		bonne	
<p>Commentaire</p> <p>Ce bâtiment est situé dans un secteur rural de L'Islet, près de la route, et en face d'une maison ancienne sise au 375, chemin des Belles-Amours. Il s'agit d'une grange-étable représentative du modèle à toit à deux versants droits percé d'une lucarne de garnaud sur la façade sud accessible par un pont d'accès en pierres. Parmi les composantes anciennes qui ont été préservées, on retrouve le revêtement en planches de bois verticales, des portes en bois et des fenêtres à carreaux en bois. La tôle profilée de la toiture et de certaines sections des façades constitue la seule composante contemporaine. Anciennement, cette grange-étable était peinte en blanc ou chaulée et certaines de ses ouvertures étaient peintes en rouge.</p>					

 <p>N° 2019_17078_BELA_0255_02</p> <p>Matricule 1516-03-1895</p>	Adresse		Municipalité		
	255	Belles-Amours (chemin des)	L'Islet (17078)		
	Typologie fonctionnelle		Typologie formelle		Année(s) ou période de
	laiterie		à toit à deux versants courbés		entre 1850-1900
	État physique		État d'authenticité		Évaluation patrimoniale
bon/satisfaisant		évolution harmonieuse		bonne	
<p>Commentaire</p> <p>Ce bâtiment se dresse dans un rang et fait partie d'un ensemble de ferme. Il s'agit d'une laiterie aux versants courbés. Elle possède un bon état d'authenticité conféré par la préservation d'un revêtement extérieur de planches de bois verticales, d'une porte en bois et d'une fenêtre en bois avec des carreaux encadrée de chambranles. Le revêtement de toiture d'origine a été remplacé, on y retrouve maintenant de la tôle profilée. L'ensemble des composantes de bois manquent de peinture.</p>					

	Adresse		Municipalité		
	278	Belles-Amours (chemin des)	L'Islet (17078)		
	Typologie fonctionnelle		Typologie formelle		Année(s) ou période de
	grange-étable		à toit à deux versants droits		entre 1850-1900
	État physique		État d'authenticité		Évaluation patrimoniale
	bon/satisfaisant		transformations réversibles		bonne
	Commentaire				
<p>Cette grange-étable se dresse dans un secteur rural de L'Islet, près de la route et face à une maison ancienne. Elle est représentative du modèle à toiture à deux versants droits percée d'une lucarne de garnaud aux versants retroussés accessibles par un pont d'accès. Plus longue à l'origine, elle a été raccourcie de chaque côté. Assemblé avec des chevilles de bois et garni de clous carrés, le bâtiment est assez ancien et pourrait avoir été construit au cours de la deuxième moitié du 19e siècle. Anciennement, son revêtement extérieur étant peint en blanc et les fenêtres, rouges. Il possède toujours des composantes anciennes comme des portes en bois, des fenêtres à carreaux en bois et un revêtement de bois (planches verticales et bardeaux). Il nécessite d'être redressé et solidifié.</p>					
<p>N° 2020_17078_BELA_0278_08</p> <p>Matricule 1416-54-2736</p>					

	Adresse		Municipalité		
	284	Belles-Amours (chemin des)	L'Islet (17078)		
	Typologie fonctionnelle		Typologie formelle		Année(s) ou période de
	grange-étable		à toit à deux versants droits		entre 1900-1930
	État physique		État d'authenticité		Évaluation patrimoniale
	bon/satisfaisant		transformations réversibles		bonne
	Commentaire				
<p>Ce bâtiment se trouve dans un secteur rural de L'Islet. Il fait partie d'un ensemble de ferme avec une maison ancienne et un garage. Il s'agit d'une grange-étable à deux étages complétée d'un pont d'accès. Le bâtiment a connu des transformations réversibles avec le recouvrement de plusieurs façades et du toit par un revêtement de tôle profilée et l'ajout de quelques volumes en saillie. Parmi les composantes anciennes qui ont été préservées, on retrouve le revêtement en planches de bois verticales, des portes en bois et des fenêtres en bois avec des carreaux ainsi que la préservation des teintes blanches et rouge du revêtement des ouvertures.</p>					
<p>N° 2020_17078_BELA_0284_02</p> <p>Matricule 1515-15-4999</p>					

	Adresse		Municipalité		
	294	Belles-Amours (chemin des)	L'Islet (17078)		
	Typologie fonctionnelle		Typologie formelle		Année(s) ou période de
	fournil		à toit à deux versants courbés		entre 1850-1900
	État physique		État d'authenticité		Évaluation patrimoniale
	bon/satisfaisant		transformations réversibles		bonne
	Commentaire				
<p>Ce bâtiment fait partie d'un ensemble de ferme composé d'une maison ancienne et d'un autre bâtiment secondaire, situé près du chemin. Il s'agit d'un ancien fournil. Il se démarque par son bon état d'authenticité conféré par la préservation d'un revêtement de planches de bois verticales, de chambranles, de fenêtres à battants à grands carreaux et d'une porte en bois. Le revêtement de la toiture en tôle profilée et le papier goudronné des façades latérales constituent les seules composantes contemporaines. La cheminée en brique est abîmée.</p>					
<p>N° 2019_17078_BELA_0294_01_08</p> <p>Matricule 1415-69-4364</p>					

	Adresse		Municipalité		
	294	Belles-Amours (chemin des)	L'Islet (17078)		
	Typologie fonctionnelle		Typologie formelle		Année(s) ou période de
	hangar		à toit à deux versants droits		entre 1850-1900
	État physique		État d'authenticité		Évaluation patrimoniale
	bon/satisfaisant		transformations réversibles		bonne
	Commentaire				
<p>Ce bâtiment fait partie d'un ensemble de ferme, composé d'une maison ancienne et d'un autre bâtiment secondaire, situé près du chemin. Il s'agit d'un hangar qui aurait pu servir autant d'écurie, de simple hangar que de remise pour les voitures d'hiver et d'été. Il a été agrandi vers l'arrière peut-être entre les années 1920 et 1950. Quelques composantes anciennes ont été préservées telles que le revêtement de planches de bois verticales, les chambranles, les fenêtres à carreaux en bois et les portes de bois. Le revêtement de tôle profilée de la toiture et de quelques façades ainsi que le papier goudronné constituent les seuls éléments contemporains.</p>					
<p>N° 2019_17078_BELA_0294_02_01</p> <p>Matricule 1415-69-4364</p>					

Adresse		Municipalité	
359	Belles-Amours (chemin des)	L'Islet (17078)	
Typologie fonctionnelle		Typologie formelle	
hangar	à toit à deux versants droits		Année(s) ou période de entre 1900-1950
État physique		État d'authenticité	
bon/satisfaisant	transformations réversibles		Évaluation patrimoniale moyenne
Commentaire			
<p>Ce bâtiment se dresse dans un rang, près d'une maison qui aurait été construite vers 1911. Il s'agit d'un hangar servant notamment à remiser des voitures ou des machines agricoles. À une date indéterminée, une porcherie est annexée à l'arrière. Aujourd'hui, le bâtiment est utilisé comme remise et garage en plus de loger quelques poules. Il possède toujours quelques composantes anciennes comme un revêtement extérieur de planches de bois verticales, des fenêtres à carreaux en bois encadrées de chambranles, des portes de bois et se distingue par des couleurs rouges et blanche, couramment utilisées pour les bâtiments agricoles du Québec. D'ici quelques années, ce bâtiment sera démolé. La structure de la bâtisse est inclinée vers la gauche.</p>			



N° 2019_17078_BELA_0359_02

Matricule 1315-92-0081

Adresse		Municipalité	
369	Belles-Amours (chemin des)	L'Islet (17078)	
Typologie fonctionnelle		Typologie formelle	
grange-étable	à toit brisé		Année(s) ou période de entre 1900-1950
État physique		État d'authenticité	
bon/satisfaisant	transformations réversibles		Évaluation patrimoniale moyenne
Commentaire			
<p>Ce bâtiment se trouve dans un secteur rural de L'Islet et forme un ensemble de ferme avec d'autres bâtiments agricoles. Il s'agit d'une grange-étable à toit brisé percée de petites lucarnes en appentis. Les fenêtres en bois à carreaux encadrées de chambranles et les portes en bois, peintes en rouge, ont été préservées. Le revêtement extérieur en tôle profilée des façades cache peut-être un revêtement en bois plus ancien. La toiture est également recouverte de tôle profilée.</p>			



N° 2020_17078_BELA_0369_01_02

Matricule 1414-17-7038

Adresse		Municipalité	
369	Belles-Amours (chemin des)	L'Islet (17078)	
Typologie fonctionnelle		Typologie formelle	
hangar	à toit à deux versants droits		Année(s) ou période de entre 1900-1950
État physique		État d'authenticité	
bon/satisfaisant	évolution harmonieuse		Évaluation patrimoniale bonne
Commentaire			
<p>Ce bâtiment se trouve dans un secteur rural de L'Islet et forme un ensemble de ferme avec d'autres bâtiments agricoles dont une grange-étable à toit brisé. Il s'agit d'un hangar qui sert à remiser des tracteurs ou des voitures en plus de servir à d'autres fonctions (entreposage, remisage ou réparation d'objets). Plusieurs éléments d'origine ont été préservés comme le revêtement en planches de bois verticales peint en blanc ou chaulé, les fenêtres à carreaux en bois peintes en rouge encadrées de chambranles et les portes en bois. La tôle profilée sur le toit et sur des sections des façades ainsi qu'une fenêtre coulissante constituent les seules composantes contemporaines.</p>			



N° 2020_17078_BELA_0369_02_02_02

Matricule 1414-17-7038

Adresse		Municipalité	
440	Belles-Amours (chemin des)	L'Islet (17078)	
Typologie fonctionnelle		Typologie formelle	
hangar	à toit à deux versants courbés		Année(s) ou période de entre 1850-1900
État physique		État d'authenticité	
bon/satisfaisant	transformations réversibles		Évaluation patrimoniale bonne
Commentaire			
<p>Ce bâtiment se dresse dans un rang, près d'une maison ancienne, avec laquelle il partage une toiture aux versants courbés. Il est représentatif d'un modèle de hangar typique de L'Islet caractérisé par une toiture à deux versants, droits ou courbés, et la présence de petites fenêtres rectangulaires à l'étage. Il pouvait autrefois être utilisé pour loger quelques animaux, servir d'atelier pour réparer des objets, pour entreposer le grain et pour remiser les voitures d'hiver et d'été. Plusieurs composantes anciennes ont été préservées comme les fenêtres en bois à grands carreaux, les portes en bois peintes de motifs géométriques. À l'arrière, on peut voir le revêtement extérieur en planches de bois verticales, autrefois blanc, actuellement recouvert de tôle.</p>			



N° 2019_17078_BELA_0440_02

Matricule 1313-57-2474

	Adresse		Municipalité	
	10	Cendrée-Lafeuille (route)	L'Islet (17078)	
	Typologie fonctionnelle	Typologie formelle	Année(s) ou période de	
	grange-étable	à toit à deux versants droits	entre 1890-1930	
	État physique	État d'authenticité	Évaluation patrimoniale	
	bon/satisfaisant	évolution harmonieuse	bonne	
Commentaire				
Ce bâtiment est situé derrière une maison ancienne et fait face au chemin des Pionniers ainsi qu'au fleuve Saint-Laurent. Il s'agit d'une grange-étable à deux étages notamment accessible par un pont d'accès en pierres disposé sur l'une des façades latérales. La façade principale est complétée d'un porche qui donne un profil asymétrique à une section de la toiture. Ce bâtiment possède un bon état d'authenticité conféré par la préservation d'un revêtement de planches de bois verticales complété de chambranles et d'ouvertures traditionnelles. Le revêtement de tôle profilée de la toiture et le revêtement en papier goudronné sont les seules composantes de facture contemporaine.				
N° 2019_17078_CLFE_0010_06_01				
Matricule 1317-21-5491				

	Adresse		Municipalité	
	0	Lamartine Est (chemin)	L'Islet (17078)	
	Typologie fonctionnelle	Typologie formelle	Année(s) ou période de	
	grange-étable	à toit brisé	entre 1890-1930	
	État physique	État d'authenticité	Évaluation patrimoniale	
	menacé	évolution harmonieuse	bonne	
Commentaire				
Ce bâtiment fait partie d'un ensemble de ferme composé d'une maison ancienne et d'un second bâtiment secondaire ancien. Il s'agit d'une grange-étable avec une toiture particulière dont le versant arrière est brisé et retroussé alors que le versant avant possède un profil en appentis. Elle est complétée d'une lucarne de garnaude et d'un pont d'accès envahi d'herbes. Le bâtiment possède un bon état d'authenticité conféré par la préservation d'un revêtement extérieur en planches de bois verticales, d'ouvertures traditionnelles, de chambranles et d'un revêtement de toiture en bardeaux de bois. Anciennement, le bâtiment se présentait blanc avec des ouvertures rouges. Très endommagée, cette grange-étable risque de s'effondrer bientôt. Elle est située derrière la propriété qui sise au 188, chemin Lamartine Est.				
N° 2019_17078_LAME_0000_01_08				
Matricule 2119-60-5740				

	Adresse		Municipalité	
	9	Lamartine Est (chemin)	L'Islet (17078)	
	Typologie fonctionnelle	Typologie formelle	Année(s) ou période de	
	grange-étable	à toit asymétrique	entre 1920-1950	
	État physique	État d'authenticité	Évaluation patrimoniale	
	bon/satisfaisant	évolution harmonieuse	bonne	
Commentaire				
Ce bâtiment est situé derrière une maison ancienne, dans le village de Saint-Eugène. Il s'agit d'une grange-étable à toit asymétrique complétée d'une lucarne de garnaude ainsi que d'un pont d'accès fait de pierres et de béton. Le bâtiment possède un bon état d'authenticité conféré par la préservation du revêtement extérieur en planches de bois verticales, des bardeaux de bois sur le garnaude, de portes en bois et de chambranles. La tôle profilée de la toiture et d'une façade ainsi qu'une fenêtre sont les seuls éléments contemporains. Autrefois, le bâtiment était blanc.				
N° 2019_17078_LAME_0009_02				
Matricule 1716-59-5421				

	Adresse		Municipalité	
	39	Lamartine Est (chemin)	L'Islet (17078)	
	Typologie fonctionnelle	Typologie formelle	Année(s) ou période de	
	hangar	à toit à deux versants droits	entre 1840-1940	
	État physique	État d'authenticité	Évaluation patrimoniale	
	bon/satisfaisant	évolution harmonieuse	bonne	
Commentaire				
Ce bâtiment est situé derrière une maison ancienne, dans le village de Saint-Eugène. Il s'agit d'un hangar ayant probablement servi à loger quelques animaux et à remiser des voitures agricoles, d'été et d'hiver. Il possède un bon état d'authenticité conféré par la préservation d'un revêtement de planches de bois verticales, de chambranles, de portes en bois et de fenêtres en bois à carreaux. Le revêtement de la toiture en bardeaux d'asphalte constitue la seule composante contemporaine.				
N° 2019_17078_LAME_0039_08				
Matricule 1817-03-1842				

	Adresse		Municipalité	
	51	Lamartine Est (chemin)	L'Islet (17078)	
	Typologie fonctionnelle		Typologie formelle	Année(s) ou période de
	laiterie	à toit à deux versants courbés	entre 1850–1900	
	État physique		État d'authenticité	Évaluation patrimoniale
	bon/satisfaisant	évolution harmonieuse	bonne	
<p>Commentaire</p> <p>Ce bâtiment est situé à la droite d'une maison ancienne, dans le village de Saint-Eugène. Il s'agit d'une ancienne laiterie à toit à deux versants courbés reposant sur un lit de pierres. Elle possède un bon état d'authenticité conféré par la préservation d'un revêtement de planches de bois verticales, d'une porte en bois et des couleurs rouge et blanche. Le revêtement de tôle profilée sur la toiture est la seule composante contemporaine.</p>				
<p>N° 2019_17078_LAME_0051_08</p> <p>Matricule 1817-14-9364</p>				

	Adresse		Municipalité	
	171	Lamartine Est (chemin)	L'Islet (17078)	
	Typologie fonctionnelle		Typologie formelle	Année(s) ou période de
	grange-étable	à toit brisé	entre 1920–1950	
	État physique		État d'authenticité	Évaluation patrimoniale
	bon/satisfaisant	transformations réversibles	bonne	
<p>Commentaire</p> <p>Ce bâtiment est situé un peu en retrait d'un rang de campagne de L'Islet, à proximité de maisons de ferme anciennes. Il s'agit d'une grange-étable à toit brisé complétée d'un porche. Elle possède un bon état d'authenticité conféré par la préservation d'un revêtement de planches de bois verticales, de chambranles et d'ouvertures traditionnelles. Le revêtement de la toiture est en tôle profilée. Anciennement, le bâtiment se présentait blanc avec des ouvertures rouges.</p>				
<p>N° 2019_17078_LAME_0171_08</p> <p>Matricule 2118-48-1439</p>				

	Adresse		Municipalité	
	188	Lamartine Est (chemin)	L'Islet (17078)	
	Typologie fonctionnelle		Typologie formelle	Année(s) ou période de
	hangar	à toit à deux versants droits	entre 1890–1930	
	État physique		État d'authenticité	Évaluation patrimoniale
	bon/satisfaisant	évolution harmonieuse	bonne	
<p>Commentaire</p> <p>Ce bâtiment fait partie d'un ensemble de ferme composé d'une maison ancienne et d'un second bâtiment secondaire ancien. La fonction de ce bâtiment reste indéterminée. Il aurait pu servir à entreposer les récoltes et les machines agricoles, en plus de réunir d'autres fonctions. Aucunement fenestré, il n'a probablement pas servi à loger des animaux. Les édifices agricoles de petites dimensions complétés d'un pont d'accès sont assez rares sur le territoire de la MRC de L'Islet. C'est le seul de ce gabarit à avoir été retracé. Le bâtiment possède un bon état d'authenticité conféré par la préservation d'un revêtement de planches de bois verticales, d'un pont d'accès en pierres, d'une porte à battants et d'une porte à glissière.</p>				
<p>N° 2019_17078_LAME_0188_02_02</p> <p>Matricule 2019-89-5221</p>				

	Adresse		Municipalité	
	227	Lamartine Est (chemin)	L'Islet (17078)	
	Typologie fonctionnelle		Typologie formelle	Année(s) ou période de
	grange-étable	à toit à deux versants droits	entre 1890–1930	
	État physique		État d'authenticité	Évaluation patrimoniale
	bon/satisfaisant	évolution harmonieuse	bonne	
<p>Commentaire</p> <p>Ce bâtiment est situé un peu en retrait d'un chemin de la campagne de L'Islet, près d'une maison ancienne. Il s'agit d'une grange-étable à deux étages. Elle se démarque par son bon état d'authenticité conféré par la préservation d'un revêtement extérieur en planches de bois verticales et ses ouvertures traditionnelles. Anciennement, le bâtiment se présentait blanc avec des ouvertures rouges.</p>				
<p>N° 2019_17078_LAME_0227_02</p> <p>Matricule 2190-68-3089</p>				

Adresse		Municipalité
14	Lamartine Ouest (chemin)	L'Islet (17078)
Typologie fonctionnelle	Typologie formelle	Année(s) ou période de
grange-étable	à toit à deux versants droits	entre 1890-1930
État physique	État d'authenticité	Évaluation patrimoniale
bon/satisfaisant	évolution harmonieuse	bonne
Commentaire		
<p>Ce bâtiment est situé derrière une enfilade de maisons anciennes et contemporaines, dans le village de Saint-Eugène. Il s'agit d'une grange-étable à deux étages coiffée d'un campanile. Elle possède un bon état d'authenticité conféré par la préservation d'un revêtement de planches de bois verticales, de portes en bois, de fenêtres en bois et d'un campanile orné d'une girouette représentant un cavalier avec son cheval.</p>		
N°	2019_17078_LAMO_0014_02	
Matricule	1716-45-1267	



Adresse		Municipalité
32	Lamartine Ouest (chemin)	L'Islet (17078)
Typologie fonctionnelle	Typologie formelle	Année(s) ou période de
grange-étable	à toit à deux versants droits	entre 1920-1950
État physique	État d'authenticité	Évaluation patrimoniale
bon/satisfaisant	transformations réversibles	bonne
Commentaire		
<p>Ce bâtiment est situé derrière une maison ancienne, dans le village de Saint-Eugène. Il s'agit d'une grange-étable à toit à deux versants droits complété d'un tambour à l'avant et d'une annexe sur la droite. Elle possède un bon état d'authenticité conféré par la préservation d'un revêtement de bardeaux de bois, de portes en bois, de fenêtres à carreaux en bois, d'un revêtement de toiture en tôle embossée, de chambranles, de planches cornières et d'un campanile orné d'une girouette. Le bâtiment est assis sur des fondations en béton ce qui indiquerait qu'il a probablement été construit entre les années 1920 et 1950. Les composantes de bois manquent de teinture et le revêtement de la toiture est rouillé. Les portes du tambour ne sont pas d'origine.</p>		
N°	2019_17078_LAMO_0032_02	
Matricule	1716-34-27108	



Adresse		Municipalité
56	Lamartine Ouest (chemin)	L'Islet (17078)
Typologie fonctionnelle	Typologie formelle	Année(s) ou période de
grange-étable	à toit à deux versants droits	entre 1900-1950
État physique	État d'authenticité	Évaluation patrimoniale
bon/satisfaisant	évolution harmonieuse	bonne
Commentaire		
<p>Ce bâtiment est situé derrière une maison construite entre les années 1930 et 1950. Il s'agit d'une grange-étable de deux étages complétée à l'avant d'un porche avec des portes à arcade et à l'arrière par deux annexes et un pont d'accès. Les trois hautes portes du porche permettent encore aujourd'hui de faire entrer des machines agricoles. Le bâtiment possède un bon état d'authenticité conféré par la préservation d'un revêtement de planches de bois à feuillure, de chambranles, de planches cornières, de portes en bois à panneaux et de fenêtres en bois à carreaux. La tôle profilée et une porte de garage constituent les seuls éléments contemporains. Le revêtement, les ouvertures et les autres composantes de bois mériteraient d'être teints de nouveau pour assurer leur conservation.</p>		
N°	2019_17078_LAMO_0056_02_08	
Matricule	1716-22-0738	



Adresse		Municipalité
83	Lamartine Ouest (chemin)	L'Islet (17078)
Typologie fonctionnelle	Typologie formelle	Année(s) ou période de
hangar	à toit à deux versants droits	entre 1850-1900
État physique	État d'authenticité	Évaluation patrimoniale
bon/satisfaisant	évolution harmonieuse	bonne
Commentaire		
<p>Ce bâtiment est situé à la droite d'une maison ancienne, sur une petite colline qui domine le noyau villageois de Saint-Eugène. Il s'agit d'un hangar ayant probablement servi à loger quelques animaux et des récoltes. Le bâtiment possède un bon état d'authenticité conféré par la préservation d'un revêtement extérieur de planches de bois verticales blanchi à la chaux ou teint en blanc, de fenêtres en bois à carreaux, de portes en bois et de chambranles. On retrouve une belle girouette sur le toit. Le revêtement de la toiture en tôle profilée est la seule composante contemporaine.</p>		
N°	2019_17078_LAMO_0083_08	
Matricule	1716-10-0348	



	Adresse		Municipalité
	110	Lamartine Ouest (chemin)	L'Islet (17078)
	Typologie fonctionnelle		Typologie formelle
	laiterie		à toit à deux versants courbés
	Année(s) ou période de		Année(s) ou période de
			vers 1867
État physique		État d'authenticité	Évaluation patrimoniale
travaux majeurs requis		évolution harmonieuse	bonne
Commentaire			
<p>Ce bâtiment est disposé derrière une maison traditionnelle québécoise construite vers 1867, située près du village de Saint-Eugène. Il côtoie un ancien fournil. Le bâtiment servait autrefois de laiterie et se trouve dans un excellent état d'authenticité. En effet, il possède toujours un revêtement de bardeaux de bois sur la toiture, un revêtement extérieur fait de planches de bois verticales ainsi que des ouvertures en bois. Le revêtement extérieur était autrefois blanc alors que les ouvertures ont conservé leur couleur rouge. Cette ancienne laiterie repose également sur des fondations en pierres. Le revêtement de bardeaux de bois de la toiture est toutefois dégradé et serait à remplacer pour éviter l'intrusion de l'eau dans le bâtiment.</p>			
N° 2019_17078_LAMO_0110_01_02			
Matricule 1615-96-7156			

	Adresse		Municipalité
	110	Lamartine Ouest (chemin)	L'Islet (17078)
	Typologie fonctionnelle		Typologie formelle
	fournil		à toit à deux versants courbés
	Année(s) ou période de		Année(s) ou période de
			vers 1867
État physique		État d'authenticité	Évaluation patrimoniale
bon/satisfaisant		évolution harmonieuse	bonne
Commentaire			
<p>Ce bâtiment est disposé derrière une maison traditionnelle québécoise construite en 1867, située près du village de Saint-Eugène. Il côtoie une ancienne laiterie. Il est représentatif d'un modèle de bâtiment secondaire typique de L'Islet caractérisé par une toiture à deux versants, droits ou courbés, et la présence de petites fenêtres rectangulaires à l'étage. Possédant autrefois un imposant foyer en pierre, il était utilisé comme fournil durant l'été. L'annexe à l'arrière servait de porcherie. Il possède un bon état d'authenticité conféré par la préservation d'un revêtement extérieur de planches de bois verticales, de fenêtres en bois à carreaux encadrées de chambranles et de portes de bois. Le bâtiment était anciennement blanc alors que les ouvertures ont conservé leur couleur rouge. La tôle profilée de la toiture est le seul élément contemporain et remplace probablement un revêtement de bardeaux de bois.</p>			
N° 2019_17078_LAMO_0110_02_01			
Matricule 1615-96-7156			

	Adresse		Municipalité
	121	Lamartine Ouest (chemin)	L'Islet (17078)
	Typologie fonctionnelle		Typologie formelle
	hangar		à toit brisé
	Année(s) ou période de		Année(s) ou période de
			entre 1890-1940
État physique		État d'authenticité	Évaluation patrimoniale
bon/satisfaisant		évolution harmonieuse	bonne
Commentaire			
<p>Ce bâtiment est situé en cour arrière d'une maison ancienne. Actuellement utilisé comme hangar, il a probablement été construit au départ pour répondre à divers besoins : loger des animaux comme un cheval, entreposer le grain ou le foin à l'étage, servir d'atelier de réparation et permettre la remise de différents objets. Il possède plusieurs caractéristiques architecturales intéressantes telles que le porche couvert dans lequel on accrochait des harnais et d'autres outils et une lucarne permettant l'accès à l'étage. Il se démarque également par son bon état d'authenticité conféré par la préservation d'un revêtement extérieur en planches de bois verticales, des portes en bois composées de planches obliques, de fenêtres en bois à grands carreaux. Anciennement, le revêtement extérieur était blanc.</p>			
N° 2019_17078_LAMO_0121_08_02			
Matricule 1615-77-3731			

	Adresse		Municipalité
	247	Lamartine Ouest (chemin)	L'Islet (17078)
	Typologie fonctionnelle		Typologie formelle
	moulin à farine		à toit à deux versants courbés
	Année(s) ou période de		Année(s) ou période de
			en 1860
État physique		État d'authenticité	Évaluation patrimoniale
bon/satisfaisant		transformations réversibles	supérieure
Commentaire			
<p>Ce moulin fut construit, entièrement ou en partie, en 1860, par Olivier-Eugène Casgrain, notaire, seigneur de L'Islet-Bonsecours, architecte et mécanicien à ses heures. Le moulin est actionné par le pouvoir de la rivière Bras Saint-Nicolas. Il servait à produire de la farine et à scier du bois. Il est aussi connu sous différentes désignations : moulin Dionne, moulin Casgrain, Grand Moulin et moulin seigneurial. Le bâtiment possède un état d'authenticité moyen, mais les transformations sont réversibles. Elles sont localisées au niveau du revêtement extérieur, des portes, des fenêtres et du revêtement de la toiture qui ont tous été remplacés par des modèles contemporains.</p>			
N° 2019_17078_LAMO_0247_02_01			
Matricule 1413-72-3744			

	Adresse		Municipalité		
	320	Lamartine Ouest (chemin)	L'Islet (17078)		
	Typologie fonctionnelle		Typologie formelle		Année(s) ou période de
	grange-étable		à toit à deux versants droits		entre 1890-1930
	État physique		État d'authenticité		Évaluation patrimoniale
	bon/satisfaisant		évolution harmonieuse		bonne
<p>Commentaire</p> <p>Ce bâtiment est représentatif de la grange-étable à deux étages complétée d'un pont d'accès. Elle est disposée à l'arrière d'une maison traditionnelle québécoise, dans un rang de la campagne de L'Islet. Cette grange-étable possède un excellent état d'authenticité conféré par la préservation d'un revêtement extérieur fait de planches de bois verticales et de bardeaux de bois, de fenêtres en bois à carreaux, d'une porte piétonnière en bois, d'une porte à glissière en bois, d'un pont d'accès en pierres et en bois. Le revêtement de tôle profilée de la toiture est récent. Anciennement, le bâtiment se présentait blanc avec des ouvertures rouges.</p>					
<p>N° 2019_17078_LAMO_0320_02_01</p> <p>Matricule 1411-63-2300</p>					

	Adresse		Municipalité		
	225	Morin (chemin)	L'Islet (17078)		
	Typologie fonctionnelle		Typologie formelle		Année(s) ou période de
	grange-étable		à toit à deux versants droits		entre 1900-1930
	État physique		État d'authenticité		Évaluation patrimoniale
	bon/satisfaisant		évolution harmonieuse		bonne
<p>Commentaire</p> <p>Ce bâtiment se trouve dans un secteur rural de L'Islet et forme un ensemble de ferme avec une maison ancienne ainsi qu'un hangar. Il s'agit d'une grange-étable représentative du modèle à toit à deux versants droits dont l'étage est accessible par un pont d'accès en pierres. À l'exception du revêtement de bardeaux d'asphalte du volume annexe disposé sur la façade sud, d'un revêtement de tôle profilée sur la façade est et sur la toiture, toutes les autres composantes sont anciennes. Parmi celles-ci, notons le revêtement extérieur en planches de bois verticales, les portes en bois, les fenêtres à carreaux en bois encadrées de chambranles et la préservation des couleurs rouge et blanche.</p>					
<p>N° 2020_17078_MORI_0225_01_08</p> <p>Matricule 1819-32-8495</p>					

	Adresse		Municipalité		
	225	Nilus-Leclerc (boulevard)	L'Islet (17078)		
	Typologie fonctionnelle		Typologie formelle		Année(s) ou période de
	hangar		à toit à deux versants droits		entre 1890-1950
	État physique		État d'authenticité		Évaluation patrimoniale
	bon/satisfaisant		évolution harmonieuse		bonne
<p>Commentaire</p> <p>Ce bâtiment se trouve dans un secteur rural de L'Islet et forme un ensemble de ferme avec une maison ancienne ainsi qu'une grange-étable. Il s'agit d'un hangar à toit à deux versants droits. Ce dernier a pu servir à remiser des voitures d'été et d'hiver en plus de servir à loger quelques animaux, entreposer des récoltes ou autres objets en plus d'être utilisé comme atelier de fabrication ou de réparation d'objets. Il possède un très bon état d'authenticité conféré par la préservation de composantes anciennes telles qu'un revêtement de planches de bois verticales peint en blanc ou chaulé, de portes en bois et de fenêtres à carreaux en bois peintes en rouge. La seule composante contemporaine est la tôle profilée du toit.</p>					
<p>N° 2020_17078_MORI_0225_02_02_01</p> <p>Matricule 1819-32-8495</p>					

	Adresse		Municipalité		
	472	Nilus-Leclerc (boulevard)	L'Islet (17078)		
	Typologie fonctionnelle		Typologie formelle		Année(s) ou période de
	porcherie		à toit à deux versants droits		entre 1920-1950
	État physique		État d'authenticité		Évaluation patrimoniale
	bon/satisfaisant		évolution harmonieuse		bonne
<p>Commentaire</p> <p>Ce bâtiment est situé derrière une maison ancienne construite en 1886 habitée par les familles Leclerc, puis Caron. À l'arrière coule la rivière du Petit Moulin. Il s'agit d'une ancienne porcherie. Elle possède un bon état d'authenticité conféré par la préservation d'un revêtement de planches de bois verticales et d'ouvertures traditionnelles. Le bâtiment repose sur des fondations en béton qui pourraient indiquer que le bâtiment ne serait probablement pas antérieur aux années 1920.</p>					
<p>N° 2019_17078_NILE_0472_08_02</p> <p>Matricule 1716-39-9801</p>					



Adresse		Municipalité
805	Nilus-Leclerc (boulevard)	L'Islet (17078)
Typologie fonctionnelle	Typologie formelle	Année(s) ou période de
grange-étable	à toit brisé	entre 1880-1930
État physique	État d'authenticité	Évaluation patrimoniale
bon/satisfaisant	évolution harmonieuse	bonne
Commentaire		
Ce bâtiment faisant face au sud est situé près d'une maison ancienne, un peu en retrait du chemin. Il s'agit d'une grange-étable. Le profil bas et évasé du versant nord rattache la grange-étable aux bâtiments à toit brisé, typique de la première génération des bâtiments agricoles à toit brisé. Le versant sud quant à lui est droit et à faible pente. Il est possible que cette section soit le résultat d'un agrandissement, complété alors d'une lucarne de garnaud et d'un pont d'accès. Il ne s'agit ici que d'une hypothèse, vérifiable par un examen de la charpente. Le bâtiment possède un bon état d'authenticité conféré par la préservation d'un revêtement de planches de bois verticales et d'ouvertures traditionnelles.		

N° 2019_17078_NILE_0805_02_02

Matricule 1814-81-4890



Adresse		Municipalité
42	Normand (chemin des)	L'Islet (17078)
Typologie fonctionnelle	Typologie formelle	Année(s) ou période de
hangar	à toit à deux versants droits	entre 1850-1900
État physique	État d'authenticité	Évaluation patrimoniale
bon/satisfaisant	évolution harmonieuse	bonne
Commentaire		
Ce bâtiment est situé sur un vaste terrain, à l'écart de la route, dans un secteur rural de L'Islet. Il forme un ensemble de ferme avec une maison ancienne et une grange-étable. Il s'agit d'un hangar à toit à deux versants droits. Avec sa haute porte à battants, il a probablement servi à remiser des voitures en plus de cumuler d'autres fonctions. Il possède un bon état d'authenticité conféré par la préservation d'un revêtement en planches de bois verticales anciennement peint en blanc ou chaulé, d'un revêtement de bardeaux de bois, de portes en bois et de fenêtres à carreaux. La seule composante contemporaine est la tôle profilée du toit. Les clous qui ont servi à fixer le revêtement sont de forme carrée. Produits au cours de la deuxième moitié du 19 ^e siècle, ils pourraient supposer que la construction du bâtiment date de cette époque. Quelques éléments en bois sont très abîmés.		

N° 2020_17078_NORM_0042_01_08_02

Matricule 1812-13-4527



Adresse		Municipalité
42	Normand (chemin des)	L'Islet (17078)
Typologie fonctionnelle	Typologie formelle	Année(s) ou période de
grange-étable	à toit à deux versants droits	entre 1900-1950
État physique	État d'authenticité	Évaluation patrimoniale
bon/satisfaisant	évolution harmonieuse	bonne
Commentaire		
Ce bâtiment est situé sur un vaste terrain, à l'écart de la route, dans un secteur rural de L'Islet. Il forme un ensemble de ferme avec une maison ancienne et un hangar. Il est représentatif des granges-étables à toit à deux versants droits dont l'étage est accessible par un pont d'accès. Le revêtement en planches de bois verticales, anciennement peint en blanc ou chaulé et les portes en bois et fenêtres en bois peintes en rouge sont d'origine. La seule composante contemporaine est le revêtement de tôle profilée sur le toit.		

N° 2020_17078_NORM_0042_02_02

Matricule 1812-13-4527



Adresse		Municipalité
68	Normand (chemin des)	L'Islet (17078)
Typologie fonctionnelle	Typologie formelle	Année(s) ou période de
hangar	à toit à deux versants droits	entre 1890-1930
État physique	État d'authenticité	Évaluation patrimoniale
bon/satisfaisant	évolution harmonieuse	bonne
Commentaire		
Ce bâtiment fait partie d'un ensemble de ferme composé de plusieurs bâtiments agricoles, disposé près d'une maison traditionnelle québécoise, sur un vaste terrain situé à l'écart de la route. Il est représentatif d'un modèle de hangar typique de L'Islet caractérisé par une toiture à deux versants, droits ou courbés, et la présence de demi-fenêtres rectangulaires à l'étage. Utilisé pour faire boucherie, entreposer les grains à l'étage et comme fournil, il pourrait avoir été construit par Jean-Baptiste Poitras, l'un des anciens propriétaires de la ferme. Il possède un bon état d'authenticité conféré par la préservation d'un revêtement extérieur de planches de bois verticales anciennement peint en blanc ou chaulé, de fenêtres en bois à carreaux encadrées de chambranles et de portes en bois.		

N° 2020_17078_NORM_0068_01_02

Matricule 1711-97-7107

	Adresse		Municipalité		
	68	Normand (chemin des)	L'Islet (17078)		
	Typologie fonctionnelle		Typologie formelle		Année(s) ou période de
	grange-étable		à toit à deux versants droits		en 1953
	État physique		État d'authenticité		Évaluation patrimoniale
	bon/satisfaisant		évolution harmonieuse		moyenne
Commentaire					
<p>Ce bâtiment fait partie d'un ensemble de ferme composé de plusieurs bâtiments agricoles, disposé près d'une maison traditionnelle québécoise, sur un vaste terrain situé à l'écart de la route. Il est représentatif des granges-étables à toit à deux versants droits dont l'étage est accessible par un pont d'accès. Construite en 1953 par la famille Poitras pour remplacer une grange incendiée frappée par la foudre, cette grange-étable est revêtue de planches de bois verticales, anciennement peintes en blanc ou chaulées et les portes en bois sont d'origine. La tôle profilée de la toiture constitue la seule composante contemporaine, mais convient parfaitement à ce bâtiment construit tardivement.</p>					
N° 2020_17078_NORM_0068_02_08					
Matricule 1711-97-7107					

	Adresse		Municipalité		
	68	Normand (chemin des)	L'Islet (17078)		
	Typologie fonctionnelle		Typologie formelle		Année(s) ou période de
	laiterie		à toit à deux versants droits		entre 1850-1900
	État physique		État d'authenticité		Évaluation patrimoniale
	bon/satisfaisant		évolution harmonieuse		bonne
Commentaire					
<p>Ce bâtiment fait partie d'un ensemble de ferme composé de plusieurs bâtiments agricoles, disposé près d'une maison traditionnelle québécoise, sur un vaste terrain situé à l'écart de la route. Il s'agit d'une ancienne laiterie possédant un toit à deux versants droits. Son revêtement extérieur en planches de bois verticales, autrefois peint en blanc ou chaulé, la porte en bois de couleur rouge, sont des éléments anciens. La tôle profilée de la toiture est la seule composante contemporaine. Les clous qui ont servi à fixer le revêtement semblent de forme carrée. Produits au cours de la deuxième moitié du 19e siècle, ils pourraient supposer que la construction du bâtiment date de cette époque. Les extrémités de plusieurs planches sont pourries.</p>					
N° 2020_17078_NORM_0068_04_08					
Matricule 1711-97-7107					

	Adresse		Municipalité		
	68	Normand (chemin des)	L'Islet (17078)		
	Typologie fonctionnelle		Typologie formelle		Année(s) ou période de
	porcherie		à toit à deux versants droits		entre 1900-1950
	État physique		État d'authenticité		Évaluation patrimoniale
	bon/satisfaisant		évolution harmonieuse		moyenne
Commentaire					
<p>Ce bâtiment fait partie d'un ensemble de ferme composé de plusieurs bâtiments agricoles, disposé près d'une maison traditionnelle québécoise, sur un vaste terrain situé à l'écart de la route. Il s'agit d'une ancienne porcherie possédant un toit à deux versants droits qui repose sur un solage de pierres. Son revêtement extérieur en planches de bois verticales, anciennement peint en blanc ou chaulé, et la chambranle rouge de l'ouverture de porte, sont probablement d'origine. La seule composante contemporaine est le revêtement de tôle profilée de la toiture. Les extrémités de plusieurs planches sont pourries.</p>					
N° 2020_17078_NORM_0068_05_02					
Matricule 1711-97-7107					

	Adresse		Municipalité		
	84	Normand (chemin des)	L'Islet (17078)		
	Typologie fonctionnelle		Typologie formelle		Année(s) ou période de
	grange-étable		à toit à deux versants droits		entre 1900-1930
	État physique		État d'authenticité		Évaluation patrimoniale
	bon/satisfaisant		évolution harmonieuse		bonne
Commentaire					
<p>Ce bâtiment fait partie d'un ensemble de ferme disposé sur le sommet d'une colline qui offre un point de vue exceptionnel sur la vallée du Saint-Laurent. Il s'agit d'une grange-étable à toit à deux versants droits complétée à l'avant d'un imposant corps de bâtiment fermé qui pourrait être le résultat d'un agrandissement. Un hangar ancien a été greffé à la façade est. Plusieurs composantes anciennes ont été préservées comme le revêtement de planches de bois verticales anciennement peint en blanc ou chaulé, des portes de bois et des fenêtres en bois dont certaines sont encore de couleur rouge. La tôle profilée sur le toit constitue la seule composante contemporaine.</p>					
N° 2020_17078_NORM_0084_02					
Matricule 1711-38-3859					

	Adresse		Municipalité		
	86	Normand (chemin des)	L'Islet (17078)		
	Typologie fonctionnelle		Typologie formelle		Année(s) ou période de
	grange-étable		à toit à deux versants droits		entre 1900-1930
	État physique		État d'authenticité		Évaluation patrimoniale
	bon/satisfaisant		évolution harmonieuse		bonne
<p>Commentaire</p> <p>Ce bâtiment se trouve dans un secteur isolé de la campagne de L'Islet. Il s'agit d'une grange-étable à deux versants droits dotée d'un porche en projection et complétée d'un pont d'accès. Elle fait partie d'un ensemble composé d'une maison et d'un hangar ancien. Plusieurs composantes anciennes ont été préservées comme le revêtement en planches de bois verticales, des portes en bois et des fenêtres en bois avec des carreaux encadrées de chambranles. Le revêtement de tôle profilée est le seul élément contemporain.</p>					
<p>N° 2020_17078_NORM_0086_01_01</p> <p>Matricule 1711-26-7038</p>					

	Adresse		Municipalité		
	0	Pionniers Est (chemin des)	L'Islet (17078)		
	Typologie fonctionnelle		Typologie formelle		Année(s) ou période de
	grange-étable		à toit à deux versants droits		entre 1890-1930
	État physique		État d'authenticité		Évaluation patrimoniale
	bon/satisfaisant		évolution harmonieuse		bonne
<p>Commentaire</p> <p>Ce bâtiment, qui se situe derrière la propriété qui sise au 424, fait face au chemin des Pionniers Est et au fleuve Saint-Laurent. Il s'agit d'une grange-étable à deux étages autrefois accessible par un pont d'accès. L'annexe greffée à la façade principale donne un profil asymétrique à une section de la toiture. Le bâtiment possède un bon état d'authenticité conféré par la préservation d'un revêtement de planches de bois verticales, de portes et de fenêtres traditionnelles. Le revêtement de la toiture en tôle profilée est le seul élément contemporain. Anciennement, le bâtiment se présentait blanc avec des ouvertures rouges.</p>					
<p>N° 2019_17078_PIOE_0000_01_06</p> <p>Matricule 1622-70-6888</p>					

	Adresse		Municipalité		
	176	Pionniers Est (chemin des)	L'Islet (17078)		
	Typologie fonctionnelle		Typologie formelle		Année(s) ou période de
	fournil		à toit à deux versants courbés		entre 1850-1900
	État physique		État d'authenticité		Évaluation patrimoniale
	excellent		évolution harmonieuse		bonne
<p>Commentaire</p> <p>Ce bâtiment est un ancien fournil. Il est disposé derrière une maison en pierre ancienne, située dans le village de L'Islet, et est entouré par d'autres bâtiments secondaires anciens. Il possédait autrefois un puits et une cheminée. Il se démarque par son excellent état d'authenticité conféré par la préservation d'un revêtement extérieur composé de bardeaux de bois et de planches de bois verticales, de portes en bois et de fenêtres en bois avec des carreaux. Le seul élément contemporain est le revêtement de tôle profilée sur la toiture. Un examen de la structure permettrait de mieux déterminer la période de construction du bâtiment.</p>					
<p>N° 2019_17078_PIOE_0176_01_08</p> <p>Matricule 1421-92-4683</p>					

	Adresse		Municipalité		
	176	Pionniers Est (chemin des)	L'Islet (17078)		
	Typologie fonctionnelle		Typologie formelle		Année(s) ou période de
	poulailler		à toit à deux versants droits		entre 1900-1940
	État physique		État d'authenticité		Évaluation patrimoniale
	excellent		évolution harmonieuse		bonne
<p>Commentaire</p> <p>Ce bâtiment est disposé derrière une maison en pierre ancienne, située dans le village de L'Islet, et est entouré par d'autres bâtiments secondaires anciens. Il s'agit d'un ancien poulailler construit, en partie, avec des planches récupérées d'une baraque de la station de quarantaine de Grosse-Isle, en opération entre 1832 et 1937. Ces planches ont servi à isoler l'intérieur du bâtiment. Ce poulailler a été construit par Wilfrid Caron, le grand-père du propriétaire actuel. L'édifice possède un bon état d'authenticité conféré par la préservation du revêtement extérieur de planches de bois verticales, de fenêtres en bois à carreaux, d'une porte de bois et de chambranles. La tôle profilée de la toiture, bien que contemporaine, s'harmonise parfaitement avec le bâtiment.</p>					
<p>N° 2019_17078_PIOE_0176_02_04</p> <p>Matricule 1421-92-4683</p>					

Adresse		Municipalité	
195	Pionniers Est (chemin des)	L'Islet (17078)	
Typologie fonctionnelle		Typologie formelle	
hangar	à toit à deux versants droits	Année(s) ou période de	
État physique		Évaluation patrimoniale	
travaux majeurs requis		bonne	
Commentaire			
<p>Le bâtiment est situé en cour arrière d'une maison ancienne située dans le village de L'Islet. Il s'agit d'un hangar ayant probablement servi à loger quelques animaux et à remiser les voitures d'été et d'hiver. Le bâtiment possède un bon état d'authenticité conféré par la préservation d'un revêtement extérieur en planches de bois verticales blanchi à la chaux ou teint en blanc, d'un revêtement de bardeaux de bois, de portes en bois, de fenêtres en bois et de chambranles. La seule composante contemporaine est la tôle profilée sur le toit. Les ouvertures et une partie du revêtement de bardeaux de bois étaient autrefois teints en rouge. Le hangar s'affaisse et devrait être redressé pour assurer sa conservation. Le revêtement de bardeaux de bois est abîmé.</p>			



N° 2019_17078_PIOE_0195_02_01

Matricule 1421-93-8282

Adresse		Municipalité	
224	Pionniers Est (chemin des)	L'Islet (17078)	
Typologie fonctionnelle		Typologie formelle	
hangar	à toit à deux versants courbés	Année(s) ou période de	
État physique		Évaluation patrimoniale	
bon/satisfaisant		bonne	
Commentaire			
<p>Le bâtiment se dresse dans le noyau villageois de L'Islet, en arrière d'une maison traditionnelle québécoise. Il s'agit d'un hangar qui pourrait avoir servi d'écurie, de fournil, d'entrepôt pour le grain ou d'atelier d'artisan. Il possède un bon état d'authenticité conféré par la préservation d'un revêtement extérieur de planches de bois verticales et de bardeaux de bois, de portes en bois, de fenêtres en bois à carreaux. Le revêtement d'origine de la toiture a été remplacé; on y retrouve maintenant de la tôle profilée.</p>			



N° 2019_17078_PIOE_0224_02

Matricule 1521-13-2475

Adresse		Municipalité	
373	Pionniers Est (chemin des)	L'Islet (17078)	
Typologie fonctionnelle		Typologie formelle	
laiterie	à toit à deux versants courbés	Année(s) ou période de	
État physique		Évaluation patrimoniale	
excellent		bonne	
Commentaire			
<p>Ce bâtiment fait partie d'un ensemble de trois bâtiments secondaires disposés à l'arrière d'une maison ancienne du village de L'Islet. Il s'agit d'une laiterie aux versants courbés. Elle possède un bon état d'authenticité conféré par la préservation d'un revêtement extérieur de bardeaux de bois agrémenté de planches cornières, d'une fenêtre en bois encadrée de chambranles et d'une porte en bois. Elle se distingue aussi par les couleurs rouge et blanche, couramment utilisées pour les bâtiments agricoles du Québec. La tôle profilée de la toiture est la seule composante contemporaine.</p>			



N° 2019_17078_PIOE_0373_01_06

Matricule 1521-58-5813

Adresse		Municipalité	
373	Pionniers Est (chemin des)	L'Islet (17078)	
Typologie fonctionnelle		Typologie formelle	
remise	à toit à deux versants droits	Année(s) ou période de	
État physique		Évaluation patrimoniale	
bon/satisfaisant		moyenne	
Commentaire			
<p>Ce bâtiment fait partie d'un ensemble de trois bâtiments secondaires disposés à l'arrière d'une maison ancienne du village de L'Islet. Il s'agit peut-être d'une remise ou d'un poulailler; sa fonction d'origine demeure difficile à déterminer. Le bâtiment possède un bon état d'authenticité conféré par la préservation de fenêtres en bois à grands carreaux encadrées de chambranles et de planches cornières. Le revêtement de tôle profilée et le revêtement extérieur de bardeaux d'asphalte sont les seuls éléments de facture contemporaine. Les fenêtres manquent de peinture.</p>			



N° 2019_17078_PIOE_0373_02_08

Matricule 1521-58-5813

	Adresse		Municipalité		
	373	Pionniers Est (chemin des)	L'Islet (17078)		
	Typologie fonctionnelle		Typologie formelle		Année(s) ou période de
	four à pain		à toit à deux versants courbés		entre 1850–1900
	État physique		État d'authenticité		Évaluation patrimoniale
	excellent		évolution harmonieuse		bonne
<p>Commentaire</p> <p>Ce bâtiment fait partie d'un ensemble de trois bâtiments secondaires disposés à l'arrière d'une maison ancienne du village de L'Islet. Il s'agit d'un four à pain récemment restauré. Il possède un excellent état d'authenticité, car toutes ses composantes sont de facture traditionnelle. Il se démarque par son important ouvrage de maçonnerie servant de four à pain, son revêtement extérieur en planches de bois verticales, sa porte en bois, ses planches cornières, sa fenêtre à grands carreaux en bois, ses couleurs rouge et blanche, couramment utilisées pour les bâtiments agricoles du Québec ainsi que son revêtement de toiture en bardeaux de bois. Autrefois, les gens des environs avaient l'habitude de venir faire cuire leur pain dans ce four.</p>					
<p>N° 2019_17078_PIOE_0373_03_01</p> <p>Matricule 1521-58-5813</p>					

	Adresse		Municipalité		
	382	Pionniers Est (chemin des)	L'Islet (17078)		
	Typologie fonctionnelle		Typologie formelle		Année(s) ou période de
	grange-étable		à toit à deux versants droits		entre 1890–1930
	État physique		État d'authenticité		Évaluation patrimoniale
	travaux majeurs requis		état complet		bonne
<p>Commentaire</p> <p>Ce bâtiment se dresse à l'arrière d'une série de maisons anciennes et contemporaines positionnées près du chemin à l'approche du village de L'Islet. Il s'agit d'une grange-étable à deux étages complétée d'un pont d'accès. Elle possède un excellent état d'authenticité. Toutes ses composantes sont de facture traditionnelle. On retrouve du bardeau de bois sur la toiture, élément rarement préservé sur les bâtiments secondaires anciens. Elle possède également un revêtement de planches de bois verticales, un pont d'accès en bois, des portes et des fenêtres traditionnelles. Anciennement, le bâtiment se présentait blanc avec des ouvertures rouges. Le revêtement de bardeaux de bois de la toiture est abîmé et sera à remplacer.</p>					
<p>N° 2019_17078_PIOE_0382_02</p> <p>Matricule 1621-22-1130</p>					

	Adresse		Municipalité		
	422	422a Pionniers Est (chemin des)	L'Islet (17078)		
	Typologie fonctionnelle		Typologie formelle		Année(s) ou période de
	hangar		à toit à deux versants droits		entre 1850–1900
	État physique		État d'authenticité		Évaluation patrimoniale
	bon/satisfaisant		transformations réversibles		moyenne
<p>Commentaire</p> <p>Ce bâtiment est disposé derrière une maison probablement ancienne, située face au chemin des Pionniers Est. Il est représentatif d'un modèle de hangar typique de L'Islet caractérisé par une toiture à deux versants, droits ou courbés, et la préservation de petites fenêtres rectangulaires à l'étage. Il pourrait avoir été utilisé comme fournil. Il possède un bon état d'authenticité conféré par la présence d'un revêtement extérieur de planches de bois verticales, de fenêtres en bois à carreaux encadrées de chambranles et d'une porte en bois ancienne. Le bâtiment était autrefois blanc alors que les ouvertures ont conservé leur couleur rouge. Il repose sur des fondations de pierre. La tôle profilée de la toiture et les portes à battants en bois sont les seules composantes contemporaines.</p>					
<p>N° 2019_17078_PIOE_0422_02</p> <p>Matricule 1622-23-4803</p>					

	Adresse		Municipalité		
	581	Pionniers Est (chemin des)	L'Islet (17078)		
	Typologie fonctionnelle		Typologie formelle		Année(s) ou période de
	laiterie		à toit pavillon		entre 1800–1850
	État physique		État d'authenticité		Évaluation patrimoniale
	bon/satisfaisant		état complet		supérieure
<p>Commentaire</p> <p>Ce bâtiment surmonté d'un toit en pavillon est situé à la droite d'une maison ancienne, disposée tout près du fleuve Saint-Laurent. Il pourrait s'agir d'une ancienne laiterie. Il possède un excellent état d'authenticité conféré par la préservation d'un revêtement extérieur en planches de bois verticales, d'une porte en bois et d'un revêtement de bardeaux de cèdre pour la toiture. Il pourrait être assez ancien et avoir été construit entre 1800 et 1850. Une analyse des composantes intérieures du bâtiment permettrait de mieux cerner sa période de construction.</p>					
<p>N° 2019_17078_PIOE_0581_08</p> <p>Matricule 1824-24-0113</p>					

	Adresse		Municipalité		
	0	Pionniers Ouest (chemin des)	L'Islet (17078)		
	Typologie fonctionnelle		Typologie formelle		Année(s) ou période de
	grange-étable		à toit brisé		entre 1850-1900
	État physique		État d'authenticité		Évaluation patrimoniale
	bon/satisfaisant		évolution harmonieuse		bonne
Commentaire					
<p>Cette grange-étable est située dans un champ, loin derrière une maison ancienne sise au 278, chemin des Pionniers Ouest. Les deux bâtiments faisaient autrefois partie de la même propriété. Il s'agit d'une grange-étable à toit brisé. Son profil bas et évasé rappelle celui des bâtiments agricoles aux versants droits qui ont été transformés en bâtiment à toit brisé. Cela reste une hypothèse que seul un examen de la charpente pourrait valider. La grange-étable est greffée d'une annexe aux versants droits selon le même modèle que le 851, avenue de Gaspé Ouest à Saint-Jean-Port-Joli. Le bâtiment est complété d'une lucarne de garnaud sur la façade sud, joint par un pont d'accès. Il possède un bon état d'authenticité conféré par la préservation d'un revêtement extérieur en planches de bois verticales annuellement blanchi à la chaux, de portes en bois et de fenêtres en bois. La seule composante contemporaine est la tôle profilée sur le toit.</p>					
N° 2019_17078_PIOO_0000_08_02					
Matricule 1317-99-0109					

	Adresse		Municipalité		
	278	Pionniers Ouest (chemin des)	L'Islet (17078)		
	Typologie fonctionnelle		Typologie formelle		Année(s) ou période de
	hangar		à toit à deux versants courbés		entre 1850-1950
	État physique		État d'authenticité		Évaluation patrimoniale
	bon/satisfaisant		évolution harmonieuse		bonne
Commentaire					
<p>Ce bâtiment se dresse face au fleuve, près d'une maison ancienne avec laquelle il partage une toiture aux versants courbés. Il est représentatif d'un modèle de hangar typique de L'Islet caractérisé par une toiture à deux versants, droits ou courbés, et la présence de petites fenêtres rectangulaires à l'étage. Il pouvait autrefois être utilisé pour loger quelques animaux, servir d'atelier pour réparer des objets, de fournil ou pour entreposer le grain. Ce hangar possède un bon état d'authenticité conféré par la préservation de fenêtres en bois à carreaux encadrées de chambranles, d'un revêtement extérieur en planches de bois verticales et en bardeaux de bois ainsi que des portes en bois. Le revêtement en tôle profilée est la seule composante contemporaine.</p>					
N° 2019_17078_PIOO_0278_08					
Matricule 1318-06-9169					

	Adresse		Municipalité		
	295	297 Pionniers Ouest (chemin des)	L'Islet (17078)		
	Typologie fonctionnelle		Typologie formelle		Année(s) ou période de
	laiterie		à toit à deux versants droits		entre 1850-1900
	État physique		État d'authenticité		Évaluation patrimoniale
	bon/satisfaisant		état complet		bonne
Commentaire					
<p>Ce bâtiment est situé près d'une maison du 18e siècle qui se dresse sur une terre en bordure du fleuve. Il s'agit d'une ancienne laiterie autrefois située sur la terre de deux voisins plus loin et qui a été démenagée sur le site actuel par le propriétaire. Le bâtiment possède un bon état d'authenticité conféré par la préservation d'un revêtement extérieur en planches de bois verticales teint en blanc, d'une porte en bois, de fenêtres en bois et d'un revêtement de bardeaux de bois sur la toiture. Un examen des composantes de la structure permettrait de mieux cerner la période de construction de l'édifice.</p>					
N° 2019_17078_PIOO_0295_02_02_01					
Matricule 1218-76-2812					

	Adresse		Municipalité		
	321	Pionniers Ouest (chemin des)	L'Islet (17078)		
	Typologie fonctionnelle		Typologie formelle		Année(s) ou période de
	hangar		à toit à deux versants droits		entre 1850-1900
	État physique		État d'authenticité		Évaluation patrimoniale
	bon/satisfaisant		évolution harmonieuse		bonne
Commentaire					
<p>Ce bâtiment fait partie d'un ensemble de ferme composé d'une grange-étable ancienne (effondrée), d'un garage et d'une maison traditionnelle québécoise, disposé près de la route. Il est représentatif d'un modèle de hangar typique de L'Islet caractérisé par une toiture à deux versants, droits ou courbés, et la présence de petites fenêtres rectangulaires à l'étage. Doté d'une cheminée de brique, ce bâtiment aurait pu servir de fournil en plus d'être utilisé comme remise et loger quelques animaux. Il possède un bon état d'authenticité conféré par la préservation d'un revêtement extérieur de planches de bois verticales et de bardeaux de bois, de fenêtres en bois à carreaux encadrées de chambranles, de portes de bois et d'une enseigne métallique qui représente un cheval.</p>					
N° 2019_17078_PIOO_0321_08					
Matricule 1317-25-9314					

	Adresse		Municipalité	
	359	Pionniers Ouest (chemin des)	L'Islet (17078)	
	Typologie fonctionnelle		Typologie formelle	Année(s) ou période de
	hangar	à toit à deux versants courbés	entre 1850–1900	
	État physique		État d'authenticité	Évaluation patrimoniale
	bon/satisfaisant	transformations réversibles	bonne	
Commentaire				
Ce bâtiment se dresse entre le fleuve et la route, près d'une maison ancienne, avec laquelle il partage une toiture à deux versants courbés. Il est représentatif d'un modèle de hangar typique de L'Islet caractérisé par une toiture à deux versants, droits ou courbés, et la présence de petites fenêtres rectangulaires à l'étage. Il pouvait autrefois être utilisé pour loger quelques animaux, servir d'atelier pour réparer des objets ou pour entreposer le grain. Ce hangar possède un bon état d'authenticité conféré par la préservation de fenêtres en bois à grands carreaux encadrées de chambranles, d'un revêtement extérieur en planches de bois verticales et en bardeaux de bois. Le revêtement de toiture en bardeaux d'asphalte a besoin d'être remplacé.				
N° 2019_17078_PIOO_0359_02				
Matricule 1117-97-0640				

	Adresse		Municipalité	
	363	Pionniers Ouest (chemin des)	L'Islet (17078)	
	Typologie fonctionnelle		Typologie formelle	Année(s) ou période de
	grange-étable	à toit à deux versants droits	entre 1850–1900	
	État physique		État d'authenticité	Évaluation patrimoniale
	bon/satisfaisant	évolution harmonieuse	bonne	
Commentaire				
Ce bâtiment est situé en bordure du chemin, devant une maison ancienne. Il s'agit d'une grange-étable à toit à deux versants droits complétée d'une lucarne de garnaude sur la façade sud et d'un pont d'accès. Le bâtiment possède un bon état d'authenticité conféré par la préservation d'un revêtement extérieur en planches de bois verticales anciennement blanchi à la chaux ou teint en blanc, de pignons revêtus de bardeaux de bois, de portes en bois et de fenêtres en bois. Il repose sur des fondations de pierres. La seule composante contemporaine est la tôle profilée.				
N° 2019_17078_PIOO_0363_08				
Matricule 1117-86-9243				

	Adresse		Municipalité	
	5	Quai (route du)	L'Islet (17078)	
	Typologie fonctionnelle		Typologie formelle	Année(s) ou période de
	grange-étable	à toit à deux versants droits	vers 1900	
	État physique		État d'authenticité	Évaluation patrimoniale
	bon/satisfaisant	évolution harmonieuse	bonne	
Commentaire				
Ce bâtiment est situé dans le village de L'Islet, en arrière de l'ancien magasin Normand construit vers 1900 par Napoléon Dussault. Il pourrait s'agir de l'ancien entrepôt de ce magasin acquis par Joseph Normand et Georgiana Brie en 1908. La famille Normand en demeure propriétaire jusqu'au moins 1985. Ce bâtiment possède un campanile sur le toit, un revêtement extérieur en bois qui semble récent ainsi que des portes et fenêtres traditionnelles. Élément rare à avoir été préservé sur les bâtiments secondaires de L'Islet : la toiture en tôle pincée. Ce bâtiment possède une lucarne de garnaude indiquant qu'il était autrefois accessible par un pont d'accès et probablement utilisé comme grange-étable.				
N° 2019_17078_QUAI0005_04_02				
Matricule 1421-94-0309				

	Adresse		Municipalité	
	46	Tortue (route de la)	L'Islet (17078)	
	Typologie fonctionnelle		Typologie formelle	Année(s) ou période de
	moulin à farine	à toit à deux versants courbés	en 1841	
	État physique		État d'authenticité	Évaluation patrimoniale
	bon/satisfaisant	transformations réversibles	supérieure	
Commentaire				
Ce moulin à farine est construit en 1841 à titre de moulin banal de la seigneurie de L'Islet-Saint-Jean, en partie par la famille Aubut, notamment Bénoni Aubut, menuisier. Le bâtiment est désigné moulin Couillard-Després du nom de l'une des familles détentrices de la seigneurie de L'Islet-Saint-Jean, plus précisément le seigneur Jean-Baptiste Couillard Després. Plusieurs familles s'y succèdent pour le faire fonctionner notamment les Aubut, les Beaulieu, les Leclerc et les Saint-Pierre. Selon les époques, le bâtiment sert à la production de farine, à carder et à fouler la laine et à battre le grain. Il était actionné par une grande roue à godets, aujourd'hui disparue. "J. Beaulieu 1869" est inscrit au-dessus de l'entrée. Le moulin est transformé en auberge en 1989. Plusieurs transformations ont altéré l'état d'authenticité du bâtiment notamment l'ajout de volumes annexes, le remplacement de certaines fenêtres et des portes et la tôle profilée de la toiture, mais ces transformations demeurent réversibles. Les fenêtres des lucarnes sont anciennes.				
N° 2019_17015_TORR_0046_08_02				
Matricule 1919-66-6471				

	Adresse		Municipalité		
	81	4e Rang Ouest	Saint-Adalbert (17015)		
	Typologie fonctionnelle		Typologie formelle		Année(s) ou période de
	grange-étale		à toit brisé		entre 1930-1950
	État physique		État d'authenticité		Évaluation patrimoniale
	bon/satisfaisant		transformations réversibles		moyenne
<p>Commentaire</p> <p>Ce bâtiment est situé dans un rang de Saint-Adalbert. Il s'agit d'une grange-étale à toit brisé complétée d'une lucarne de garnaud accessible par un pont d'accès. Possédant un état d'authenticité moyen, cette grange-étale a connu plusieurs transformations réversibles. Les seules composantes d'origine semblent être quelques portes et fenêtres en bois. La tôle profilée qui recouvre la toiture et les murs ainsi que plusieurs fenêtres sont des éléments contemporains. Le volume annexe à l'avant pourrait avoir été ajouté plus tard.</p>					
<p>N° 2020_17015_4ERO_0081_02</p> <p>Matricule 4187-19-5901</p>					

	Adresse		Municipalité		
	72	7e Rang Est	Saint-Adalbert (17015)		
	Typologie fonctionnelle		Typologie formelle		Année(s) ou période de
	grange-étale		à toit à deux versants droits		entre 1920-1940
	État physique		État d'authenticité		Évaluation patrimoniale
	bon/satisfaisant		évolution harmonieuse		bonne
<p>Commentaire</p> <p>Ce bâtiment est situé près d'une maison, un peu en retrait d'un rang de la campagne de Saint-Adalbert. Il s'agit d'une grange-étale de deux étages dotée d'un pont d'accès. Le bâtiment possède un bon état d'authenticité conféré par la préservation d'un revêtement extérieur en planches de bois verticales, de portes en bois et de fenêtres en bois avec des carreaux encadrés de chambranles. La seule composante contemporaine est la tôle profilée sur le toit.</p>					
<p>N° 2019_17015_7RAE_0072_08</p> <p>Matricule 5392-74-0291</p>					

	Adresse		Municipalité		
	24	7e Rang Ouest	Saint-Adalbert (17015)		
	Typologie fonctionnelle		Typologie formelle		Année(s) ou période de
	grange-étale		à toit brisé		entre 1930-1950
	État physique		État d'authenticité		Évaluation patrimoniale
	bon/satisfaisant		transformations réversibles		moyenne
<p>Commentaire</p> <p>Ce bâtiment est situé dans un rang de Saint-Adalbert. Il s'agit d'une grange-étale à toit brisé. Elle a connu des transformations réversibles avec le recouvrement de son revêtement d'origine par un revêtement de tôle. On retrouve également de la tôle sur la toiture. Ses ouvertures en bois (portes et fenêtres à carreaux encadrés de chambranles) peintes en rouge ont été préservées de même que ses deux événements de ventilation sur la toiture.</p>					
<p>N° 2020_17015_7ERO_0024_08</p> <p>Matricule 5289-39-9347</p>					

	Adresse		Municipalité		
	0	204 Est (route)	Saint-Adalbert (17015)		
	Typologie fonctionnelle		Typologie formelle		Année(s) ou période de
	porcherie		à toit brisé		entre 1920-1950
	État physique		État d'authenticité		Évaluation patrimoniale
	bon/satisfaisant		évolution harmonieuse		moyenne
<p>Commentaire</p> <p>Ce bâtiment se situe derrière une maison ancienne sise au 52, route 204 Est, dans la campagne de Saint-Adalbert. Il s'agit d'une ancienne porcherie coiffée d'un toit brisé. Le bâtiment possède un bon état d'authenticité conféré par la préservation d'un revêtement extérieur en bardeaux de bois complété de planches cornières, de portes en bois et de fenêtres en bois avec des carreaux encadrés de chambranles. La seule composante contemporaine est la tôle profilée sur le toit.</p>					
<p>N° 2019_17015_204E_0000_02</p> <p>Matricule 5293-00-8694</p>					

	Adresse		Municipalité		
	200	204 Est (route)	Saint-Adalbert (17015)		
	Typologie fonctionnelle		Typologie formelle		Année(s) ou période de
	atelier de forge		à toit à deux versants droits		entre 1910-1940
	État physique		État d'authenticité		Évaluation patrimoniale
	bon/satisfaisant		évolution harmonieuse		bonne
Commentaire					
Ce bâtiment fait partie d'un ensemble composée d'une maison ancienne et d'une grange-étable. Construite par Joseph Alexandre Bourgault (1890-1969), forgeron, il a servi à plusieurs fonctions notamment de forge, à loger des cochons et à produire des articles de bois grâce à une machinerie aménagée à l'étage. Le bâtiment possède un bon état d'authenticité conféré par la préservation d'un revêtement extérieur en bardeaux de bois complété de planches cornières, de portes en bois et de fenêtres en bois avec des carreaux encadrées de chambranles. La seule composante contemporaine est la tôle profilée sur le toit. À noter que cette propriété est inhabitée et que les bâtiments qui s'y trouvent seront bientôt démolis.					
N° 2019_17015_204E_0200_01_02_02					
Matricule 5495-36-8631					

	Adresse		Municipalité		
	200	204 Est (route)	Saint-Adalbert (17015)		
	Typologie fonctionnelle		Typologie formelle		Année(s) ou période de
	grange-étable		à toit à deux versants droits		entre 1900-1940
	État physique		État d'authenticité		Évaluation patrimoniale
	bon/satisfaisant		évolution harmonieuse		bonne
Commentaire					
Ce bâtiment fait partie d'un ensemble composée d'une maison ancienne et d'un ancien atelier de forge. Il s'agit d'une grange-étable à deux étages dotée d'un campanile sur le toit complétée d'une lucarne de garnaud accessible par un pont d'accès. Le bâtiment possède un bon état d'authenticité conféré par la préservation d'un revêtement extérieur composé de planches de bois verticales et de bardeaux de bois, de portes en bois et de fenêtres en bois à carreaux encadrées de chambranles. La seule composante contemporaine est la tôle profilée sur le toit. Cette grange-étable fait partie d'une propriété abandonnée ayant appartenu à une famille Bourgault. À noter que cette propriété est inhabitée et que les bâtiments qui s'y trouvent seront bientôt démolis.					
N° 2019_17015_204E_0200_02_02					
Matricule 5495-36-8631					

	Adresse		Municipalité		
	0	204 Ouest (route)	Saint-Adalbert (17015)		
	Typologie fonctionnelle		Typologie formelle		Année(s) ou période de
	grange-étable		à toit à deux versants droits		vers 1900
	État physique		État d'authenticité		Évaluation patrimoniale
	bon/satisfaisant		transformations réversibles		moyenne
Commentaire					
Ce bâtiment fait partie d'un ensemble de ferme composé d'une maison et de plusieurs bâtiments agricoles. Il est encore utilisé actuellement. Il s'agit d'une grange-étable de deux étages complétée d'un pont d'accès qui se situe derrière une propriété qui sise au 168, route 204 Ouest. Elle aurait été construite vers le début du 20e siècle probablement par un représentant de la famille Bélanger. Plusieurs volumes annexes ont été greffés à la construction au cours du temps et plusieurs portes sont contemporaines. Une partie de son revêtement extérieur et la toiture sont recouverts de tôle. On retrouve toujours un revêtement de planches de bois verticales à l'arrière, une partie d'un revêtement de bardeaux de bois et des fenêtres en bois à carreaux.					
N° 2019_17015_204O_0000_01_04					
Matricule 5090-54-7929					

	Adresse		Municipalité		
	0	204 Ouest (route)	Saint-Adalbert (17015)		
	Typologie fonctionnelle		Typologie formelle		Année(s) ou période de
	hangar à machinerie		à toit à deux versants courbés		vers 1900
	État physique		État d'authenticité		Évaluation patrimoniale
	bon/satisfaisant		évolution harmonieuse		bonne
Commentaire					
Ce bâtiment fait partie d'un ensemble de ferme composé d'une maison et de plusieurs bâtiments agricoles. Il s'agit d'un bâtiment à toit à deux versants courbés qui aurait pu avoir servi de grange-étable, avant la construction de la grange-étable actuelle que l'on retrouve un peu plus loin sur le site, où dès le départ, comme c'est le cas aujourd'hui, de hangar à machinerie. Cette construction pourrait avoir été érigée par un représentant de la famille Bélanger, peut-être au début du 20e siècle. Un volume annexe y a été greffé à une période indéterminée. Le bâtiment possède un bon état d'authenticité conféré par la préservation d'un revêtement extérieur en planches de bois verticales et de portes en bois. La seule composante contemporaine est la tôle profilée sur le toit. On retrouve ce hangar près d'une propriété sise au 172, route 204 Ouest.					
N° 2019_17015_204O_0000_02_06_02					
Matricule 5090-54-7929					

	Adresse		Municipalité		
	8	Caron (rue)	Saint-Adalbert (17015)		
	Typologie fonctionnelle		Typologie formelle		Année(s) ou période de
	grange-étable		à toit brisé		entre 1930-1950
	État physique		État d'authenticité		Évaluation patrimoniale
	travaux majeurs requis		transformations réversibles		moyenne
	Commentaire				
<p>Ce bâtiment est situé en cour arrière d'une maison localisée dans le village de Saint-Adalbert. Il s'agit d'une grange-étable à toit brisé complétée d'une lucarne de garnaud. Son revêtement extérieur en planches de bois verticales a été préservé, mais la toiture est recouverte de tôle profilée. Ce bâtiment est en mauvais état, il aurait besoin d'être solidifié et plusieurs éléments en bois sont abîmés. Des sections de tôle de la toiture sont manquantes, ce qui laisse pénétrer l'eau.</p>					
N° 2020_17015_CARO_0008_08_01					
Matricule 5091-77-8909					

	Adresse		Municipalité		
	116	Principale (rue)	Saint-Adalbert (17015)		
	Typologie fonctionnelle		Typologie formelle		Année(s) ou période de
	grange-étable		à toit à deux versants droits		entre 1900-1930
	État physique		État d'authenticité		Évaluation patrimoniale
	bon/satisfaisant		transformations réversibles		moyenne
	Commentaire				
<p>Il s'agit d'une grange-étable à deux étages complétée d'un pont d'accès. Le bâtiment a connu des transformations réversibles avec le recouvrement des façades par un revêtement de tôle profilée, la tôle profilée sur le toit et le remplacement de certaines ouvertures. Il possède toujours des portes en bois et une fenêtre en bois avec des carreaux.</p>					
N° 2020_17015_PRIN_0116_01_03					
Matricule 5090-97-0658					

	Adresse		Municipalité		
	311	3e Rang Est	Saint-Aubert (17055)		
	Typologie fonctionnelle		Typologie formelle		Année(s) ou période de
	grange-étable		à toit à deux versants courbés		entre 1850-1900
	État physique		État d'authenticité		Évaluation patrimoniale
	bon/satisfaisant		transformations réversibles		bonne
	Commentaire				
<p>Ce bâtiment fait face au chemin. Il s'agit d'une grange-étable possédant une toiture aux versants courbés et complétée d'une lucarne de garnaud. Le bâtiment possède un bon état d'authenticité conféré par la préservation de portes coulissantes sur rail aux motifs géométriques, d'un revêtement de bardeaux de bois sur les parties latérales de la lucarne, de portes en bois et de fenêtres en bois avec des carreaux complétées de chambranles. Autrefois, la lucarne de garnaud devait être accessible par un pont d'accès, remplacé à cet endroit par un volume annexe, probablement une laiterie. La tôle profilée est la seule composante contemporaine.</p>					
N° 2019_17055_3RGE_0311_02					
Matricule 2932-33-0489					

	Adresse		Municipalité		
	334	3e Rang Est	Saint-Aubert (17055)		
	Typologie fonctionnelle		Typologie formelle		Année(s) ou période de
	moulin à farine		à toit à deux versants droits		vers 1819
	État physique		État d'authenticité		Évaluation patrimoniale
	bon/satisfaisant		transformations réversibles		supérieure
	Commentaire				
<p>Ce moulin à farine et à carder est construit vers 1819 par Joseph Mercier, un résident du secteur, pour Pierre-Ignace Aubert de Gaspé, propriétaire du fief de la Demi-Lieue, afin de moudre le grain des censitaires. Le moulin était équipé d'une roue à godets, actionnée par les rivières Ferrée et Port-Joly. En 1872, le moulin est vendu. Il est ensuite opéré par plusieurs familles, notamment les Bernier. Ce bâtiment est composé de deux parties distinctes : la partie moulin reposant sur des fondations en pierre avec le toit aux versants droits près de laquelle se trouve une grande roue et la partie maison avec le toit aux versants courbés. Cette dernière section pourrait avoir été construite un peu plus tard. Plusieurs transformations réversibles ont été effectuées, notamment le changement de la majorité des ouvertures en bois par des modèles en pvc et en acier, la tôle profilée sur le toit et le revêtement de fibre de bois pressé. Le moulin a toutefois conservé ses murs de pierre extérieures et possède un bon état d'authenticité. Plusieurs autres bâtiments secondaires anciens à vocation agricole se dressent à proximité de ce moulin.</p>					
N° 2019_17055_3RGE_0334_01_02_01					
Matricule 2932-61-8455					

	Adresse		Municipalité
	334	3e Rang Est	Saint-Aubert (17055)
Typologie fonctionnelle		Typologie formelle	Année(s) ou période de
poulailler		à toit en appentis	vers 1930
État physique		État d'authenticité	Évaluation patrimoniale
travaux majeurs requis		transformations réversibles	bonne
Commentaire			
Ce bâtiment est situé sur le site du moulin Bernier et forme un ensemble avec d'autres bâtiments agricoles anciens. Il s'agit d'un ancien poulailler. Le bâtiment possède un bon état d'authenticité conféré par la préservation d'un revêtement extérieur en bardeaux de bois, d'une porte en bois et de fenêtres en bois à carreaux encadrées de chambranles. La seule composante contemporaine est la tôle profilée sur le toit. Les composantes de bois ont besoin d'être teintes ou peintes et des carreaux de fenêtres sont brisés. L'ouverture de porte de la façade gauche a été ajoutée plus tard.			
N° 2019_17055_3RGE_0334_02_02			
Matricule 2932-61-8455			

	Adresse		Municipalité
	334	3e Rang Est	Saint-Aubert (17055)
Typologie fonctionnelle		Typologie formelle	Année(s) ou période de
hangar		à toit à deux versants droits	entre 1870-1930
État physique		État d'authenticité	Évaluation patrimoniale
bon/satisfaisant		évolution harmonieuse	bonne
Commentaire			
Ce bâtiment est situé sur le site du moulin Bernier et forme un ensemble avec d'autres bâtiments agricoles anciens. Il s'agit d'un hangar ayant servi à plusieurs fonctions comme remiser les voitures d'été et d'hiver et peut-être utilisé comme atelier de réparation. Le bâtiment possède un bon état d'authenticité conféré par la préservation d'un revêtement extérieur composé de planches de bois verticales et de bardeaux de bois, de portes en bois et de fenêtres en bois à carreaux encadrées de chambranles. La seule composante contemporaine est la tôle profilée sur le toit.			
N° 2019_17055_3RGE_0334_03_08			
Matricule 2932-61-8455			

	Adresse		Municipalité
	334	3e Rang Est	Saint-Aubert (17055)
Typologie fonctionnelle		Typologie formelle	Année(s) ou période de
hangar		à toit à deux versants courbés	entre 1850-1900
État physique		État d'authenticité	Évaluation patrimoniale
bon/satisfaisant		évolution harmonieuse	bonne
Commentaire			
Ce bâtiment est situé sur le site du moulin Bernier et forme un ensemble avec d'autres bâtiments agricoles anciens. Il pourrait avoir servi à loger des animaux, à entreposer des récoltes ou répondre à d'autres fonctions, mais il est présentement utilisé comme un hangar. Il repose sur des fondations en pierres. Il possède un bon état d'authenticité conféré par la préservation d'un revêtement extérieur en planches de bois verticales, de portes en bois décorées de motifs géométriques et de fenêtres en bois. La seule composante contemporaine est la tôle profilée sur le toit.			
N° 2019_17055_3RGE_0334_04_08			
Matricule 2932-61-8455			

	Adresse		Municipalité
	0	3e Rang Ouest	Saint-Aubert (17055)
Typologie fonctionnelle		Typologie formelle	Année(s) ou période de
grange-étable		à toit brisé	entre 1930-1950
État physique		État d'authenticité	Évaluation patrimoniale
bon/satisfaisant		évolution harmonieuse	moyenne
Commentaire			
Ce bâtiment est situé dans un secteur rural de Saint-Aubert, à l'écart de la route et derrière une maison ancienne qui sise au 250, 3e Rang Ouest. Il s'agit d'une grange-étable à toit brisé complétée d'une lucarne de garnaud accessible par un pont d'accès abrité d'un tambour. Cette grange-étable possède un bon état d'authenticité conféré par la préservation d'un revêtement extérieur en planches de bois verticales, anciennement blanchi à la chaux, ainsi que de fenêtres à carreaux et de portes en bois peintes en bleu. Les éléments contemporains sont la tôle profilée du toit et la porte de garage.			
N° 2020_17055_3RGO_0000_08_03			
Matricule 2422-47-8565			

Adresse		Municipalité
194	3e Rang Ouest	Saint-Aubert (17055)
Typologie fonctionnelle	Typologie formelle	Année(s) ou période de
grange-étable	à toit brisé	entre 1930-1950
État physique	État d'authenticité	Évaluation patrimoniale
excellent	évolution harmonieuse	bonne
Commentaire		
<p>Ce bâtiment fait partie d'un ensemble de ferme composé d'une maison ancienne et d'un hangar. Il s'agit d'une grange-étable à toit brisé complétée d'une lucarne de garnaud accessible par un pont d'accès. Le bâtiment possède un bon état d'authenticité conféré par la préservation d'un revêtement extérieur en planches de bois verticales teint en blanc, de portes en bois décorées de motifs géométriques et de fenêtres en bois à carreaux encadrées de chambranles. La seule composante contemporaine est la tôle profilée.</p>		
N° 2019_17055_3RGO_0194_01_02		
Matricule 2523-27-2385		

Adresse		Municipalité
194	3e Rang Ouest	Saint-Aubert (17055)
Typologie fonctionnelle	Typologie formelle	Année(s) ou période de
hangar	à toit à deux versants droits	entre 1850-1900
État physique	État d'authenticité	Évaluation patrimoniale
excellent	évolution harmonieuse	bonne
Commentaire		
<p>Ce bâtiment fait partie d'un ensemble de ferme composé d'une maison ancienne et d'une grange. Il s'agit d'un hangar ayant peut-être servi de fournil, à remiser des voitures, à entreposer des récoltes à l'étage et à loger quelques animaux. Le bâtiment possède un bon état d'authenticité conféré par la préservation d'un revêtement extérieur en planches de bois verticales teint en blanc, de portes en bois décorées de motifs géométriques et de fenêtres en bois à carreaux encadrées de chambranles. La seule composante contemporaine est la tôle profilée.</p>		
N° 2019_17055_3RGO_0194_02_02		
Matricule 2523-27-2385		

Adresse		Municipalité
236	3e Rang Ouest	Saint-Aubert (17055)
Typologie fonctionnelle	Typologie formelle	Année(s) ou période de
écurie	à toit à deux versants droits	entre 1850-1900
État physique	État d'authenticité	Évaluation patrimoniale
bon/satisfaisant	évolution harmonieuse	bonne
Commentaire		
<p>Ce bâtiment est situé derrière une maison ancienne, dans la campagne de Saint-Aubert. Il s'agit probablement d'une ancienne écurie. Le bâtiment possède un bon état d'authenticité conféré par la préservation d'un revêtement extérieur composé de planches de bois verticales et de bardeaux de bois, de portes en bois et de fenêtres en bois à carreaux encadrées de chambranles. La seule composante contemporaine est la tôle profilée sur le toit.</p>		
N° 2019_17055_3RGO_0236_04		
Matricule 2323-89-2917		

Adresse		Municipalité
240	3e Rang Ouest	Saint-Aubert (17055)
Typologie fonctionnelle	Typologie formelle	Année(s) ou période de
grange-étable	à toit brisé	entre 1930-1950
État physique	État d'authenticité	Évaluation patrimoniale
travaux majeurs requis	évolution harmonieuse	bonne
Commentaire		
<p>Ce bâtiment est situé dans un secteur rural de Saint-Aubert, à l'écart de la route et près d'une maison ancienne. Il s'agit d'une grange-étable à toit brisé complétée d'une lucarne de garnaud accessible par un pont d'accès. Cette grange-étable possède un bon état d'authenticité conféré par la préservation d'un revêtement extérieur en planches de bois verticales, anciennement chaulé ou blanchi à la chaux, ainsi que de fenêtres en bois à carreaux et de portes en bois dont certaines étaient autrefois de couleur rouge. Le seul élément contemporain est la tôle profilée du toit. Selon la propriétaire, cette grange-étable a besoin de quelques travaux pour être remise en bon état.</p>		
N° 2020_17055_3RGO_0240_08		
Matricule 2422-69-5396		

Adresse		Municipalité
364	3e Rang Ouest	Saint-Aubert (17055)
Typologie fonctionnelle		Typologie formelle
hangar	à toit à deux versants droits	Année(s) ou période de entre 1900-1950
État physique		État d'authenticité
bon/satisfaisant	évolution harmonieuse	Évaluation patrimoniale bonne
Commentaire		
<p>Ce bâtiment fait partie d'un ensemble composé d'une maison ancienne et d'une grange-étable. Il s'agit d'un hangar ayant probablement servi à remiser les voitures d'été et d'hiver en plus d'être utilisé pour d'autres fonctions. Plusieurs composantes anciennes ont été préservées, notamment le revêtement de planches de bois verticales, des fenêtres en bois à carreaux et des portes en bois. La seule composante contemporaine est le revêtement de tôle profilée de la toiture.</p>		
N° 2020_17055_3RGO_0364_02_02		
Matricule 2321-41-8849		



Adresse		Municipalité
372	3e Rang Ouest	Saint-Aubert (17055)
Typologie fonctionnelle		Typologie formelle
hangar	à toit à deux versants droits	Année(s) ou période de entre 1900-1950
État physique		État d'authenticité
bon/satisfaisant	évolution harmonieuse	Évaluation patrimoniale bonne
Commentaire		
<p>Ce bâtiment se trouve dans un secteur rural de Saint-Aubert. Il s'agit d'un hangar ayant probablement servi à remiser les voitures d'été et d'hiver en plus d'être utilisé pour d'autres fonctions comme un fournil. Plusieurs composantes anciennes ont été préservées, notamment le revêtement de planches de bois verticales, des fenêtres en bois à carreaux, des portes en bois ainsi que la cheminée. La seule composante contemporaine est le revêtement de tôle profilée de la toiture.</p>		
N° 2019_17055_3RGO_0372_01_02		
Matricule 2221-76-1850		



Adresse		Municipalité
398	3e Rang Ouest	Saint-Aubert (17055)
Typologie fonctionnelle		Typologie formelle
grange-étable	à toit brisé	Année(s) ou période de entre 1900-1950
État physique		État d'authenticité
bon/satisfaisant	évolution harmonieuse	Évaluation patrimoniale bonne
Commentaire		
<p>Ce bâtiment fait partie d'un ensemble de ferme composé d'une maison ancienne et de plusieurs autres bâtiments secondaires agricoles. Il s'agit d'une grange-étable à toit brisé complétée par un pont d'accès. La façade sud semble être munie d'un porche de projection. Plusieurs composantes anciennes ont été préservées dont le revêtement de bardeaux de bois ainsi que des portes et fenêtres en bois. La tôle profilée, un volume annexe, quelques portes et fenêtres sont de facture contemporaine.</p>		
N° 2020_17055_3RGO_0398_02_02		
Matricule 2220-83-8174		



Adresse		Municipalité
46	4e Rang	Saint-Aubert (17055)
Typologie fonctionnelle		Typologie formelle
grange-étable	à toit à deux versants droits	Année(s) ou période de entre 1900-1930
État physique		État d'authenticité
bon/satisfaisant	évolution harmonieuse	Évaluation patrimoniale bonne
Commentaire		
<p>Ce bâtiment fait partie d'un ensemble de ferme composé d'une maison ancienne et de plusieurs bâtiments agricoles anciens, positionné à l'écart du chemin, sur une petite colline. Il s'agit d'une grange-étable de deux étages complétée sur la façade sud d'un pont d'accès en pierres ainsi que d'un porche en projection sur la façade nord. Le bâtiment possède un bon état d'authenticité conféré par la préservation d'un revêtement extérieur en planches de bois verticales anciennement blanchi à la chaux ou teint en blanc, de portes en bois, de fenêtres en bois avec des carreaux et d'un revêtement de bardeaux de bois sur une partie de la toiture. La seule composante contemporaine est la tôle profilée.</p>		
N° 2019_17055_4RAN_0046_01_04_02		
Matricule 2924-21-1337		



	Adresse		Municipalité		
	46	4e Rang	Saint-Aubert (17055)		
	Typologie fonctionnelle		Typologie formelle		Année(s) ou période de
	fournil		à toit à deux versants droits		entre 1850-1900
	État physique		État d'authenticité		Évaluation patrimoniale
	bon/satisfaisant		évolution harmonieuse		bonne
	Commentaire				
<p>Ce bâtiment fait partie d'un ensemble de ferme composé d'une maison ancienne et de plusieurs bâtiments agricoles anciens, positionné à l'écart du chemin, sur une petite colline. La présence d'un âtre en pierre à l'intérieur du bâtiment indique qu'il s'agit soit d'un ancien fournil ou d'une ancienne forge, ou soit les deux. Le bâtiment possède un bon état d'authenticité conféré par la préservation d'un revêtement extérieur en planches de bois verticales, de portes en bois, de fenêtres en bois à carreaux encadrées de chambranles et de deux cheminées en brique. La seule composante contemporaine est la tôle profilée sur le toit. Anciennement, le bâtiment se présentait blanc avec des ouvertures rouges. Le bâtiment repose sur des fondations en pierres.</p>					
<p>N° 2019_17055_4RAN_0046_02_02</p> <p>Matricule 2924-21-1337</p>					

	Adresse		Municipalité		
	46	4e Rang	Saint-Aubert (17055)		
	Typologie fonctionnelle		Typologie formelle		Année(s) ou période de
	poulailler		à toit à deux versants droits		entre 1850-1900
	État physique		État d'authenticité		Évaluation patrimoniale
	travaux majeurs requis		état complet		bonne
	Commentaire				
<p>Ce bâtiment fait partie d'un ensemble de ferme composé d'une maison ancienne et de plusieurs bâtiments agricoles anciens, positionné à l'écart du chemin, sur une petite colline. Il s'agit d'un ancien poulailler. Le bâtiment possède un bon état d'authenticité conféré par la préservation d'un revêtement extérieur en planches de bois verticales, de portes en bois, de fenêtres en bois à carreaux encadrées de chambranles et d'un revêtement de tôle pincée sur le toit. Anciennement, le bâtiment se présentait blanc avec des ouvertures rouges.</p>					
<p>N° 2019_17055_4RAN_0046_03_08</p> <p>Matricule 2924-21-1337</p>					

	Adresse		Municipalité		
	16	Bélangier (route)	Saint-Aubert (17055)		
	Typologie fonctionnelle		Typologie formelle		Année(s) ou période de
	grange-étable		à toit à deux versants droits		entre 1900-1950
	État physique		État d'authenticité		Évaluation patrimoniale
	bon/satisfaisant		évolution harmonieuse		bonne
	Commentaire				
<p>Ce bâtiment est situé près d'une maison contemporaine. Il s'agit d'une grange-étable de deux étages complétée d'un pont d'accès en pierre. Le bâtiment possède un bon état d'authenticité conféré par la préservation d'un revêtement extérieur en planches de bois verticales, de portes en bois et de fenêtres en bois encadrées de chambranles. La seule composante contemporaine est la tôle profilée sur le toit. Anciennement, le bâtiment se présentait blanc avec des ouvertures rouges.</p>					
<p>N° 2019_17055_BELG_0016_02_03</p> <p>Matricule 2824-97-6998</p>					

	Adresse		Municipalité		
	22	Jumeaux-Pelletier (rang des)	Saint-Aubert (17055)		
	Typologie fonctionnelle		Typologie formelle		Année(s) ou période de
	grange-étable		à toit à deux versants droits		entre 1900-1930
	État physique		État d'authenticité		Évaluation patrimoniale
	bon/satisfaisant		évolution harmonieuse		bonne
	Commentaire				
<p>Ce bâtiment fait partie d'un ensemble de ferme composé d'une maison ancienne et d'un hangar. Il s'agit d'une grange-étable de deux étages complétée d'un pont d'accès en pierre. Le bâtiment possède un bon état d'authenticité conféré par la préservation d'un revêtement extérieur en planches de bois verticales anciennement blanchi à la chaux ou teint en blanc, de portes en bois et de fenêtres en bois avec des carreaux complétées de chambranles. La seule composante contemporaine est la tôle profilée.</p>					
<p>N° 2019_17055_JUMP_0022_01_02</p> <p>Matricule 2828-42-8368</p>					

	Adresse		Municipalité
	75	Jumeaux-Pelletier (rang des)	Saint-Aubert (17055)
	Typologie fonctionnelle		Typologie formelle
	grange-étable	à toit à deux versants courbés	Année(s) ou période de
	État physique		État d'authenticité
	excellent	transformations réversibles	bonne
Commentaire			
Ce bâtiment fait face au chemin et à une maison ancienne. Il s'agit d'une grange-étable possédant une toiture aux versants courbés et complétée d'une lucarne de garnaud accessible par un pont d'accès. Le bâtiment possède un bon état d'authenticité conféré par la préservation d'un revêtement extérieur en bardeaux de bois anciennement blanchi à la chaux et de portes en bois et de fenêtres en bois. Les seules composantes contemporaines sont la tôle profilée sur le toit et les fenêtres à manivelle.			
N° 2019_17055_JUMP_0075_08			
Matricule 2928-13-1796			

	Adresse		Municipalité
	84	Jumeaux-Pelletier (rang des)	Saint-Aubert (17055)
	Typologie fonctionnelle		Typologie formelle
	hangar	à toit à deux versants courbés	Année(s) ou période de
	État physique		État d'authenticité
	bon/satisfaisant	mauvais	moyenne
Commentaire			
Ce bâtiment se trouve dans un secteur rural de Saint-Aubert, à l'arrière d'une maison ancienne. Il s'agit d'un hangar à toit à deux versants recourbés. À l'origine, ce bâtiment pouvait être utilisé pour remiser des voitures d'été et d'hiver ou pour loger quelques animaux. Il possède toujours son revêtement de bardeaux de bois, une volumétrie intacte ainsi qu'une porte ancienne à l'arrière. Toutefois, la composition du hangar a été modifiée avec l'ajout de plusieurs ouvertures. Ces interventions diminuent grandement l'authenticité du bâtiment. Plusieurs composantes sont contemporaines telles que la tôle profilée de la toiture et les fenêtres.			
N° 2020_17055_JUMP_0084_01_02			
Matricule 2928-16-1267			

	Adresse		Municipalité
	84	Jumeaux-Pelletier (rang des)	Saint-Aubert (17055)
	Typologie fonctionnelle		Typologie formelle
	cabane à sucre	à toit à deux versants droits	Année(s) ou période de
	État physique		État d'authenticité
	bon/satisfaisant	transformations réversibles	moyenne
Commentaire			
Ce bâtiment est situé dans un secteur rural de Saint-Aubert. Installé à l'écart de la route, on le retrouve sur une colline à l'orée de la forêt et derrière une maison ancienne. Il s'agit d'une cabane à sucre à toit à deux versants droits. Elle possède un revêtement en planches de bois verticales anciennement peint en blanc ou blanchi à la chaux, des fenêtres à carreaux et des portes en bois. Une porte en métal et le revêtement de tôle profilée de la toiture constituent les seuls éléments contemporains. La date de construction a été évaluée à la première moitié du 20e siècle, mais elle pourrait être plus ancienne.			
N° 2020_17055_JUMP_0084_02_02_02			
Matricule 2928-16-1267			

	Adresse		Municipalité
	110	Jumeaux-Pelletier (rang des)	Saint-Aubert (17055)
	Typologie fonctionnelle		Typologie formelle
	hangar	à toit asymétrique	Année(s) ou période de
	État physique		État d'authenticité
	bon/satisfaisant	évolution harmonieuse	bonne
Commentaire			
Ce bâtiment est situé dans un secteur rural de Saint-Aubert et fait partie d'un ensemble de ferme. On le retrouve sur un terrain en pente, devant une maison ancienne. Il s'agit d'un hangar avec un toit asymétrique. Ce bâtiment a pu servir à loger des animaux, de fournil, d'atelier ou pour remiser des outils. Il possède un bon état d'authenticité conféré par la préservation d'un revêtement en planches de bois verticales peint en blanc, de portes en bois ainsi que de fenêtres à carreaux traditionnelles peintes en rouge et encadrées de chambranles. Les seules composantes contemporaines sont la tôle profilée de la toiture et une fenêtre à manivelle.			
N° 2020_17055_JUMP_0110_02_01			
Matricule 2928-38-7169			

Adresse		Municipalité			
136	Jumeaux-Pelletier (rang des)	Saint-Aubert (17055)			
Typologie fonctionnelle		Typologie formelle		Année(s) ou période de	
grange-étable		à toit brisé		entre 1880-1930	
État physique		État d'authenticité		Évaluation patrimoniale	
bon/satisfaisant		transformations réversibles		moyenne	
Commentaire					
<p>Le bâtiment est situé à l'écart de la route, à l'arrière d'une maison ancienne, et installé sur une colline. Il s'agit d'une grange-étable à toit brisé. Sa façade principale, envahie de végétation, possède une lucarne de garnaud accessible par un pont d'accès. Son profil trapu et évasé rattache le bâtiment à la première génération de grange-étable à toit brisé. Elle possède quelques composantes anciennes préservées comme le revêtement en planches de bois verticales anciennement chaulé ou peint en blanc, des fenêtres à carreaux en bois encadrées de chambranles peintes en rouge et des portes en bois. Les recouvrements de tôle profilée de la toiture et des façades latérales constituent les seules composantes contemporaines.</p>					



N° 2020_17055_JUMP_0136_04

Matricule 2929-60-0653

Adresse		Municipalité			
140 - 146	Jumeaux-Pelletier (rang des)	Saint-Aubert (17055)			
Typologie fonctionnelle		Typologie formelle		Année(s) ou période de	
porcherie		à toit asymétrique		entre 1900-1950	
État physique		État d'authenticité		Évaluation patrimoniale	
bon/satisfaisant		évolution harmonieuse		bonne	
Commentaire					
<p>Ce bâtiment fait partie d'un ensemble de ferme composé d'une maison ancienne et de plusieurs bâtiments secondaires agricoles. Il s'agit d'une porcherie qui aurait pu aussi servir à d'autres fonctions. Le bâtiment possède un bon état d'authenticité conféré par la préservation d'un revêtement extérieur composé de planches de bois verticales et de bardeaux de bois anciennement blanchi à la chaux ou teint en blanc, de portes en bois et de fenêtres en bois avec des carreaux. La seule composante contemporaine est la tôle profilée sur le toit. Le bâtiment repose sur des fondations en pierres. Anciennement, il se présentait blanc avec des ouvertures rouges.</p>					



N° 2019_17055_JUMP_0140_02_08

Matricule 2929-83-2000

Adresse		Municipalité			
157	Jumeaux-Pelletier (rang des)	Saint-Aubert (17055)			
Typologie fonctionnelle		Typologie formelle		Année(s) ou période de	
grange-étable		à toit à deux versants droits		entre 1900-1930	
État physique		État d'authenticité		Évaluation patrimoniale	
bon/satisfaisant		transformations réversibles		bonne	
Commentaire					
<p>Ce bâtiment se dresse sur une propriété composée d'une maison ancienne et d'un garage. Il s'agit d'une grange-étable de deux étages complétée d'un pont d'accès en béton. Le bâtiment possède un bon état d'authenticité conféré par la préservation d'un revêtement extérieur en planches de bois verticales, de portes en bois et de fenêtres en bois avec des carreaux complétées de chambranles. Quelques transformations réversibles ont été effectuées comme l'ajout de garde-corps métalliques et d'un auvent en bois. La seule composante contemporaine est la tôle profilée.</p>					



N° 2019_17055_JUMP_0157_02

Matricule 2930-70-4325

Adresse		Municipalité			
220	Jumeaux-Pelletier (rang des)	Saint-Aubert (17055)			
Typologie fonctionnelle		Typologie formelle		Année(s) ou période de	
grange-étable		à toit à deux versants droits		entre 1900-1950	
État physique		État d'authenticité		Évaluation patrimoniale	
bon/satisfaisant		évolution harmonieuse		bonne	
Commentaire					
<p>Ce bâtiment est situé près d'une maison ancienne. Il s'agit d'une grange-étable de deux étages complétée d'une lucarne de garnaud et d'un pont d'accès en pierre. Le bâtiment possède un bon état d'authenticité conféré par la préservation d'un revêtement extérieur en planches de bois verticales, de portes en bois et de fenêtres en bois encadrées de chambranles. La lucarne est coiffée d'une girouette. La seule composante contemporaine est la tôle profilée sur le toit. Anciennement, le bâtiment se présentait blanc avec des ouvertures rouges.</p>					



N° 2019_17055_JUMP_0220_02_02

Matricule 3029-48-6122

	Adresse		Municipalité		
	231	Jumeaux-Pelletier (rang des)	Saint-Aubert (17055)		
	Typologie fonctionnelle		Typologie formelle		Année(s) ou période de
	hangar		à toit à deux versants courbés		entre 1850-1900
	État physique		État d'authenticité		Évaluation patrimoniale
	bon/satisfaisant		évolution harmonieuse		bonne
Commentaire					
Ce bâtiment est situé derrière une maison ancienne et près d'une grange-étable de deux étages. Il s'agit d'un hangar ayant été utilisé pour diverses fonctions comme loger des animaux, entreposer des récoltes et servir d'atelier. Le bâtiment possède un bon état d'authenticité conféré par la préservation d'un revêtement extérieur en planches de bois verticales, de portes en bois et de fenêtres en bois complétées de chambranles. La seule composante contemporaine est la tôle profilée sur le toit. Anciennement, le bâtiment se présentait blanc avec des ouvertures rouges.					
N° 2019_17055_JUMP_0231_02_08_02					
Matricule 3030-40-7322					

	Adresse		Municipalité		
	299	Jumeaux-Pelletier (rang des)	Saint-Aubert (17055)		
	Typologie fonctionnelle		Typologie formelle		Année(s) ou période de
	hangar		à toit à deux versants droits		entre 1900-1930
	État physique		État d'authenticité		Évaluation patrimoniale
	bon/satisfaisant		évolution harmonieuse		bonne
Commentaire					
Ce bâtiment est situé dans un secteur rural de Saint-Aubert. Il s'agit d'un hangar à toit à deux versants droits. Il a servi à plusieurs usages comme loger quelques animaux, remiser des objets ou des grains en plus de, peut-être, servir d'atelier. Plusieurs composantes anciennes ont été préservées comme le revêtement de planches de bois verticales peint en blanc, les portes à battants en bois, la porte en bois et les fenêtres à carreaux en bois encadrées de chambranles peint de couleur rouge. La tôle profilée de la toiture constitue la seule composante contemporaine.					
N° 2020_17055_JUMP_0299_00					
Matricule 3130-33-7170					

	Adresse		Municipalité		
	333	Lac-Trois-Saumons (route du)	Saint-Aubert (17055)		
	Typologie fonctionnelle		Typologie formelle		Année(s) ou période de
	grange-étable		à toit à deux versants droits		entre 1890-1930
	État physique		État d'authenticité		Évaluation patrimoniale
	bon/satisfaisant		évolution harmonieuse		bonne
Commentaire					
Ce bâtiment est situé près du chemin et fait face au sud. Il se dresse loin derrière une maison ancienne. Il s'agit d'une grange-étable de deux étages qui se démarque par un avant-corps en appentis couvrant toute la façade. Elle est complétée d'un pont d'accès en béton. Le bâtiment repose sur des fondations de pierres. Il possède un bon état d'authenticité conféré par la préservation d'un revêtement extérieur en planches de bois verticales, de portes en bois et de fenêtres en bois avec de grands carreaux. La tôle profilée de la toiture est la seule composante contemporaine. Anciennement, cette grange-étable était probablement blanche.					
N° 2019_17055_TOLS_0333_02					
Matricule 2321-97-7635					

	Adresse		Municipalité		
	21	Principale Est (rue)	Saint-Aubert (17055)		
	Typologie fonctionnelle		Typologie formelle		Année(s) ou période de
	beurrerie		à toit à deux versants droits		entre 1928-1930
	État physique		État d'authenticité		Évaluation patrimoniale
	excellent		mauvais		moyenne
Commentaire					
Ce bâtiment est situé dans le village de Saint-Aubert. En 1911, Louis-Joseph Blois et Albert Tremblay fondent une beurrerie à Saint-Aubert. Celle-ci est incendiée en 1928, reconstruite puis ouverte deux ans plus tard. Elle a notamment été opérée par plusieurs beurriers dont Edmond Morneau jusqu'en 1969. Par la suite, le bâtiment est transformé en immeuble à logements. L'extérieur de la bâtisse a été complètement modifié.					
N° 2019_17055_PRIE_0021_02					
Matricule 2627-42-0656					

	Adresse		Municipalité		
	52	Principale Est (rue)	Saint-Aubert (17055)		
	Typologie fonctionnelle		Typologie formelle		Année(s) ou période de
	grange-étable		à toit brisé		entre 1900-1950
	État physique		État d'authenticité		Évaluation patrimoniale
	bon/satisfaisant		évolution harmonieuse		bonne
<p>Commentaire</p> <p>Ce bâtiment fait partie d'un ensemble composé d'une maison ancienne, d'un hangar et de plusieurs autres bâtiments secondaires agricoles. Il s'agit d'une grange-étable à toit brisé complétée d'une lucarne de garnaud accessible par un pont d'accès. Plusieurs composantes d'origine ont été préservées, notamment le revêtement de planches de bois verticales, les fenêtres en bois avec des carreaux encadrées de chambranles et des portes en bois. Les seules composantes contemporaines sont la tôle profilée et une porte de garage en acier.</p>					
<p>N° 2019_17055_PRIE_0052_01_08</p> <p>Matricule 2627-64-8280</p>					

	Adresse		Municipalité		
	52	Principale Est (rue)	Saint-Aubert (17055)		
	Typologie fonctionnelle		Typologie formelle		Année(s) ou période de
	hangar		à toit à deux versants droits		entre 1900-1950
	État physique		État d'authenticité		Évaluation patrimoniale
	bon/satisfaisant		évolution harmonieuse		bonne
<p>Commentaire</p> <p>Ce bâtiment fait partie d'un ensemble composé d'une maison ancienne, d'une grange-étable et de plusieurs autres bâtiments secondaires agricoles. Il s'agit d'un hangar qui aurait pu avoir été utilisé comme atelier ou comme forge. Le bâtiment possède un bon état d'authenticité conféré par la préservation d'un revêtement extérieur en planches de bois verticales, de portes en bois et de fenêtres en bois avec des carreaux. La seule composante contemporaine est la tôle profilée.</p>					
<p>N° 2019_17055_PRIE_0052_02_01_02</p> <p>Matricule 2627-64-8280</p>					

	Adresse		Municipalité		
	122	Principale Est (rue)	Saint-Aubert (17055)		
	Typologie fonctionnelle		Typologie formelle		Année(s) ou période de
	grange-étable		à toit à deux versants droits		entre 1900-1930
	État physique		État d'authenticité		Évaluation patrimoniale
	bon/satisfaisant		évolution harmonieuse		bonne
<p>Commentaire</p> <p>Ce bâtiment fait partie d'un ensemble de ferme composé d'une maison ancienne et d'un hangar. Il s'agit d'une grange-étable de deux étages complétée sur la façade arrière d'un pont d'accès. Elle se démarque par la présence d'un avant-corps couvrant la façade possédant des portes en arcades. Le bâtiment possède un bon état d'authenticité conféré par la préservation d'un revêtement extérieur en planches de bois verticales anciennement blanchi à la chaux ou teint en blanc, de portes en bois décorées de motifs géométriques et de fenêtres en bois. La seule composante contemporaine est la tôle profilée sur le toit.</p>					
<p>N° 2019_17055_PRIE_0122_01_08_02</p> <p>Matricule 2728-12-7818</p>					

	Adresse		Municipalité		
	122	Principale Est (rue)	Saint-Aubert (17055)		
	Typologie fonctionnelle		Typologie formelle		Année(s) ou période de
	hangar		à toit à deux versants droits		entre 1900-1950
	État physique		État d'authenticité		Évaluation patrimoniale
	bon/satisfaisant		évolution harmonieuse		bonne
<p>Commentaire</p> <p>Ce bâtiment fait partie d'un ensemble de ferme composé d'une maison ancienne et d'une grange-étable de deux étages. Il s'agit d'un hangar ayant probablement servi à remiser les voitures d'été et d'hiver en plus d'avoir peut-être servi de fournil et d'entrepôt pour les récoltes. Le bâtiment possède un bon état d'authenticité conféré par la préservation d'un revêtement extérieur en planches de bois verticales anciennement blanchi à la chaux ou teint en blanc, de portes en bois décorées de motifs géométriques et de fenêtres en bois à carreaux encadrées de chambranles. La seule composante contemporaine est la tôle profilée sur le toit.</p>					
<p>N° 2019_17055_PRIE_0122_08_01</p> <p>Matricule 2728-12-7818</p>					

	Adresse		Municipalité		
	22	Principale Ouest (rue)	Saint-Aubert (17055)		
	Typologie fonctionnelle		Typologie formelle		Année(s) ou période de
	grange-étable		à toit à deux versants droits		entre 1900-1930
	État physique		État d'authenticité		Évaluation patrimoniale
	bon/satisfaisant		transformations réversibles		moyenne
<p>Commentaire</p> <p>Ce bâtiment est situé à l'écart de la rue, dans le village de Saint-Aubert, et près d'une maison ancienne. Il s'agit d'une grange-étable représentative du modèle à toiture à deux versants droits percée d'une lucarne de garnaud accessible par un pont d'accès en pierres. Elle possède des composantes anciennes comme un revêtement de planches de bois verticales anciennement chaulé ou peint en blanc ainsi que des portes en bois et des fenêtres à carreaux en bois encadrées de chambranles peintes en rouge. Le bâtiment a connu des transformations réversibles. Plusieurs sections des façades du bâtiment de même que la toiture sont revêtues de tôle profilée et une fenêtre moderne a été installée au rez-de-chaussée.</p>					
<p>N° 2020_17055_PRIO_0022_01</p> <p>Matricule 2626-36-3480</p>					

	Adresse		Municipalité		
	53	Principale Ouest (rue)	Saint-Aubert (17055)		
	Typologie fonctionnelle		Typologie formelle		Année(s) ou période de
	hangar		à toit à deux versants courbés		entre 1850-1900
	État physique		État d'authenticité		Évaluation patrimoniale
	travaux majeurs requis		évolution harmonieuse		bonne
<p>Commentaire</p> <p>Ce bâtiment est situé en cour arrière d'une maison ancienne située dans le village de Saint-Aubert. Il s'agit d'un hangar coiffé d'un campanile qui a probablement servi à loger des animaux ainsi qu'à entreposer des récoltes et servir d'atelier de réparation. Le bâtiment possède un bon état d'authenticité conféré par la préservation d'un revêtement extérieur en planches de bois verticales, de portes en bois, de fenêtres en bois et d'un revêtement de tôles en plaque sur la toiture. Le revêtement de bardeaux d'asphalte est la seule composante contemporaine. Ce revêtement est d'ailleurs en fin de vie et mériterait d'être remplacé.</p>					
<p>N° 2019_17055_PRIO_0053_08</p> <p>Matricule 2526-86-9266</p>					

	Adresse		Municipalité		
	84	Principale Ouest (rue)	Saint-Aubert (17055)		
	Typologie fonctionnelle		Typologie formelle		Année(s) ou période de
	atelier de menuiserie		à toit à deux versants courbés		entre 1850-1900
	État physique		État d'authenticité		Évaluation patrimoniale
	bon/satisfaisant		évolution harmonieuse		bonne
<p>Commentaire</p> <p>Ce bâtiment est situé derrière une maison ancienne du village de Saint-Aubert. Il s'agit d'un atelier de menuiserie qui aurait aussi pu servir à loger des récoltes ou un cheval. Il a été occupé par un M. Caron, menuisier, constructeur de granges et impliqué dans l'ornementation intérieure de plusieurs églises. Le bâtiment possède un bon état d'authenticité conféré par la préservation d'un revêtement extérieur composé de planches de bois horizontales et verticales complété de planches cornières, de portes en bois, de fenêtres à carreaux en bois encadrées de chambranles. La tôle profilée est la seule composante contemporaine. Anciennement, le bâtiment se présentait blanc avec des ouvertures rouges.</p>					
<p>N° 2019_17055_PRIO_0084_04</p> <p>Matricule 2526-72-3492</p>					

	Adresse		Municipalité		
	106	Principale Ouest (rue)	Saint-Aubert (17055)		
	Typologie fonctionnelle		Typologie formelle		Année(s) ou période de
	grange-étable		à toit à deux versants droits		entre 1900-1930
	État physique		État d'authenticité		Évaluation patrimoniale
	bon/satisfaisant		évolution harmonieuse		bonne
<p>Commentaire</p> <p>Ce bâtiment est situé dans un secteur rural de Saint-Aubert, à l'écart de la route. Il s'agit d'une grange-étable à toit à deux versants droits complétée d'un porche en projection. Cette grange-étable possède un bon état d'authenticité conféré par la préservation d'un revêtement extérieur en planches de bois verticales et de bardeaux de bois, anciennement blanchi à la chaux, ainsi que de fenêtres à carreaux et de portes en bois dont certaines sont décorées de motifs géométriques. La seule composante contemporaine est la tôle profilée de la toiture. Quelques composantes en bois, comme le revêtement de bardeaux de bois, sont très abîmées.</p>					
<p>N° 2020_17055_PRIO_0106_02_01</p> <p>Matricule 2624-49-0547</p>					

Adresse		Municipalité
156	Principale Ouest (rue)	Saint-Aubert (17055)
Typologie fonctionnelle		Typologie formelle
atelier de forge	à toit à deux versants courbés	Année(s) ou période de
		entre 1850-1900
État physique		État d'authenticité
excellent	transformations réversibles	Évaluation patrimoniale
		bonne
Commentaire		
<p>Ce bâtiment est situé près du chemin, à proximité d'une maison ancienne positionnée de l'autre côté de la route. Il s'agit d'une ancienne forge ayant appartenu à Onésime Pelletier décédé en 1910, puis à son fils Louis Pelletier, ayant tous les deux pratiqué le métier de forgeron. Le bâtiment possède un bon état d'authenticité conféré par la préservation d'un revêtement extérieur en planches de bois verticales, de portes en bois et de fenêtres en bois avec des carreaux complétés de chambranles. Une porte de garage en acier, un revêtement de tôle profilée et un revêtement de bardeaux d'asphalte constituent les composantes contemporaines.</p>		



N° 2019_17055_PRIO_0156_06_02

Matricule 2425-93-1540

Adresse		Municipalité
128	5e Rang Est	Saint-Cyrille-de-Lessard (17045)
Typologie fonctionnelle		Typologie formelle
hangar à machinerie	à toit à deux versants courbés	Année(s) ou période de
		entre 1850-1900
État physique		État d'authenticité
bon/satisfaisant	évolution harmonieuse	Évaluation patrimoniale
		bonne
Commentaire		
<p>Ce bâtiment se dresse près du chemin et à proximité d'une grange-étable de deux étages. Il s'agit d'un hangar permettant de remiser des la machinerie agricole. Il a peut-être aussi servi à d'autres fonctions, mais celles-ci demeurent indéterminées. Le bâtiment possède un bon état d'authenticité conféré par la préservation d'un revêtement extérieur en planches de bois verticales, de portes en bois et de fenêtres en bois avec des carreaux. La seule composante contemporaine est la tôle profilée sur le toit. Anciennement, le bâtiment était teint en blanc ou chaulé.</p>		



N° 2019_17045_SRAE_0128_08

Matricule 2112-59-4146

Adresse		Municipalité
152	5e Rang Est	Saint-Cyrille-de-Lessard (17045)
Typologie fonctionnelle		Typologie formelle
hangar	à toit à deux versants droits	Année(s) ou période de
		entre 1837-1870
État physique		État d'authenticité
bon/satisfaisant	transformations réversibles	Évaluation patrimoniale
		supérieure
Commentaire		
<p>Ce bâtiment est situé près du chemin et à proximité d'une maison ancienne. Il est considéré comme l'une des premières maisons de Saint-Cyrille-de-Lessard, ayant probablement été construit entre 1837, date de l'ouverture du 5e Rang Est, et le milieu du 19e siècle. Il aurait pu être édifié par un membre de la famille Pelletier. Suite à la construction de la maison actuelle peut-être vers 1860-1870, le bâtiment est transformé en hangar. Ce dernier possède un bon état d'authenticité conféré par la préservation d'un revêtement extérieur composé de planches de bois verticales et de bardeaux de bois, de portes en bois et de fenêtres en bois avec des carreaux encadrés de chambranles. La seule composante contemporaine est la tôle profilée.</p>		



N° 2019_17045_SRAE_0152_08

Matricule 2113-60-8745

Adresse		Municipalité
158	5e Rang Est	Saint-Cyrille-de-Lessard (17045)
Typologie fonctionnelle		Typologie formelle
grange-étable	à toit à deux versants droits	Année(s) ou période de
		vers 1918
État physique		État d'authenticité
bon/satisfaisant	évolution harmonieuse	Évaluation patrimoniale
		bonne
Commentaire		
<p>Ce bâtiment fait partie d'un ensemble de ferme composé d'une maison ancienne et de bâtiments secondaires agricoles. Il s'agit d'une grange-étable à deux versants droits dotée d'un porche en projection, complété d'un pont d'accès en pierre et surmontée d'un campanile. D'après la propriétaire, le bâtiment aurait été construit vers 1909. Des traces blanchâtres sur le revêtement extérieur indiqueraient qu'on la blanchissait autrefois à la chaux. La grange-étable possède encore un revêtement extérieur composée de planches de bois verticales, des portes en bois et des fenêtres en bois. La tôle profilée est la seule composante contemporaine. À noter que cette photo provient de la MRC de L'Islet, car la propriétaire a refusé que la grange se retrouve dans l'inventaire.</p>		



N° 2019_17045_SRAE_0158_01_02

Matricule 2113-71-5143

	Adresse		Municipalité
	0	5e Rang Ouest	Saint-Cyrille-de-Lessard (17045)
	Typologie fonctionnelle		Typologie formelle
	cabane à sucre		à toit à deux versants droits
	Année(s) ou période de		entre 1900-1950
	État physique		État d'authenticité
Bon/satisfaisant		Évolution harmonieuse	Bonne
Commentaire			
Ce bâtiment est situé dans un secteur forestier et isolé de Saint-Cyrille-de-Lessard, plus précisément sur un chemin privé. Il s'agit d'une cabane à sucre à toit à deux versants droits. Elle possède un bon état d'authenticité conféré par la préservation d'un revêtement en planches de bois verticales anciennement chaulé ou peint en blanc, d'une fenêtre à carreaux en bois encadrée de chambranles et d'une porte en bois. La seule composante contemporaine est la tôle profilée de la toiture.			
N° 2020_17045_5ERO_0000_01_01			
Matricule 1911-93-3656			

	Adresse		Municipalité
	686	285 (route)	Saint-Cyrille-de-Lessard (17045)
	Typologie fonctionnelle		Typologie formelle
	grange-étable		à toit à deux versants droits
	Année(s) ou période de		vers 1900-1950
	État physique		État d'authenticité
bon/satisfaisant		évolution harmonieuse	bonne
Commentaire			
Grange-étable de deux étages avec toit à deux versants droits, revêtue de planches de bois verticales, qui possède un tambour au-dessus de son pont d'accès au fenil, ce qui est une rareté dans la région. Il y a aussi sur le même site un hangar intéressant.			
N° 2020_17045_R285_0686_08_02			
Matricule 2407-20-8992			

	Adresse		Municipalité
	10	Lessard Est (chemin)	Saint-Cyrille-de-Lessard (17045)
	Typologie fonctionnelle		Typologie formelle
	garage		à toit à deux versants droits
	Année(s) ou période de		entre 1930-1940
	État physique		État d'authenticité
bon/satisfaisant		état complet	bonne
Commentaire			
Ce bâtiment est situé dans le noyau villageois de Saint-Cyrille-de-Lessard, à droite d'une maison de style Arts and Crafts édifée vers 1930-1940. Il s'agit d'un garage construit probablement à la même époque que la maison, par Wellie Mercier, selon des modèles qu'il avait vu lors de son voyage de noces avec Reine-Bernadette Lord aux États-Unis. Ce dernier y faisait de la forge en plus de réparer les voitures. On y retrouvait aussi plusieurs types de machineries pour travailler le bois actionnées par des moteurs au gaz. Le bâtiment est dans un excellent état d'authenticité. Toutes les composantes sont d'origine.			
N° 2019_17045_LEES_0010_02			
Matricule 2210-17-3091			

	Adresse		Municipalité
	50	Lessard Est (chemin)	Saint-Cyrille-de-Lessard (17045)
	Typologie fonctionnelle		Typologie formelle
	grange-étable		à toit à deux versants droits
	Année(s) ou période de		entre 1900-1930
	État physique		État d'authenticité
bon/satisfaisant		évolution harmonieuse	bonne
Commentaire			
Ce bâtiment est situé à l'entrée du noyau villageois de Saint-Cyrille-de-Lessard, derrière une maison ancienne. Il s'agit d'une grange-étable à deux versants droits dotée d'un porche en projection et complétée d'un garnaud accessible par un pont d'accès. Plusieurs composantes anciennes ont été préservées comme le revêtement en planches de bois verticales et des portes en bois. Le revêtement de tôle profilée pourrait être le seul élément contemporain. L'annexe de gauche est récente.			
N° 2020_17045_LEES_0050_02			
Matricule 2310-21-1776			

	Adresse		Municipalité		
	155	Lessard Est (chemin)	Saint-Cyrille-de-Lessard (17045)		
	Typologie fonctionnelle		Typologie formelle		Année(s) ou période de
	moulin à farine		à toit à deux versants courbés		en 1856
	État physique		État d'authenticité		Évaluation patrimoniale
	travaux majeurs requis		évolution harmonieuse		supérieure
	Commentaire				
<p>Le moulin à eau est construit en 1856, en bordure de la rivière Bras-Est. Il est d'abord opéré par la famille Aubut, puis devient la propriété de l'industriel Alfred Leclerc en 1874, de la famille Marier en 1881, de la famille Couillard en 1929 et d'Herman Harvey et de Raymonde Kiourac en 1971. On retrouvait également un moulin à scie à la droite de la bâtisse, aujourd'hui disparu. Le moulin servait à la production de farine, de moulée pour les animaux, à carder et à fouler. Actuellement, il est en cours de restauration. Ce bâtiment a conservé une bonne authenticité. Les portes et les fenêtres sont anciennes, le revêtement extérieur est en bardeaux de bois et la grande roue est toujours en place. La structure est en pièces sur pièces. La tôle profilée sur le toit remplace une toiture de bardeaux de cèdre.</p>					
<p>N° 2019_17045_LEOS_0155_01</p> <p>Matricule 2311-19-5515</p>					

	Adresse		Municipalité		
	0	Lessard Ouest (chemin)	Saint-Cyrille-de-Lessard (17045)		
	Typologie fonctionnelle		Typologie formelle		Année(s) ou période de
	fournil		à toit à deux versants droits		entre 1900-1950
	État physique		État d'authenticité		Évaluation patrimoniale
	bon/satisfaisant		évolution harmonieuse		bonne
	Commentaire				
<p>Ce bâtiment est inséré dans un ensemble de ferme composé d'une maison contemporaine et de bâtiments secondaires agricoles. Il s'agit d'un ancien fournil qui se situe derrière la propriété qui sise au 112, chemin Lessard Ouest. La section de gauche a notamment servi de porcherie. Le bâtiment possède un bon état d'authenticité conféré par la préservation d'un revêtement extérieur en planches de bois verticales, de portes en bois et de fenêtres en bois avec des carreaux encadrées de chambranles. La seule composante contemporaine est la tôle profilée sur le toit. Anciennement, le bâtiment se présentait blanc avec des ouvertures rouges.</p>					
<p>N° 2019_17045_LEOS_0000_02</p> <p>Matricule 2109-76-2205</p>					

	Adresse		Municipalité		
	33	Lessard Ouest (chemin)	Saint-Cyrille-de-Lessard (17045)		
	Typologie fonctionnelle		Typologie formelle		Année(s) ou période de
	grange-étable		à toit à deux versants droits		entre 1900-1930
	État physique		État d'authenticité		Évaluation patrimoniale
	bon/satisfaisant		évolution harmonieuse		bonne
	Commentaire				
<p>Ce bâtiment est situé dans un ensemble de ferme, composé d'une maison ancienne et de plusieurs bâtiments agricoles, qui se trouve dans le village de Saint-Cyrille-de-Lessard. Il s'agit d'une grange-étable à deux étages dotée d'un toit à deux versants droits complétée d'un porche couvert à l'avant et d'un volume annexe à l'arrière. Le bâtiment possède un bon état d'authenticité conféré par la préservation d'un revêtement extérieur en planches de bois verticales anciennement teint en blanc, de portes en bois et de fenêtres en bois à carreaux. La seule composante contemporaine est la tôle profilée sur le toit.</p>					
<p>N° 2019_17045_LEOS_0033_01_02_08</p> <p>Matricule 2110-49-5506</p>					

	Adresse		Municipalité		
	33	Lessard Ouest (chemin)	Saint-Cyrille-de-Lessard (17045)		
	Typologie fonctionnelle		Typologie formelle		Année(s) ou période de
	hangar à machinerie		à toit à deux versants droits		entre 1900-1950
	État physique		État d'authenticité		Évaluation patrimoniale
	bon/satisfaisant		évolution harmonieuse		moyenne
	Commentaire				
<p>Ce bâtiment est situé dans un ensemble de ferme, composé d'une maison ancienne et de plusieurs bâtiments agricoles, qui se trouve dans le village de Saint-Cyrille-de-Lessard. Il s'agit d'un hangar à machinerie. Le bâtiment possède un bon état d'authenticité conféré par la préservation d'un revêtement extérieur en planches de bois verticales anciennement teint en blanc, de portes en bois et d'une fenêtre en bois à carreaux. La seule composante contemporaine est la tôle profilée sur le toit.</p>					
<p>N° 2019_17045_LEOS_0033_02_08</p> <p>Matricule 2110-49-5506</p>					

	Adresse		Municipalité		
	33	Lessard Ouest (chemin)	Saint-Cyrille-de-Lessard (17045)		
	Typologie fonctionnelle		Typologie formelle		Année(s) ou période de
	fournil		à toit à deux versants courbés		entre 1850-1900
	État physique		État d'authenticité		Évaluation patrimoniale
	bon/satisfaisant		évolution harmonieuse		moyenne
Commentaire					
Ce bâtiment est situé dans un ensemble de ferme, composé d'une maison ancienne et de plusieurs bâtiments agricoles, qui se trouve dans le village de Saint-Cyrille-de-Lessard. La fonction d'origine de ce bâtiment reste indéterminée. Il pourrait s'agir d'un ancien fournil, d'un ancien atelier de forge ou de menuiserie, d'un bâtiment utilisé pour loger quelques animaux. Plusieurs transformations réversibles ont été apportées localisées au niveau des composantes extérieures. Le revêtement de papier goudronné, le revêtement de tôle profilée, les fenêtres, une porte de garage en acier sont les composantes contemporaines. Un volume annexe a été greffé sur la façade droite.					
N° 2019_17045_LEOS_0033_04_02					
Matricule 2110-49-5506					

	Adresse		Municipalité		
	58	Lessard Ouest (chemin)	Saint-Cyrille-de-Lessard (17045)		
	Typologie fonctionnelle		Typologie formelle		Année(s) ou période de
	grange-étable		à toit brisé		entre 1900-1950
	État physique		État d'authenticité		Évaluation patrimoniale
	bon/satisfaisant		évolution harmonieuse		moyenne
Commentaire					
Ce bâtiment est situé dans un secteur rural de Saint-Cyrille-de-Lessard. Il s'agit d'une grange-étable à toit brisé complétée à l'arrière d'une annexe avec une toiture en appentis. Des composantes anciennes ont été préservées comme le revêtement de planches de bois verticales, une porte en bois et les fenêtres en bois avec des carreaux.					
N° 2020_17045_LEOS_0058_01					
Matricule 2209-53-1851					

	Adresse		Municipalité		
	112	Lessard Ouest (chemin)	Saint-Cyrille-de-Lessard (17045)		
	Typologie fonctionnelle		Typologie formelle		Année(s) ou période de
	grange-étable		à toit à deux versants droits		entre 1870-1930
	État physique		État d'authenticité		Évaluation patrimoniale
	bon/satisfaisant		évolution harmonieuse		bonne
Commentaire					
Ce bâtiment est inséré dans un ensemble de ferme composé d'une maison contemporaine et de bâtiments secondaires agricoles. Il s'agit d'une grange-étable apparemment construite en plusieurs étapes. Elle possède notamment un porche en projection ainsi qu'une lucarne de garnaud accessible par un pont d'accès. Le bâtiment possède un bon état d'authenticité conféré par la préservation d'un revêtement extérieur en planches de bois verticales, de portes en bois et de fenêtres en bois avec des carreaux. La seule composante contemporaine est la tôle profilée sur le toit. Anciennement, le bâtiment se présentait blanc avec des ouvertures rouges.					
N° 2019_17045_LEOS_0112_02_02					
Matricule 2109-38-2984					

	Adresse		Municipalité		
	224	Lessard Ouest (chemin)	Saint-Cyrille-de-Lessard (17045)		
	Typologie fonctionnelle		Typologie formelle		Année(s) ou période de
	grange-étable		à toit à deux versants droits		entre 1900-1930
	État physique		État d'authenticité		Évaluation patrimoniale
	bon/satisfaisant		transformations réversibles		bonne
Commentaire					
Ce bâtiment se dresse en retrait de la route, près d'une maison ancienne et sur le sommet d'une petite colline. Il s'agit d'une grange-étable à deux versants droits dotée d'un porche en projection. Des traces blanchâtres sur le revêtement extérieur indiqueraient qu'on la blanchissait autrefois à la chaux. La grange-étable possède encore un revêtement extérieur composée de planches de bois verticales, des portes en bois et des fenêtres en bois avec des carreaux encadrés de chambranles. La tôle profilée, des sections de papier goudronné et une porte constituent les seules composantes contemporaines.					
N° 2019_17045_LEOS_0224_02					
Matricule 2108-32-8623					

	Adresse		Municipalité		
	278	Principale (rue)	Saint-Cyrille-de-Lessard (17045)		
	Typologie fonctionnelle		Typologie formelle		Année(s) ou période de
	poulailler	à toit à deux versants droits	entre	1900-1950	
	État physique		État d'authenticité		Évaluation patrimoniale
	bon/satisfaisant	transformations réversibles	bonne		
	Commentaire				
<p>Ce bâtiment est situé derrière une maison ancienne dans le village de Saint-Cyrille-de-Lessard. Avec sa fenestration abondante et son campanile, il s'agit probablement d'un ancien poulailler. Le bâtiment possède un bon état d'authenticité conféré par la préservation d'un revêtement extérieur en planches de bois verticales, de portes en bois et de fenêtres en bois avec des carreaux encadrées de chambranles. Les seules composante contemporaines sont la tôle profilée sur le toit, le revêtement de papier goudronné et les portes. Anciennement, le bâtiment se présentait blanc avec des ouvertures rouges.</p>					
<p>N° 2019_17045_PPRIR_0278_04_01</p> <p>Matricule 2210-07-4704</p>					

	Adresse		Municipalité		
	291	Principale (rue)	Saint-Cyrille-de-Lessard (17045)		
	Typologie fonctionnelle		Typologie formelle		Année(s) ou période de
	hangar	à toit à deux versants courbés	en	1893	
	État physique		État d'authenticité		Évaluation patrimoniale
	bon/satisfaisant	transformations réversibles	bonne		
	Commentaire				
<p>Ce bâtiment est situé derrière le presbytère de Saint-Cyrille-de-Lessard, érigé en 1872. Servant peut-être à entreposer le bois et à loger le cheval du curé, ce hangar a été construit en 1893 avec le bois fourni par le curé de l'époque. Il possède plusieurs composantes d'origine comme les fenêtres en bois à carreaux encadrées de chambranles et les portes en bois. On retrouve toujours sous le revêtement actuel en papier goudronné, le revêtement ancien de planches de bois verticales autrefois teint en blanc. Une porte de garage a été ajoutée au cours des quarante dernières années.</p>					
<p>N° 2019_17045_PPRIR_0291_04</p> <p>Matricule 2210-16-8544</p>					

	Adresse		Municipalité		
	530	5e Rang	Saint-Damase-de-L'Islet (17040)		
	Typologie fonctionnelle		Typologie formelle		Année(s) ou période de
	hangar	à toit à deux versants droits	entre	1900-1950	
	État physique		État d'authenticité		Évaluation patrimoniale
	bon/satisfaisant	évolution harmonieuse	bonne		
	Commentaire				
<p>Ce bâtiment est situé dans un secteur rural de Saint-Damase-de-L'Islet, près d'une maison ancienne. Il s'agit d'un hangar à toit à deux versants droits. Le bâtiment, qui repose sur des fondations de béton, possède plusieurs composantes anciennes comme le revêtement de planches de bois verticales, des portes en bois et des fenêtres à carreaux en bois encadrées de chambranles. Ce bâtiment se démarque notamment par le motif en bois de ses grandes portes coulissantes. La tôle profilée de la toiture constitue la seule composante contemporaine.</p>					
<p>N° 2020_17040_5RAG_0530_02_01</p> <p>Matricule 3331-95-4864</p>					

	Adresse		Municipalité		
	532	5e Rang	Saint-Damase-de-L'Islet (17040)		
	Typologie fonctionnelle		Typologie formelle		Année(s) ou période de
	laiterie	à toit à deux versants courbés	entre	1900-1930	
	État physique		État d'authenticité		Évaluation patrimoniale
	bon/satisfaisant	évolution harmonieuse	bonne		
	Commentaire				
<p>Ce bâtiment est situé dans un secteur rural de Saint-Damase-de-L'Islet, près d'une maison ancienne. Il s'agit d'une ancienne laiterie à toit à deux versants courbés. Elle possède un bon état d'authenticité conféré par la préservation d'un revêtement de bardeaux de bois, de planches cornières, d'une porte en bois encadrée de chambranles et des couleurs rouge et blanche. Le revêtement de tôle profilée sur la toiture est la seule composante contemporaine.</p>					
<p>N° 2020_17040_5RAG_0532_00</p> <p>Matricule 3431-15-0191</p>					

 <p>N° 2020_17040_5RAG_0532_01</p> <p>Matricule 3431-15-0191</p>	Adresse		Municipalité		
	532	5e Rang	Saint-Damase-de-l'Islet (17040)		
	Typologie fonctionnelle		Typologie formelle		Année(s) ou période de
	hangar		à toit à deux versants courbés		entre 1900-1930
	État physique		État d'authenticité		Évaluation patrimoniale
	bon/satisfaisant		transformations réversibles		bonne
	<p>Commentaire</p> <p>Ce bâtiment est situé dans un secteur rural de Saint-Damase-de-L'Islet, près d'une maison ancienne. Il s'agit d'un hangar à toit à deux versants courbés. Le bâtiment possède plusieurs composantes anciennes comme le revêtement de planches de bois verticales et des grandes portes coulissantes peintes en rouge. La tôle profilée de la toiture constitue la seule composante contemporaine.</p>				

 <p>N° 2020_17040_5RAG_0532_02</p> <p>Matricule 3431-15-0191</p>	Adresse		Municipalité		
	532	5e Rang	Saint-Damase-de-l'Islet (17040)		
	Typologie fonctionnelle		Typologie formelle		Année(s) ou période de
	fournil		à toit à deux versants droits		entre 1900-1950
	État physique		État d'authenticité		Évaluation patrimoniale
	bon/satisfaisant		évolution harmonieuse		bonne
	<p>Commentaire</p> <p>Ce bâtiment est situé dans un secteur rural de Saint-Damase-de-L'Islet, près d'une maison ancienne. La cheminée en brique indiquerait l'utilisation probable de ce bâtiment comme fournil. Le bâtiment possède un bon état d'authenticité conféré par la préservation d'un revêtement de planches de bois verticales, de fenêtres en bois, de portes en bois et de chambranles. La seule composante de facture contemporaine est la tôle profilée de la toiture.</p>				

 <p>N° 2019_17040_5RAG_0534_06</p> <p>Matricule 3431-44-4647</p>	Adresse		Municipalité		
	534	5e Rang	Saint-Damase-de-l'Islet (17040)		
	Typologie fonctionnelle		Typologie formelle		Année(s) ou période de
	grange-étable		à toit brisé		entre 1890-1950
	État physique		État d'authenticité		Évaluation patrimoniale
	travaux majeurs requis		évolution harmonieuse		bonne
	<p>Commentaire</p> <p>Ce bâtiment est situé près d'une maison ancienne, dans un rang de la campagne de Saint-Damase-de-L'Islet. Il s'agit d'une grange-étable à toit brisé complétée d'un porche et d'un pont d'accès abrité. Le bâtiment possède un bon état d'authenticité conféré par la préservation d'un revêtement extérieur en planches de bois verticales, de portes en bois, de fenêtres en bois à carreaux encadrées de chambranles et d'un revêtement de bardeaux de bois sur les terrassons du toit. La seule composante contemporaine est la tôle profilée sur les brisis de la toiture. Le revêtement de bardeaux de bois du toit est en fin de vie et mériterait d'être remplacé. La structure de cette grange-étable a beaucoup travaillé. Anciennement, le bâtiment était teint en blanc ou chaulé.</p>				

 <p>N° 2020_17040_6RAG_0000_08_02</p> <p>Matricule 3631-11-2163</p>	Adresse		Municipalité		
	0	6e Rang	Saint-Damase-de-l'Islet (17040)		
	Typologie fonctionnelle		Typologie formelle		Année(s) ou période de
	grange-étable		à toit à deux versants droits		entre 1880-1950
	État physique		État d'authenticité		Évaluation patrimoniale
	bon/satisfaisant		transformations réversibles		moyenne
	<p>Commentaire</p> <p>Ce bâtiment est situé dans un secteur rural de Saint-Damase-de-L'Islet, près de la propriété qui sise au 674, 6e Rang. Il s'agit d'une grange-étable à toit à deux versants droits. Son profil bas et trapu pourrait suggérer une construction assez ancienne, peut-être rallongée au cours des années. Quelques composantes anciennes ont été préservées comme le revêtement de planches de bois verticales anciennement chaulé ou peint en blanc, des portes en bois et des fenêtres à carreaux en bois peintes en rouge et encadrées de chambranles ainsi que des motifs géométriques sur l'une des ses portes. La tôle profilée constitue la seule composante contemporaine.</p>				

	Adresse		Municipalité		
	628	6e Rang	Saint-Damase-de-l'Islet (17040)		
	Typologie fonctionnelle		Typologie formelle		Année(s) ou période de
	grange-étable		à toit à deux versants droits		en 1952
	État physique		État d'authenticité		Évaluation patrimoniale
	bon/satisfaisant		évolution harmonieuse		moyenne
	Commentaire				
<p>Ce bâtiment est situé près d'une maison ancienne, dans un rang de la campagne de Saint-Damase-de-l'Islet. Il s'agit d'une grange-étable complétée d'une lucarne de garnaud accessible par un pont d'accès. Elle a été construite en 1952 par Georges-Henri Cloutier avec l'aide d'un menuisier pour remplacer une vieille grange en ruines. Cette grange-étable logeait des chevaux, deux vaches, des cochons et des poules. Le bâtiment possède un bon état d'authenticité conféré par la préservation d'un revêtement extérieur en planches de bois verticales, de portes en bois et de fenêtres en bois avec des carreaux encadrées de chambranles. Le bâtiment repose sur des fondations en pierres. La seule composante contemporaine est la tôle profilée sur le toit.</p>					
<p>N° 2019_17040_6RAG_0628_02</p> <p>Matricule 3429-33-2929</p>					

	Adresse		Municipalité		
	636	6e Rang	Saint-Damase-de-l'Islet (17040)		
	Typologie fonctionnelle		Typologie formelle		Année(s) ou période de
	hangar à bois		à toit à deux versants droits		vers 1917
	État physique		État d'authenticité		Évaluation patrimoniale
	bon/satisfaisant		état complet		supérieure
	Commentaire				
<p>Ce bâtiment est situé dans un secteur rural de Saint-Damase-de-l'Islet et forme un ensemble de ferme composé d'une maison ancienne et de plusieurs bâtiments. Il s'agit d'un hangar à bois à toit à deux versants droits. Comme la résidence aurait été construite en 1917 par Auguste Lord, le grand-père du propriétaire actuel, ce hangar à bois pourrait dater de cette période. Très bien conservé, ce bâtiment possède que des composantes traditionnelles comme le revêtement de planches de bois verticales à couvre-joints, un revêtement de bardeaux de bois sur la toiture et des portes en bois.</p>					
<p>N° 2020_17040_6RAG_0636_01_01</p> <p>Matricule 3429-64-8669</p>					

	Adresse		Municipalité		
	636	6e Rang	Saint-Damase-de-l'Islet (17040)		
	Typologie fonctionnelle		Typologie formelle		Année(s) ou période de
	four à pain		à toit à deux versants droits		vers 1917
	État physique		État d'authenticité		Évaluation patrimoniale
	bon/satisfaisant		état complet		supérieure
	Commentaire				
<p>Ce four à pain est situé dans un secteur rural de Saint-Damase-de-l'Islet et fait partie d'un ensemble de ferme composé d'une maison ancienne et de plusieurs bâtiments. Il aurait été construit par Pierre-Paul Jean, à une date indéterminée au début du 20e siècle. Comme la résidence aurait été érigée en 1917 par Auguste Lord, le grand-père du propriétaire actuel, ce four pourrait dater de cette période. Très bien conservé, il possède que des composantes traditionnelles comme la structure en maçonnerie, le revêtement de planches de bois verticales, le revêtement de bardeaux de bois de la toiture et de petites portes en fonte.</p>					
<p>N° 2020_17040_6RAG_0636_02_08</p> <p>Matricule 3429-64-8669</p>					

	Adresse		Municipalité		
	660	6e Rang	Saint-Damase-de-l'Islet (17040)		
	Typologie fonctionnelle		Typologie formelle		Année(s) ou période de
	grange-étable		à toit à deux versants droits		entre 1870-1920
	État physique		État d'authenticité		Évaluation patrimoniale
	bon/satisfaisant		évolution harmonieuse		bonne
	Commentaire				
<p>Ce bâtiment est situé près d'une maison ancienne et d'un hangar, dans un rang de la campagne de Saint-Damase-de-l'Islet. Il s'agit d'une grange-étable complétée de deux lucarnes de garnaud accessibles par deux ponts d'accès. Ce modèle est assez rare sur le territoire de la MRC de L'Islet. Le bâtiment possède un bon état d'authenticité conféré par la préservation d'un revêtement extérieur en planches de bois verticales, d'un revêtement de bardeaux de bois sur les lucarnes, de portes en bois et de fenêtres en bois avec des carreaux encadrées de chambranles. La seule composante contemporaine est la tôle profilée sur le toit.</p>					
<p>N° 2019_17040_6RAG_0660_01_02</p> <p>Matricule 3530-76-2841</p>					

	Adresse		Municipalité		
	674	6e Rang	Saint-Damase-de-l'Islet (17040)		
	Typologie fonctionnelle		Typologie formelle		Année(s) ou période de
	hangar		à toit à deux versants droits		entre 1900-1950
	État physique		État d'authenticité		Évaluation patrimoniale
	bon/satisfaisant		transformations réversibles		bonne
<p>Commentaire</p> <p>Ce bâtiment est situé près d'une maison ancienne et d'une grange-étable, dans un rang de la campagne de Saint-Damase-de-l'Islet. Il s'agit d'un hangar ayant probablement servi à loger des animaux et à remiser des voitures d'été et d'hiver. Le bâtiment possède un bon état d'authenticité conféré par la préservation d'un revêtement extérieur en planches de bois verticales, de portes en bois et de fenêtres en bois avec des carreaux encadrés de chambranles. Les seules composantes contemporaines sont la tôle profilée sur le toit et une fenêtre. Anciennement, le bâtiment se présentait blanc avec des ouvertures rouges..</p>					
<p>N° 2019_17040_6RAG_0660_02_02</p> <p>Matricule 3631-11-2163</p>					

	Adresse		Municipalité		
	129	204 (route)	Saint-Damase-de-l'Islet (17040)		
	Typologie fonctionnelle		Typologie formelle		Année(s) ou période de
	cabane à sucre		à toit à deux versants droits		entre 1900-1930
	État physique		État d'authenticité		Évaluation patrimoniale
	bon/satisfaisant		évolution harmonieuse		bonne
<p>Commentaire</p> <p>Ce bâtiment est situé dans un secteur rural de Saint-Damase-de-l'Islet. Il s'agit d'une cabane à sucre à toit à deux versants droits. Plusieurs composantes anciennes ont été préservées comme le revêtement de planches de bois verticales peint en blanc, la porte à battant en bois pour entrer le bois de chauffage, la porte ancienne et les fenêtres à carreaux en bois encadrées de chambranles et peintes de couleur rouge. Le revêtement de tôle profilée de la toiture constitue le seul élément contemporain.</p>					
<p>N° 2020_17040_204R_0129_00</p> <p>Matricule 3128-63-9260</p>					

	Adresse		Municipalité		
	129	204 (route)	Saint-Damase-de-l'Islet (17040)		
	Typologie fonctionnelle		Typologie formelle		Année(s) ou période de
	grange-étable		à toit brisé		entre 1880-1930
	État physique		État d'authenticité		Évaluation patrimoniale
	bon/satisfaisant		transformations réversibles		bonne
<p>Commentaire</p> <p>Ce bâtiment est situé dans un secteur rural de Saint-Damase-de-l'Islet. Surélevé par rapport à la route, il forme un ensemble de ferme avec une maison ancienne et d'autres bâtiments. Il s'agit d'une grange-étable à toit brisé. Sa façade principale possède une lucarne de garnaud accessible par un pont d'accès. Son profil trapu et évasé pourrait rattacher le bâtiment à la première génération de grange-étable à toit brisé. Le bâtiment possède quelques composantes anciennes préservées comme le revêtement en planches de bois verticales anciennement chaulé ou peint en blanc, des fenêtres à carreaux en bois encadrées de chambranles et peintes en rouge ainsi que des portes en bois. La tôle profilée est la seule composante contemporaine.</p>					
<p>N° 2020_17040_204R_0129_01_01</p> <p>Matricule 3128-63-9260</p>					

	Adresse		Municipalité		
	165	204 (route)	Saint-Damase-de-l'Islet (17040)		
	Typologie fonctionnelle		Typologie formelle		Année(s) ou période de
	grange-étable		à toit brisé		entre 1900-1950
	État physique		État d'authenticité		Évaluation patrimoniale
	bon/satisfaisant		évolution harmonieuse		bonne
<p>Commentaire</p> <p>Ce bâtiment est situé derrière une maison ancienne, à l'entrée du village de Saint-Damase-de-l'Islet. Il s'agit d'une grange-étable à toit brisé doté de petites lucarnes en appentis. Le bâtiment possède quelques composantes anciennes préservées comme le revêtement en planches de bois verticales anciennement chaulé ou peint en blanc, des fenêtres à carreaux en bois encadrées de chambranles et des portes en bois. La tôle profilée et les fenêtres coulissantes des lucarnes sont les seules composantes contemporaines.</p>					
<p>N° 2020_17040_204R_0165_02</p> <p>Matricule 3228-57-5421</p>					

Adresse		Municipalité
205	204 (route)	Saint-Damase-de-L'Islet (17040)
Typologie fonctionnelle	Typologie formelle	Année(s) ou période de
grange-étable	à toit à deux versants droits	entre 1900-1930
État physique	État d'authenticité	Évaluation patrimoniale
bon/satisfaisant	transformations réversibles	bonne
Commentaire		
<p>Ce bâtiment est situé dans le village de Saint-Damase-de-L'Islet. Il s'agit d'une grange-étable à toit à deux versants droits complétée à l'avant d'un pont d'accès en pierre et d'une annexe fermée à l'avant. Quelques composantes anciennes ont été préservées comme le revêtement de planches de bois verticales anciennement chaulé ou peint en blanc, des fenêtres à carreaux en bois encadrées de chambranles et des portes en bois autrefois peintes en bleu. Ce bâtiment a subi quelques modifications. Le campanile de la toiture a été supprimé et plusieurs sections ont été revêtues de tôle profilée.</p>		
<p>N° 2020_17040_204R_0205_08</p> <p>Matricule 3427-18-5508</p>		

Adresse		Municipalité
261	204 (route)	Saint-Damase-de-L'Islet (17040)
Typologie fonctionnelle	Typologie formelle	Année(s) ou période de
grange-étable	à toit brisé	entre 1900-1930
État physique	État d'authenticité	Évaluation patrimoniale
bon/satisfaisant	évolution harmonieuse	bonne
Commentaire		
<p>Ce bâtiment est situé près d'une maison ancienne et d'un hangar dans un secteur rural de Saint-Damase-de-L'Islet. Il s'agit d'une grange-étable à toit brisé. La date 1954 est inscrite sur la porte et pourrait correspondre à la date de construction du bâtiment. Celui-ci possède quelques composantes anciennes préservées comme un évier de ventilation sur la toiture, des fenêtres à carreaux en bois et des portes en bois peintes en bleu. La tôle profilée est la seule composante contemporaine. Ce bâtiment se démarque notamment par le motif sur ses portes.</p>		
<p>N° 2020_17040_204R_0261_02</p> <p>Matricule 3824-00-6555</p>		

Adresse		Municipalité
586	Pinguet (chemin)	Saint-Damase-de-L'Islet (17040)
Typologie fonctionnelle	Typologie formelle	Année(s) ou période de
grange-étable	à toit à deux versants droits	entre 1900-1950
État physique	État d'authenticité	Évaluation patrimoniale
bon/satisfaisant	transformations réversibles	moyenne
Commentaire		
<p>Ce bâtiment est situé dans un secteur rural de Saint-Damase-de-L'Islet et forme un ensemble de ferme composé d'une maison ancienne et de plusieurs bâtiments. Il s'agit d'une grange-étable à toit à deux versants droits complété d'un pont d'accès composé de gros blocs de béton. Le revêtement de planches de bois verticales est encore apparent sur une partie de la grange, mais le reste a été recouvert de tôle profilée. Les portes en bois de l'étable sont anciennes mais les fenêtres sont de facture contemporaine.</p>		
<p>N° 2020_17040_PING_0586_01_08</p> <p>Matricule 3834-31-5285</p>		

Adresse		Municipalité
586	Pinguet (chemin)	Saint-Damase-de-L'Islet (17040)
Typologie fonctionnelle	Typologie formelle	Année(s) ou période de
porcherie	à toit à deux versants droits	entre 1900-1950
État physique	État d'authenticité	Évaluation patrimoniale
bon/satisfaisant	évolution harmonieuse	bonne
Commentaire		
<p>Ce bâtiment est situé dans un secteur rural de Saint-Damase-de-L'Islet et forme un ensemble de ferme composé d'une maison ancienne et de plusieurs bâtiments. Il s'agit probablement d'une ancienne porcherie. Le bâtiment possède un toit à deux versants droits et plusieurs composantes anciennes comme le revêtement de planches de bois verticales, le revêtement de bardeaux de bois, les fenêtres à carreaux et les portes en bois. La tôle de la toiture est contemporaine de même que certaines fenêtres.</p>		
<p>N° 2020_17040_PING_0586_02_08</p> <p>Matricule 3834-31-5285</p>		

Adresse		Municipalité
13	Village Est (chemin du)	Saint-Damase-de-L'Islet (17040)
Typologie fonctionnelle		Typologie formelle
atelier de forge	à toit à deux versants courbés	Année(s) ou période de
État physique	État d'authenticité	Évaluation patrimoniale
excellent	transformations réversibles	bonne
Commentaire		
<p>Ce bâtiment est situé dans le village de Saint-Damase-de-L'Islet, près de l'église et derrière une maison ancienne qui aurait servi à loger le curé de la paroisse avant la construction du presbytère. Il s'agit d'un ancien atelier de forge construit par Vénérand Fortin qui y exerce son métier pendant cinquante ans. La forge est ensuite opérée par son fils Bernard Fortin, le dernier forgeron de Saint-Damase-de-L'Islet. Des transformations réversibles ont été effectuées. Un revêtement de tôle recouvre le revêtement extérieur et le toit ainsi que quelques fenêtres sont contemporains. Les portes en bois et les fenêtres en bois avec des carreaux sont anciennes.</p>		
N° 2019_17040_VILE_0013_01_02		
Matricule 3228-96-2431		

Adresse		Municipalité
0	Principale (route)	Sainte-Félicité (17025)
Typologie fonctionnelle		Typologie formelle
grange-étable	à toit brisé	Année(s) ou période de
État physique	État d'authenticité	Évaluation patrimoniale
bon/satisfaisant	évolution harmonieuse	bonne
Commentaire		
<p>Ce bâtiment est situé en arrière d'une maison ancienne qui sise au 874, route Principale, dans un rang de la campagne de Sainte-Félicité. Le bâtiment possède un bon état d'authenticité conféré par la préservation d'un revêtement extérieur en planches de bois verticales, de portes en bois et de fenêtres en bois avec des carreaux encadrés de chambranles. La seule composante contemporaine est la tôle profilée sur le toit.</p>		
N° 2019_17025_PRIN_0000_02		
Matricule 4300-57-3788		

Adresse		Municipalité
529	Principale (route)	Sainte-Félicité (17025)
Typologie fonctionnelle		Typologie formelle
grange-étable	à toit à deux versants droits	Année(s) ou période de
État physique	État d'authenticité	Évaluation patrimoniale
travaux majeurs requis	évolution harmonieuse	bonne
Commentaire		
<p>Ce bâtiment est situé en arrière d'une maison construite en 1938, dans un rang de la campagne de Sainte-Félicité. Il s'agit d'une grange-étable à deux étages complétée d'un pont d'accès. Elle a été construite en 1945 par Jean-Baptiste Pelletier. Le bâtiment possède un bon état d'authenticité conféré par la préservation d'un revêtement extérieur en planches de bois verticales, de portes en bois et de fenêtres en bois avec des carreaux encadrés de chambranles. La seule composante contemporaine est la tôle profilée sur le toit. On retrouve encore l'ancien revêtement de bardeaux de bois sous la tôle. La structure de ce bâtiment pourrait avoir besoin d'être solidifiée.</p>		
N° 2019_17025_PRIN_0529_01_02_02		
Matricule 5106-47-0196		

Adresse		Municipalité
598	Principale (route)	Sainte-Félicité (17025)
Typologie fonctionnelle		Typologie formelle
hangar	à toit asymétrique	Année(s) ou période de
État physique	État d'authenticité	Évaluation patrimoniale
bon/satisfaisant	évolution harmonieuse	moyenne
Commentaire		
<p>Ce bâtiment est greffé à une maison ancienne qui se trouve dans un rang de la campagne de Sainte-Félicité et fait partie d'un ensemble avec d'autres bâtiments agricoles. Ce bâtiment à toit asymétrique, relié à la maison par un passage couvert, servait de hangar. On y fabriquait notamment de la crème et du beurre. Le bâtiment possède un bon état d'authenticité conféré par la préservation d'un revêtement extérieur en planches de bois verticales, de portes en bois et de fenêtres en bois avec des carreaux encadrés de chambranles. Les seules composantes contemporaines sont la tôle profilée et le revêtement de papier goudronné.</p>		
N° 2019_17025_PRIN_0598_01_02		
Matricule 4806-62-6895		

	Adresse		Municipalité		
	529	Principale (route)	Sainte-Félicité (17025)		
	Typologie fonctionnelle		Typologie formelle		Année(s) ou période de
	grange-étable		à toit brisé		entre 1930-1950
	État physique		État d'authenticité		Évaluation patrimoniale
	bon/satisfaisant		transformations réversibles		moyenne
	Commentaire				
<p>Ce bâtiment est situé en arrière d'une maison ancienne, dans un rang de la campagne de Sainte-Félicité. Il s'agit d'une grange-étable à toit brisé complétée d'une lucarne de garnaud accessible par un pont d'accès. Des transformations réversibles ont été effectuées. Le revêtement extérieur en bois et la toiture ont été recouverts de tôle profilée. Une porte de garage contemporaine se trouve sur la façade est. Des fenêtres en bois avec des carreaux encadrés de chambranles et des portes en bois ont été préservées.</p>					
<p>N° 2019_17025_PRIN_0529_01_01</p> <p>Matricule 4905-81-7974</p>					

	Adresse		Municipalité		
	713	Principale (route)	Sainte-Félicité (17025)		
	Typologie fonctionnelle		Typologie formelle		Année(s) ou période de
	hangar		à toit brisé		entre 1940-1950
	État physique		État d'authenticité		Évaluation patrimoniale
	excellent		évolution harmonieuse		moyenne
	Commentaire				
<p>Ce bâtiment est situé dans le village de Sainte-Félicité, près d'une maison construite en 1949. Ce hangar a été construit dans les années 1940. Il servait notamment d'atelier de menuiserie au père du propriétaire actuel, M. Réjean Martin. Le bâtiment possède un bon état d'authenticité conféré par la préservation d'un revêtement extérieur en bardeaux de bois complété de planches cornières, de portes en bois et de fenêtres en bois avec des carreaux encadrés de chambranles. La seule composante contemporaine est la tôle profilée sur le toit.</p>					
<p>N° 2019_17025_PRIN_0713_08_02</p> <p>Matricule 4702-45-4943</p>					

	Adresse		Municipalité		
	654	Saint-Camille (rang)	Sainte-Félicité (17025)		
	Typologie fonctionnelle		Typologie formelle		Année(s) ou période de
	grange-étable		à toit à deux versants droits		entre 1930-1950
	État physique		État d'authenticité		Évaluation patrimoniale
	bon/satisfaisant		évolution harmonieuse		bonne
	Commentaire				
<p>Ce bâtiment est situé en arrière d'une maison ancienne, dans un rang de la campagne de Sainte-Félicité. Il s'agit d'une grange-étable à deux étages complétée par un pont d'accès. Le bâtiment possède un bon état d'authenticité conféré par la préservation d'un revêtement extérieur composé de planches de bois verticales et de bardeaux de bois, de portes en bois et de fenêtres en bois à carreaux. La seule composante contemporaine est la tôle profilée sur le toit.</p>					
<p>N° 2019_17025_STCA_0654_02</p> <p>Matricule 4902-54-3043</p>					

	Adresse		Municipalité		
	780	Saint-Camille (rang)	Sainte-Félicité (17025)		
	Typologie fonctionnelle		Typologie formelle		Année(s) ou période de
	grange-étable		à toit à deux versants droits		entre 1920-1950
	État physique		État d'authenticité		Évaluation patrimoniale
	bon/satisfaisant		transformations réversibles		bonne
	Commentaire				
<p>Ce bâtiment est situé en arrière d'une maison ancienne, dans un rang de la campagne de Sainte-Félicité. Il s'agit d'une grange-étable à deux étages complétée par un pont d'accès. Le bâtiment possède un bon état d'authenticité conféré par la préservation d'un revêtement extérieur en planches de bois verticales, de portes en bois et de fenêtres en bois avec des carreaux encadrés de chambranles. La seule composante contemporaine est la tôle profilée.</p>					
<p>N° 2019_17025_STCA_0780_02_01</p> <p>Matricule 4799-74-4945</p>					

Adresse		Municipalité
566	Taché Ouest (rang)	Sainte-Félicité (17025)
Typologie fonctionnelle		Typologie formelle
grange-étable	à toit à deux versants droits	
Année(s) ou période de		entre 1930-1950
État physique		État d'authenticité
bon/satisfaisant	évolution harmonieuse	
Évaluation patrimoniale		bonne
Commentaire		
<p>Ce bâtiment est situé en arrière d'une maison ancienne, dans un rang de la campagne de Sainte-Félicité. Il s'agit d'une grange-étable à deux étages complétée par un pont d'accès. Le bâtiment possède un bon état d'authenticité conféré par la préservation d'un revêtement extérieur composé de planches de bois verticales et de bardeaux de bois, de portes en bois et de fenêtres en bois à carreaux encadrées de chambranles. La seule composante contemporaine est la tôle profilée. Anciennement, le bâtiment se présentait blanc avec des ouvertures rouges.</p>		
<p>N° 2019_17025_TACO_0566_08_01</p> <p>Matricule 4305-89-7612</p>		



N° 2019_17025_TACO_0566_08_01

Matricule 4305-89-7612

Adresse		Municipalité
871	3e Rang Est	Sainte-Louise (17060)
Typologie fonctionnelle		Typologie formelle
laiterie	à toit à deux versants courbés	
Année(s) ou période de		entre 1840-1880
État physique		État d'authenticité
bon/satisfaisant	état complet	
Évaluation patrimoniale		bonne
Commentaire		
<p>Ce bâtiment est retiré du chemin et se dresse près d'une maison traditionnelle québécoise probablement construite entre 1840 et 1880 ainsi que d'un ancien hangar. Il s'agit d'une laiterie. Les trois bâtiments du site, avec leurs versants courbés, forment un bel ensemble. Le bâtiment possède un excellent état d'authenticité conféré par la préservation d'un revêtement extérieur de planches de bois horizontales, de portes en bois et d'un revêtement de bardeaux de bois sur la toiture. Ce revêtement est toutefois très détérioré et devrait être remplacé pour assurer la conservation du bâtiment. Anciennement, le bâtiment était blanc avec des ouvertures rouges.</p>		
<p>N° 2019_17060_3RGE_0871_01_02</p> <p>Matricule 3339-54-1832</p>		



N° 2019_17060_3RGE_0871_01_02

Matricule 3339-54-1832

Adresse		Municipalité
903	3e Rang Est	Sainte-Louise (17060)
Typologie fonctionnelle		Typologie formelle
hangar	à toit à deux versants courbés	
Année(s) ou période de		entre 1850-1900
État physique		État d'authenticité
bon/satisfaisant	évolution harmonieuse	
Évaluation patrimoniale		bonne
Commentaire		
<p>Ce bâtiment est retiré de la route et situé près d'une maison ancienne. Aujourd'hui utilisé comme hangar, il aurait pu autrefois servir de fournil. Cela reste une hypothèse. Il possède un bon état d'authenticité conféré par la préservation d'un revêtement extérieur de bardeaux de bois et de fenêtres en bois à carreaux encadrées de chambranles. La seule composante contemporaine est la toiture de tôle profilée sur le toit.</p>		
<p>N° 2019_17060_3RGE_0903_02</p> <p>Matricule 3339-55-7307</p>		



N° 2019_17060_3RGE_0903_02

Matricule 3339-55-7307

Adresse		Municipalité
903	3e Rang Est	Sainte-Louise (17060)
Typologie fonctionnelle		Typologie formelle
hangar	à toit à deux versants courbés	
Année(s) ou période de		entre 1840-1880
État physique		État d'authenticité
bon/satisfaisant	évolution harmonieuse	
Évaluation patrimoniale		bonne
Commentaire		
<p>Ce bâtiment est retiré du chemin et se dresse près d'une maison traditionnelle québécoise probablement construite entre 1840 et 1880 ainsi que d'une ancienne laiterie. Il s'agit d'un hangar pour remiser des voitures d'été et d'hiver ainsi que des machines agricoles. Les trois bâtiments du site, avec leurs versants courbés, forment un bel ensemble. Le bâtiment possède un bon état d'authenticité conféré par la préservation d'un revêtement extérieur de bardeaux de bois anciennement blanc et de portes en bois. La seule composante contemporaine est la toiture de tôle profilée sur le toit.</p>		
<p>N° 2019_17060_3RGE_0903_02_02</p> <p>Matricule 3339-55-7307</p>		



N° 2019_17060_3RGE_0903_02_02

Matricule 3339-55-7307

Adresse		Municipalité
925	3e Rang Est	Sainte-Louise (17060)
Typologie fonctionnelle	Typologie formelle	Année(s) ou période de
poulailler	à toit en appentis	vers 1930
État physique	État d'authenticité	Évaluation patrimoniale
bon/satisfaisant	transformations réversibles	bonne
Commentaire		
<p>Ce bâtiment fait partie d'un ensemble de ferme composé d'une maison ancienne et de plusieurs autres bâtiments secondaires. Il s'agit d'un poulailler. Le bâtiment possède un bon état d'authenticité conféré par la préservation d'un revêtement extérieur en bardeaux de bois anciennement blanchi à la chaux ou teint en blanc, de portes en bois et de fenêtres en bois encadrées de chambranles. La tôle profilée est la seule composante contemporaine.</p>		
N° 2019_17060_3RGE_0925_01_02		
Matricule 3339-76-2762		



Adresse		Municipalité
925	3e Rang Est	Sainte-Louise (17060)
Typologie fonctionnelle	Typologie formelle	Année(s) ou période de
hangar	à toit à deux versants courbés	entre 1850-1900
État physique	État d'authenticité	Évaluation patrimoniale
bon/satisfaisant	évolution harmonieuse	bonne
Commentaire		
<p>Ce bâtiment fait partie d'un ensemble de ferme composé d'une maison ancienne et de plusieurs autres bâtiments secondaires. Il s'agit d'un hangar ayant probablement servi à loger quelques animaux, à entreposer des récoltes et à remiser des voitures et/ou des machines agricoles. Il possède un bon état d'authenticité conféré par la préservation d'un revêtement composé de planches de bois verticales et de bardeaux de bois, de portes en bois et de fenêtres en bois. Anciennement, le bâtiment se présentait blanc avec des ouvertures rouges. La tôle profilée et le papier goudronné sont les seules composantes contemporaines.</p>		
N° 2019_17060_3RGE_0925_02_02		
Matricule 3339-76-2762		



Adresse		Municipalité
925	3e Rang Est	Sainte-Louise (17060)
Typologie fonctionnelle	Typologie formelle	Année(s) ou période de
poulailler	à toit en appentis	vers 1930
État physique	État d'authenticité	Évaluation patrimoniale
bon/satisfaisant	évolution harmonieuse	bonne
Commentaire		
<p>Ce bâtiment fait partie d'un ensemble de ferme composé d'une maison ancienne et de plusieurs autres bâtiments secondaires. Il s'agit d'un poulailler. Le bâtiment possède un bon état d'authenticité conféré par la préservation d'un revêtement extérieur en bardeaux de bois anciennement blanchi à la chaux ou teint en blanc, d'une porte en bois et de fenêtres en bois avec des carreaux.</p>		
N° 2019_17060_3RGE_0925_03_02		
Matricule 3339-76-2762		



Adresse		Municipalité
0	3e Rang Ouest	Sainte-Louise (17060)
Typologie fonctionnelle	Typologie formelle	Année(s) ou période de
grange-étable	à toit brisé	entre 1890-1950
État physique	État d'authenticité	Évaluation patrimoniale
menacé	évolution harmonieuse	bonne
Commentaire		
<p>Ce bâtiment fait partie d'un ensemble agricole laissé à l'abandon. Il s'agit d'une grange-étable à toit brisé aux versants galbés complétée d'une lucarne de garnaud et d'un pont d'accès en pierres. Le bâtiment possède un bon état d'authenticité conféré par la préservation de revêtements extérieurs en planches de bois verticales et de bardeaux de bois anciennement blanchis à la chaux, de portes en bois et de fenêtres en bois à carreaux. La seule composante contemporaine est la tôle profilée sur le toit. Cette grange-étable se situe près du 210, 3e Rang Ouest.</p>		
N° 2019_17060_3RGO_0000_01_08		
Matricule 3135-36-9666		



	Adresse		Municipalité	
	0	3e Rang Ouest	Sainte-Louise (17060)	
	Typologie fonctionnelle		Typologie formelle	Année(s) ou période de
	porcherie		à toit à deux versants droits	entre 1850-1900
	État physique		État d'authenticité	Évaluation patrimoniale
	menacé		évolution harmonieuse	bonne
<p>Commentaire</p> <p>Ce bâtiment fait partie d'un ensemble agricole laissé à l'abandon. La présence d'un petit campanile sur le toit indique que ce bâtiment a probablement servi à loger des animaux, comme des porcs ou des poules. Il possède un bon état d'authenticité conféré par la préservation d'un revêtement extérieur en planches de bois verticales anciennement blanchi à la chaux ou teint en blanc, de portes en bois et de fenêtres en bois avec des carreaux. La seule composante contemporaine est la tôle profilée sur le toit. Cette porcherie se situe près du 210, 3e Rang Ouest.</p>				
<p>N° 2019_17060_3RGO_0000_02_02</p> <p>Matricule 3135-36-9666</p>				

	Adresse		Municipalité	
	10	3e Rang Ouest	Sainte-Louise (17060)	
	Typologie fonctionnelle		Typologie formelle	Année(s) ou période de
	hangar		à toit brisé	entre 1920-1950
	État physique		État d'authenticité	Évaluation patrimoniale
	travaux majeurs requis		évolution harmonieuse	bonne
<p>Commentaire</p> <p>Ce bâtiment fait partie d'un ensemble de ferme composé d'une maison et de quelques autres bâtiments secondaires agricoles. Il aurait pu être utilisé comme atelier, poulailler ou cumuler diverses utilités (entreposer le grain ou le foin, servir pour l'élevage d'animaux autre que la volaille). Aujourd'hui, il sert de hangar. Ce bâtiment se démarque par son style architectural et sa bonne authenticité. Le revêtement de bardeaux de bois, les fenêtres à carreaux en bois et les portes en bois d'origine ont été préservés. Toutefois, ces éléments ont besoin d'être réparés et repeints pour assurer leur préservation à long terme. La tôle profilée est la seule composante contemporaine.</p>				
<p>N° 2019_17060_3RGO_0010_08</p> <p>Matricule 2932-76-8479</p>				

	Adresse		Municipalité	
	201	3e Rang Ouest	Sainte-Louise (17060)	
	Typologie fonctionnelle		Typologie formelle	Année(s) ou période de
	grange-étale		à toit à deux versants droits	entre 1900-1930
	État physique		État d'authenticité	Évaluation patrimoniale
	bon/satisfaisant		évolution harmonieuse	bonne
<p>Commentaire</p> <p>Ce bâtiment se trouve en arrière d'une maison ancienne. Il s'agit d'une grange-étale de deux étages. Elle possède un bon état d'authenticité conféré par la préservation d'un revêtement de planches de bois verticales, de portes en bois et de fenêtres en bois à carreaux. La seule composante contemporaine est la toiture de tôle profilée sur le toit.</p>				
<p>N° 2019_17060_3RGO_0201_01</p> <p>Matricule 3036-61-3555</p>				

	Adresse		Municipalité	
	555	4e Rang Est	Sainte-Louise (17060)	
	Typologie fonctionnelle		Typologie formelle	Année(s) ou période de
	hangar		à toit à deux versants courbés	entre 1850-1900
	État physique		État d'authenticité	Évaluation patrimoniale
	travaux majeurs requis		évolution harmonieuse	bonne
<p>Commentaire</p> <p>Ce bâtiment de dresse de façon isolée près du chemin. Il possède une structure en pièces sur pièces agencée en queue d'aronde. Il s'agit probablement d'une maison de colonisation ou d'une école de rang transformée en hangar. Des traces blanchâtres sur le revêtement extérieur indiquent qu'on le blanchissait autrefois à la chaux. Il possède encore son revêtement de planches de bois verticales et ses fenêtres en bois avec des carreaux. La tôle profilée est la seule composante contemporaine.</p>				
<p>N° 2019_17060_4RAE_0555_06</p> <p>Matricule 3535-19-1154</p>				

	Adresse		Municipalité		
	247	4e Rang Ouest	Sainte-Louise (17060)		
	Typologie fonctionnelle		Typologie formelle		Année(s) ou période de
	grange-étale		à toit à deux versants droits		entre 1949-1960
	État physique		État d'authenticité		Évaluation patrimoniale
	bon/satisfaisant		transformations réversibles		bonne
<p>Commentaire</p> <p>Ce bâtiment fait partie d'un ensemble de ferme dont les bâtiments secondaires sont disposés de part et d'autre du chemin. Il s'agit d'une grange-étale à deux versants droits dotée d'un porche en projection. D'après la propriétaire, elle aurait été construite dans les années 1950. Des traces blanchâtres sur le revêtement extérieur indiqueraient qu'on la blanchissait autrefois à la chaux. Elle possède encore un revêtement extérieur composée de planches de bois verticales et de bardeaux de bois, des portes en bois et des fenêtres en bois. De la tôle profilée recouvre le toit et une partie des façades.</p>					
<p>N° 2019_17060_ARGO_0247_01_08</p> <p>Matricule 3334-56-4960</p>					

	Adresse		Municipalité		
	20	Elgin (route)	Sainte-Louise (17060)		
	Typologie fonctionnelle		Typologie formelle		Année(s) ou période de
	grange-étale		à toit à deux versants droits		entre 1900-1930
	État physique		État d'authenticité		Évaluation patrimoniale
	bon/satisfaisant		évolution harmonieuse		bonne
<p>Commentaire</p> <p>Ce bâtiment fait partie d'un ensemble composé d'un hangar et d'une maison ancienne. Il s'agit d'une grange-étale à deux étages complétée d'un pont d'accès en pierres. Le bâtiment possède un bon état d'authenticité conféré par la préservation d'un revêtement extérieur en planches de bois verticales blanchi à la chaux ou teint en blanc, de portes en bois et de fenêtres en bois. La seule composante contemporaine est la tôle profilée sur le toit.</p>					
<p>N° 2019_17060_ELGI_0020_01_02</p> <p>Matricule 2932-53-8963</p>					

	Adresse		Municipalité		
	833	Haute-Ville (rang de la)	Sainte-Louise (17060)		
	Typologie fonctionnelle		Typologie formelle		Année(s) ou période de
	moulin à farine		à toit à deux versants droits		vers 1880
	État physique		État d'authenticité		Évaluation patrimoniale
	menacé		transformations réversibles		supérieure
<p>Commentaire</p> <p>Ce bâtiment est retiré du chemin et installé près d'une petite rivière. Il s'agit d'un moulin à eau ayant fonctionné au moyen d'une grande roue à godets actionnée par le pouvoir hydraulique de la rivière Le Bras. L'eau était acheminée par une longue dalle en bois montée sur pilotis, rare au Québec. Il servait à la production de farine, de moulée, de planches de bois et de bardeaux. Il a appartenu notamment à Camille Lord et Denys Bélanger. Le bâtiment est actuellement utilisé comme débarras et manque d'entretien. Le Schéma d'aménagement de la MRC de L'Islet avance 1880 comme année de construction, mais cette date pourrait être revue à la baisse, car la tradition orale rapporte que le moulin aurait servi à scier le bois pour la construction de l'église de Sainte-Louise édifée en 1857-1859.</p>					
<p>N° 2019_17060_HAVI_0833_02_02</p> <p>Matricule 3338-85-6708</p>					

	Adresse		Municipalité		
	618	Haute-Ville (rue de la)	Sainte-Louise (17060)		
	Typologie fonctionnelle		Typologie formelle		Année(s) ou période de
	cabane à sucre		à toit à deux versants courbés		vers 1900
	État physique		État d'authenticité		Évaluation patrimoniale
	bon/satisfaisant		état complet		supérieure
<p>Commentaire</p> <p>Ce bâtiment est situé dans une forêt montagneuse. Il s'agit de l'ancienne érablière de Luc J. A. Dupuis de Saint-Roches-Aulnaies aménagée sur une ancienne terre agricole reboisée vers 1872. Elle pourrait avoir été construite vers 1900. Au début des années 1920, elle est choisie par le Ministère de l'Agriculture pour y dispenser des cours sur la production de sucre d'érable afin d'améliorer le produit. Il s'agit de la première sucrerie-école du Québec. Elle reste en fonction jusqu'en 1936 ou 1937. Le bâtiment possède un excellent état d'authenticité conféré par la préservation d'un revêtement de planches de bois verticales peint en blanc, de portes et de fenêtres en bois, d'un revêtement de tôle à baguettes sur la toiture.</p>					
<p>N° 2019_17060_HAVR_0618_01_02</p> <p>Matricule 3337-63-5525</p>					

	Adresse		Municipalité		
	623	Haute-Ville (rue de la)	Sainte-Louise (17060)		
	Typologie fonctionnelle		Typologie formelle		Année(s) ou période de
	hangar		à toit à deux versants droits		entre 1900-1950
	État physique		État d'authenticité		Évaluation patrimoniale
	bon/satisfaisant		évolution harmonieuse		bonne
Commentaire					
<p>Ce bâtiment est situé derrière une maison ancienne, dans le village de Sainte-Louise. Il s'agit actuellement d'un hangar qui aurait pu servir d'atelier ou pour loger quelques animaux. Avec sa lucarne à palan, il était possible de monter de lourdes charges pour les entreposer à l'étage. Il possède un bon état d'authenticité conféré par la préservation de portes en bois et de fenêtres en bois avec des carreaux entourées de chambranles. Il est possible que le revêtement de papier goudronné soit d'origine si le bâtiment a été construit dans les années 1940-1950. Seul un examen de la structure et des composantes intérieures permettrait de mieux connaître la période de construction de ce bâtiment. La tôle profilée de la toiture est récente.</p>					
N° 2019_17060_HAVR_0623_02					
Matricule 3238-60-2940					

	Adresse		Municipalité		
	491	Principale (rue)	Sainte-Louise (17060)		
	Typologie fonctionnelle		Typologie formelle		Année(s) ou période de
	hangar		à toit à deux versants droits		entre 1900-1950
	État physique		État d'authenticité		Évaluation patrimoniale
	bon/satisfaisant		évolution harmonieuse		bonne
Commentaire					
<p>Ce bâtiment se trouve en cour arrière d'une maison ancienne située au cœur du village de Sainte-Louise. En plus d'être utilisé comme hangar, ce bâtiment a pu servir d'écurie ou d'atelier. Il possède un bon état d'authenticité grâce à la préservation de ses revêtements extérieurs en planches de bois verticales et en bardeaux de bois, ses fenêtres en bois, ses portes en bois, ses chambranles et ses planches cornières. La seule composante contemporaine est la tôle profilée de la toiture.</p>					
N° 2019_17060_PIR_0491_01					
Matricule 3237-38-3545					

	Adresse		Municipalité		
	615	Principale (rue)	Sainte-Louise (17060)		
	Typologie fonctionnelle		Typologie formelle		Année(s) ou période de
	hangar		à toit à deux versants courbés		entre 1860-1900
	État physique		État d'authenticité		Évaluation patrimoniale
	menacé		évolution harmonieuse		bonne
Commentaire					
<p>Ce bâtiment est situé en cour arrière d'une maison traditionnelle québécoise, dans le village de Sainte-Louise. Il s'agit d'un ancien hangar qui pourrait faire partie des plus anciennes dépendances toujours debout du noyau villageois de Sainte-Louise. Il possède un excellent état d'authenticité conféré par la préservation d'un revêtement de planches de bois verticales anciennement blanchi à la chaux, de portes en bois et d'un revêtement de bardeaux de bois sur la toiture. Sa structure serait à consolider et le revêtement de bardeaux de bois de la toiture serait à remplacer.</p>					
N° 2019_17060_PIR_0615_01_08					
Matricule 3238-51-5516					

	Adresse		Municipalité		
	615	Principale (rue)	Sainte-Louise (17060)		
	Typologie fonctionnelle		Typologie formelle		Année(s) ou période de
	poulailler		à toit en appentis		vers 1930
	État physique		État d'authenticité		Évaluation patrimoniale
	bon/satisfaisant		évolution harmonieuse		bonne
Commentaire					
<p>Ce bâtiment est peut-être associé au 615, rue Principale ou à l'une des maisons voisines. Il n'a pas été possible de le préciser lors du terrain. Il se trouve éloigné du chemin, en cour arrière d'une maison ancienne, dans le village de Sainte-Louise. Sa toiture en appentis, ses nombreuses fenêtres et ses fondations de béton laissent croire qu'il s'agit d'un poulailler. Le bâtiment possède un bon état d'authenticité conféré par la préservation d'un revêtement extérieur en planches de bois verticales blanchi à la chaux ou teint en blanc, de portes en bois et de fenêtres en bois à carreaux. La seule composante contemporaine est la tôle profilée sur le toit.</p>					
N° 2019_17060_PIR_0615_02_02					
Matricule 3238-51-5516					

	Adresse		Municipalité		
	183	Lafontaine (rang)	Sainte-Perpétue (17030)		
	Typologie fonctionnelle		Typologie formelle		Année(s) ou période de
	grange-étable		à toit à deux versants droits		entre 1920-1950
	État physique		État d'authenticité		Évaluation patrimoniale
	bon/satisfaisant		évolution harmonieuse		bonne
<p>Commentaire</p> <p>Ce bâtiment est situé dans un secteur rural de Sainte-Perpétue, près d'une maison. Il s'agit d'une grange-étable à toit à deux versants droits complétée d'un pont d'accès constitué de billots de bois. Plusieurs composantes anciennes ont été préservées comme le revêtement de planches de bois verticales et horizontales, les portes en bois et la fenêtre à carreaux en bois. La seule composante contemporaine est la tôle profilée sur la toiture.</p>					
<p>N° 2020_17030_LAFO_0183_01</p> <p>Matricule 4817-13-2912</p>					

	Adresse		Municipalité		
	0	Principale Sud (rue)	Sainte-Perpétue (17030)		
	Typologie fonctionnelle		Typologie formelle		Année(s) ou période de
	grange-étable		à toit brisé		entre 1920-1950
	État physique		État d'authenticité		Évaluation patrimoniale
	travaux majeurs requis		évolution harmonieuse		bonne
<p>Commentaire</p> <p>Ce bâtiment est situé dans le village de Sainte-Perpétue près du 40, rue Principale Sud. Il s'agit d'une grange-étable à toit brisé complétée d'un pont d'accès en béton. Elle possède plusieurs composantes anciennes comme le revêtement de planches de bois verticales anciennement chaulé ou peint en blanc, les portes de bois et les fenêtres à carreaux en bois encadrées de chambranles. La tôle profilée de la toiture est la seule composante contemporaine. Plusieurs composantes sont abîmées. Des planches du revêtement extérieur sont manquantes et des carreaux de fenêtres sont brisés.</p>					
<p>N° 2020_17030_PRIS_0000_01</p> <p>Matricule 4614-58-7251</p>					

	Adresse		Municipalité		
	0	Principale Sud (rue)	Sainte-Perpétue (17030)		
	Typologie fonctionnelle		Typologie formelle		Année(s) ou période de
	grange-étable		à toit brisé		entre 1920-1930
	État physique		État d'authenticité		Évaluation patrimoniale
	travaux majeurs requis		évolution harmonieuse		bonne
<p>Commentaire</p> <p>Ce bâtiment est situé derrière la propriété sise au 218, rue Principale Sud, dans le village de Sainte-Perpétue, près de l'ancien magasin Lemelin. Il a d'ailleurs été construit par le grand-père Lemelin dans les années 1920. Il s'agit d'une grange-étable à toit brisé, complétée de plusieurs annexes, dont un porche en projection. Le bâtiment possède un bon état d'authenticité conféré par la préservation d'un revêtement extérieur en bardeaux de bois, de portes en bois et de fenêtres en bois. La seule composante contemporaine est la tôle profilée sur le toit. Des sections de bardeaux de bois sont très abîmées.</p>					
<p>N° 2019_17030_PRIS_0000_06_01</p> <p>Matricule 4713-01-4348</p>					

	Adresse		Municipalité		
	16	Principale Sud (rue)	Sainte-Perpétue (17030)		
	Typologie fonctionnelle		Typologie formelle		Année(s) ou période de
	hangar		à toit à deux versants droits		entre 1900-1950
	État physique		État d'authenticité		Évaluation patrimoniale
	bon/satisfaisant		transformations réversibles		bonne
<p>Commentaire</p> <p>Ce bâtiment fait partie d'un ensemble composé d'une maison ancienne et d'une grange-étable. Il s'agit d'un hangar. Si l'ajout de l'annexe en tôle est moins réussie, le reste de la bâtisse est bien conservé et possède une excellente authenticité conférée par la préservation d'un revêtement de bardeaux de bois et de planches de bois verticales complété de chambranles et de planches cornières, de portes en bois et de fenêtres à carreaux en bois. Une partie du bâtiment a servi à loger des cochons. La tôle profilée est la seule composante contemporaine.</p>					
<p>N° 2019_17030_PRIS_0016_02_02_01</p> <p>Matricule 4514-36-1663</p>					

	Adresse		Municipalité		
	40	Principale Sud (rue)	Sainte-Perpétue (17030)		
	Typologie fonctionnelle		Typologie formelle		Année(s) ou période de
	grange-étable	à toit asymétrique	entre 1900-1930		
	État physique		État d'authenticité		Évaluation patrimoniale
	bon/satisfaisant	transformations réversibles	bonne		
Commentaire					
Ce bâtiment est situé dans le village de Sainte-Perpétue. Il s'agit d'une grange-étable à toit asymétrique. Le bâtiment possède un bon état d'authenticité conféré par la préservation d'un revêtement extérieur composée de planches de bois verticales et de bardeaux de bois, de portes en bois et de fenêtres en bois avec des carreaux. La toiture est coiffée d'un campanile. Le bâtiment a subi des transformations réversibles. Il possède maintenant une toiture et des sections du revêtement recouvertes de tôle profilée ainsi qu'une porte de garage en métal. Anciennement, le bâtiment se présentait blanc avec des ouvertures rouges.					
N° 2019_17030_PRIS_0040_02_01					
Matricule 4514-92-5557					

	Adresse		Municipalité		
	145	Principale Sud (rue)	Sainte-Perpétue (17030)		
	Typologie fonctionnelle		Typologie formelle		Année(s) ou période de
	grange-étable	à toit à deux versants courbés	entre 1860-1890		
	État physique		État d'authenticité		Évaluation patrimoniale
	bon/satisfaisant	évolution harmonieuse	bonne		
Commentaire					
Ce bâtiment fait partie d'un ensemble composé d'une maison ancienne et d'un hangar. Il s'agit d'une grange-étable à toit à deux versants courbés. Le bâtiment possède un bon état d'authenticité conféré par la préservation d'un revêtement extérieur en planches de bois verticales, de portes en bois et de fenêtres en bois ainsi que d'un évier sur le toit. La seule composante contemporaine est la tôle profilée de la toiture.					
N° 2019_17030_PRIS_0145_01_02					
Matricule 4714-89-4083					

	Adresse		Municipalité		
	145	Principale Sud (rue)	Sainte-Perpétue (17030)		
	Typologie fonctionnelle		Typologie formelle		Année(s) ou période de
	hangar	à toit asymétrique	entre 1900-1950		
	État physique		État d'authenticité		Évaluation patrimoniale
	bon/satisfaisant	évolution harmonieuse	bonne		
Commentaire					
Ce bâtiment fait partie d'un ensemble composé d'une maison ancienne et d'une grange-étable. Il s'agit d'un hangar à toit asymétrique qui aurait pu servir d'atelier ou de fournil. Le bâtiment possède un bon état d'authenticité conféré par la préservation d'un revêtement extérieur composé de planches de bois verticales et de bardeaux de bois complété de planches cornières, de portes en bois et de fenêtres en bois à carreaux encadrées de chambranles. La seule composante contemporaine est la tôle profilée sur le toit. Le bâtiment repose sur des fondations en pierres.					
N° 2019_17030_PRIS_0145_02_08_02					
Matricule 4714-89-4083					

	Adresse		Municipalité		
	277	Principale Sud (rue)	Sainte-Perpétue (17030)		
	Typologie fonctionnelle		Typologie formelle		Année(s) ou période de
	écurie	à toit brisé	entre 1890-1950		
	État physique		État d'authenticité		Évaluation patrimoniale
	bon/satisfaisant	évolution harmonieuse	bonne		
Commentaire					
Ce bâtiment est situé derrière une maison ancienne, dans le village de Sainte-Perpétue. Il s'agit d'une écurie à toit brisé ayant probablement aussi servi de hangar. Le bâtiment possède un bon état d'authenticité conféré par la préservation d'un revêtement extérieur en bardeaux de bois complété de planches cornières, de portes en bois et de fenêtres en bois avec des carreaux encadrés de chambranles. La seule composante contemporaine est la tôle profilée sur le toit. La teinte verte de ce bâtiment est superbe.					
N° 2019_17030_PRIS_0277_08_02					
Matricule 4813-06-2302					

	Adresse		Municipalité		
	219	Taché Est (rang)	Sainte-Perpétue (17030)		
	Typologie fonctionnelle		Typologie formelle		Année(s) ou période de
	grange-étable		à toit à deux versants droits		entre 1900-1950
	État physique		État d'authenticité		Évaluation patrimoniale
	bon/satisfaisant		évolution harmonieuse		bonne
	Commentaire				
<p>Ce bâtiment est situé à l'arrière d'une maison ancienne, dans un secteur forestier et reculé de Sainte-Perpétue. Il s'agit d'une petite grange-étable à toit à deux versants droits. Plusieurs composantes anciennes ont été préservées comme les revêtements de bardeaux de bois, de planches de bois verticales et horizontales, les portes en bois, les fenêtres à carreaux en bois. La tôle profilée de la toiture est la seule composante contemporaine.</p>					
N° 2020_17030_TACE_0219_02_02					
Matricule 5216-75-1055					

	Adresse		Municipalité		
	287	Taché Est (rang)	Sainte-Perpétue (17030)		
	Typologie fonctionnelle		Typologie formelle		Année(s) ou période de
	grange-étable		à toit à deux versants droits		en 1941
	État physique		État d'authenticité		Évaluation patrimoniale
	bon/satisfaisant		évolution harmonieuse		bonne
	Commentaire				
<p>Ce bâtiment est situé derrière une maison ancienne de style traditionnel québécois, dans la campagne de Sainte-Perpétue. Il s'agit d'une grange-étable à deux étages complétée d'un pont d'accès. Elle aurait été construite en 1941 par Omer Pelletier afin de remplacer une grange-étable plus ancienne. Le bâtiment possède un bon état d'authenticité conféré par la préservation d'un revêtement extérieur en planches de bois verticales, de portes en bois et de fenêtres en bois. La seule composante contemporaine est la tôle profilée sur le toit. Anciennement, le revêtement extérieur était teint en blanc ou chaulé.</p>					
N° 2019_17030_TACE_0287_02_01					
Matricule 5317-86-7766					

	Adresse		Municipalité		
	330	Taché Est (rang)	Sainte-Perpétue (17030)		
	Typologie fonctionnelle		Typologie formelle		Année(s) ou période de
	grange-étable		à toit asymétrique		entre 1900-1950
	État physique		État d'authenticité		Évaluation patrimoniale
	travaux majeurs requis		évolution harmonieuse		bonne
	Commentaire				
<p>Ce bâtiment est situé derrière une maison ancienne de style traditionnel québécois, dans la campagne de Sainte-Perpétue. Il s'agit d'une grange-étable à toit asymétrique. Le bâtiment possède un bon état d'authenticité conféré par la préservation d'un revêtement extérieur composé de planches de bois verticales et de bardeaux de bois, de portes en bois et de fenêtres en bois à carreaux. La seule composante contemporaine est la tôle profilée sur le toit. La partie avant du bâtiment serait à consolider.</p>					
N° 2019_17030_TACE_0330_01					
Matricule 5216-75-1055					

	Adresse		Municipalité		
	124	Taché Ouest (rang)	Sainte-Perpétue (17030)		
	Typologie fonctionnelle		Typologie formelle		Année(s) ou période de
	grange-étable		à toit à deux versants droits		entre 1900-1930
	État physique		État d'authenticité		Évaluation patrimoniale
	travaux majeurs requis		mauvais		moyenne
	Commentaire				
<p>Ce bâtiment est situé dans un secteur rural de Sainte-Perpétue, à l'arrière d'une maison ancienne. Il s'agit d'une grange-étable à toit à deux versants droits complétée d'un pont d'accès et d'un important agrandissement à l'arrière. Peu de composantes anciennes ont été préservées, à l'exception du revêtement extérieur de planches de bois verticales anciennement chaulé ou peint en blanc. Le bâtiment est en mauvais état, de nombreuses ouvertures ont été percées dans les façades et plusieurs composantes sont abîmées.</p>					
N° 2020_17030_TACO_0124_08					
Matricule 4709-47-7042					

	Adresse		Municipalité		
	125	Taché Ouest (rang)	Sainte-Perpétue (17030)		
	Typologie fonctionnelle		Typologie formelle		Année(s) ou période de
	grange-étable		à toit à deux versants droits		entre 1900-1930
	État physique		État d'authenticité		Évaluation patrimoniale
	travaux majeurs requis		évolution harmonieuse		moyenne
<p>Commentaire</p> <p>Ce bâtiment est situé dans un secteur rural de Sainte-Perpétue. Il s'agit d'une grange-étable à toit à deux versants droits complétée d'une annexe qui couvre l'entièreté de la façade principale. Elle possède plusieurs composantes anciennes comme le revêtement de planches de bois verticales anciennement chaulé ou peint en blanc et les fenêtres en bois. La tôle profilée du toit est contemporaine. Les déformations visibles sur la toiture de l'annexe à l'avant présagent des problèmes de structure à cette partie du bâtiment. Plusieurs composantes, comme les fenêtres, sont abîmées.</p>					
<p>N° 2020_17030_TACO_0125_02_01</p> <p>Matricule 4809-00-8146</p>					

	Adresse		Municipalité		
	197	Taché Ouest (rang)	Sainte-Perpétue (17030)		
	Typologie fonctionnelle		Typologie formelle		Année(s) ou période de
	grange-étable		à toit brisé		entre 1930-1950
	État physique		État d'authenticité		Évaluation patrimoniale
	bon/satisfaisant		évolution harmonieuse		bonne
<p>Commentaire</p> <p>Ce bâtiment fait partie d'un ensemble composé d'une maison ancienne et d'un hangar. Il s'agit d'une grange-étable à toit brisé complétée d'une lucarne de garnaud et d'un pont d'accès fait de pierres et de ciment. Elle aurait pu avoir été construite par Onésime Morneau, l'un des anciens propriétaires, pour remplacer une grange-étable plus ancienne détruite par la foudre. La toiture est percée de lucarnes en appentis. Le bâtiment possède un bon état d'authenticité conféré par la préservation d'un revêtement extérieur en bardeaux de bois complété de planches cornières, de portes en bois et de fenêtres en bois avec des carreaux encadrées de chambranles. La seule composante contemporaine est la tôle profilée sur le toit.</p>					
<p>N° 2019_17030_TACO_0197_01_08</p> <p>Matricule 4707-31-2080</p>					

	Adresse		Municipalité		
	197	Taché Ouest (rang)	Sainte-Perpétue (17030)		
	Typologie fonctionnelle		Typologie formelle		Année(s) ou période de
	hangar		à toit à deux versants courbés		entre 1865-1900
	État physique		État d'authenticité		Évaluation patrimoniale
	bon/satisfaisant		évolution harmonieuse		bonne
<p>Commentaire</p> <p>Ce bâtiment fait partie d'un ensemble composé d'une maison ancienne et d'une grange-étable à toit brisé. Il s'agit d'une ancienne maison transformée en hangar. Onésime Morneau, l'un des anciens propriétaires, y a élevé ses enfants. Le bâtiment possède un bon état d'authenticité conféré par la préservation d'un revêtement extérieur en bardeaux de bois complété de planches cornières, de portes en bois et de fenêtres en bois avec des carreaux encadrées de chambranles. La seule composante contemporaine est la tôle profilée sur le toit.</p>					
<p>N° 2019_17030_TACO_0197_02_04</p> <p>Matricule 4707-31-2080</p>					

	Adresse		Municipalité		
	174	Terrebonne (rang)	Sainte-Perpétue (17030)		
	Typologie fonctionnelle		Typologie formelle		Année(s) ou période de
	grange-étable		à toit brisé		en 1950
	État physique		État d'authenticité		Évaluation patrimoniale
	bon/satisfaisant		évolution harmonieuse		moyenne
<p>Commentaire</p> <p>Ce bâtiment est situé près d'une maison ancienne, en bordure d'un rang de la campagne de Sainte-Perpétue. Il s'agit d'une grange-étable à toit brisé complétée d'un pont d'accès. Elle aurait été construite par Joseph et Auguste Bernier, ainsi que leurs frères et beaux-frères, en 1950. Le bâtiment possède un bon état d'authenticité conféré par la préservation d'un revêtement extérieur composée de bardeaux de bois et de planches de bois verticales, de portes en bois et de fenêtres en bois avec des carreaux. La seule composante contemporaine est la tôle profilée sur le toit. Anciennement, le bâtiment se présentait blanc avec des ouvertures rouges.</p>					
<p>N° 2019_17030_TERR_0174_08</p> <p>Matricule 4511-09-5497</p>					

Adresse		Municipalité
160	2e Rang Est	Saint-Jean-Port-Joli (17070)
	Typologie fonctionnelle	Typologie formelle
laiterie	à toit à pavillon	Année(s) ou période de
État physique	État d'authenticité	Évaluation patrimoniale
excellent	évolution harmonieuse	supérieure
Commentaire		
<p>Bâtiment en pierre de plan carré coiffé d'un toit à quatre versants à pavillon, fort probablement une ancienne laiterie. Il se trouve à côté d'une maison construite vers 1765 par Joseph Carrier, originaire de Lévis. La toiture à la base légèrement recourbée est revêtue de tôle peinte en rouge, ce qui n'est probablement pas le matériau d'origine mais qui convient bien à ce type de bâtiment secondaire. L'intervalle 1850-1900 a été choisi comme date de construction, mais le bâtiment pourrait être plus ancien vu l'ancienneté de la maison.</p>		
N° 2019_17070_2ERG_0160_01_04		
Matricule 2528-29-2692		

Adresse		Municipalité
0	2e Rang Ouest	Saint-Jean-Port-Joli (17070)
	Typologie fonctionnelle	Typologie formelle
grange-étable	à toit à deux versants droits	Année(s) ou période de
État physique	État d'authenticité	Évaluation patrimoniale
bon/satisfaisant	évolution harmonieuse	bonne
Commentaire		
<p>Ce bâtiment est localisé dans une partie singulière du 2e Rang Ouest où les fermes, traversées par la sinueuse rivière Trois-Saumons, sont accessibles par de petits ponts. Cette grange-étable est représentative des granges-étables à deux étages complétées d'un pont d'accès en pierres des champs. Elle se démarque par son bon état d'authenticité conféré par la préservation d'un revêtement de planches verticales, d'un revêtement de bardeaux de bois, de portes en bois, de fenêtres à grands carreaux en bois et de chambranles. Anciennement, elle était peinte en rouge et en blanc. Le revêtement de tôle profilée est la seule composante contemporaine. Cette grange-étable se situe près d'une propriété sise au 399, 2e Rang Ouest.</p>		
N° 2019_17070_2RGO_0000_08		
Matricule 2325-31-9573		

Adresse		Municipalité
45	2e Rang Ouest	Saint-Jean-Port-Joli (17070)
	Typologie fonctionnelle	Typologie formelle
poulailler	à toit à deux versants droits	Année(s) ou période de
État physique	État d'authenticité	Évaluation patrimoniale
bon/satisfaisant	évolution harmonieuse	bonne
Commentaire		
<p>Avec ses deux étages, ses grandes dimensions et son abondante fenestration, ce bâtiment est représentatif des poulaillers construits dans les années 1930 grâce à une initiative gouvernementale. Les agriculteurs y élevaient la volaille pour la viande et les œufs qui étaient destinés à nourrir la population durant la crise. Ce bâtiment se démarque par ses multiples ouvertures et un bon état d'authenticité conféré par la présence d'un revêtement de planches de bois verticales, de fenêtres en bois à carreaux encadrées de chambranles et de portes en bois. Le revêtement de tôle profilée constitue la seule composante contemporaine. État physique : carreaux brisés, peinture défraîchie, structure à solidifier, dégradation des briques de la cheminée, dégradation de plusieurs composantes de bois.</p>		
N° 2019_17070_2RGO_0045_02		
Matricule 2527-10-1040		

Adresse		Municipalité
525	2e Rang Ouest	Saint-Jean-Port-Joli (17070)
	Typologie fonctionnelle	Typologie formelle
hangar	à toit à deux versants courbés	Année(s) ou période de
État physique	État d'authenticité	Évaluation patrimoniale
bon/satisfaisant	évolution harmonieuse	bonne
Commentaire		
<p>Ce bâtiment est situé en retrait du chemin, derrière une maison ancienne. Il s'agit d'un hangar, ou peut-être d'un ancien fournil, à toit à deux versants courbés. Le bâtiment possède un bon état d'authenticité conféré par la préservation d'un revêtement extérieur en planches de bois verticales blanchi à la chaux ou teint en blanc, de portes en bois et de fenêtres en bois encadrées de chambranles. La seule composante contemporaine est la tôle profilée sur le toit. Anciennement, le bâtiment se présentait blanc avec des ouvertures rouges.</p>		
N° 2019_17070_2RGO_0525_02		
Matricule 2125-83-7824		

 <p>N° 2019_17070_DESC_0000_02 Matricule 2732-91-0449</p>	Adresse		Municipalité		
	0	Chênes (côte des)	Saint-Jean-Port-Joli (17070)		
	Typologie fonctionnelle		Typologie formelle		Année(s) ou période de
	grange-étable		à toit à deux versants droits		entre 1900-1930
	État physique		État d'authenticité		Évaluation patrimoniale
	bon/satisfaisant		évolution harmonieuse		bonne
	<p>Commentaire</p> <p>Ce bâtiment est situé dans la cour arrière d'une maison ancienne qui sise au 688, côte des Chênes. Il s'agit d'une grange-étable à deux étages complétée d'un pont d'accès. Le bâtiment possède un bon état d'authenticité conféré par la préservation de revêtements extérieurs en planches de bois verticales et en bardeaux de bois anciennement blanchis à la chaux, de portes en bois, de fenêtres en bois et d'un pont d'accès composé de pierres et de rondins de bois. La seule composante contemporaine est la tôle profilée sur le toit. Anciennement, le bâtiment était blanc avec des ouvertures rouges.</p>				

 <p>N° 2019_17070_DESC_0610_01_02 Matricule 2731-65-9154</p>	Adresse		Municipalité		
	610	Chênes (côte des)	Saint-Jean-Port-Joli (17070)		
	Typologie fonctionnelle		Typologie formelle		Année(s) ou période de
	grange-étable		à toit à deux versants droits		en 1911
	État physique		État d'authenticité		Évaluation patrimoniale
	bon/satisfaisant		évolution harmonieuse		bonne
	<p>Commentaire</p> <p>Ce bâtiment fait partie d'un ensemble composé de plusieurs autres bâtiments secondaires et d'une maison datant de 1907 située de l'autre côté du chemin. Il s'agit d'une grange-étable à deux étages complétée d'un pont d'accès et coiffée d'un campanile. Elle a été construite en 1911 par Pierre Bélanger, l'arrière-grand-père du propriétaire actuel. Le bâtiment possède un bon état d'authenticité conféré par la préservation de revêtements extérieurs en planches de bois verticales et en bardeaux de bois anciennement blanchis à la chaux, de portes en bois, de fenêtres en bois et d'un pont d'accès en pierres. La seule composante contemporaine est la tôle profilée sur le toit.</p>				

 <p>N° 2019_17070_DESC_0805_01 Matricule 2832-49-2040</p>	Adresse		Municipalité		
	805	Chênes (côte des)	Saint-Jean-Port-Joli (17070)		
	Typologie fonctionnelle		Typologie formelle		Année(s) ou période de
	laiterie		à toit à pavillon		vers 1910
	État physique		État d'authenticité		Évaluation patrimoniale
	excellent		évolution harmonieuse		supérieure
	<p>Commentaire</p> <p>Ce bâtiment fait partie d'un ensemble de ferme et est disposé à la droite d'une maison ancienne. Il s'agit d'une ancienne laiterie. Selon la tradition orale de la famille Bélanger, elle aurait été construite autour de 1910 par un cousin d'Auguste Bélanger (l'un des anciens propriétaires de la ferme) qui exerçait le métier de tailleur de pierres. Le bâtiment se démarque par ses murs en maçonnerie de pierres taillées, sa porte en bois et sa toiture à pavillon. La tôle profilée est la seule composante contemporaine.</p>				

 <p>N° 2019_17070_ERMT_0056_02 Matricule 2230-11-0040</p>	Adresse		Municipalité		
	56	Ermitage (rue de l')	Saint-Jean-Port-Joli (17070)		
	Typologie fonctionnelle		Typologie formelle		Année(s) ou période de
	hangar		à toit à deux versants courbés		entre 1850-1900
	État physique		État d'authenticité		Évaluation patrimoniale
	travaux majeurs requis		évolution harmonieuse		supérieure
	<p>Commentaire</p> <p>Ce bâtiment est situé près d'une opulente maison de style victorien construite au 19e siècle. Il s'agit d'un hangar qui a probablement cumulé plusieurs fonctions comme loger quelques animaux, entreposer les récoltes, servir d'atelier, remiser les voitures d'été et d'hiver. Il possède un porche de projection. Le bâtiment possède un bon état d'authenticité conféré par la préservation d'un revêtement extérieur en planches de bois verticales et horizontales peint en blanc, de portes en bois, de fenêtres en bois à carreaux encadrés de chambranles, d'un revêtement de tôle à la canadienne sur la toiture du bâtiment et d'un revêtement de tôle à baguettes sur le toit du porche.</p>				

Adresse		Municipalité
0	Gaspé Est (avenue de)	Saint-Jean-Port-Joli (17070)
Typologie fonctionnelle	Typologie formelle	Année(s) ou période de
grange-étable	à toit à deux versants courbés	entre 1850-1900
État physique	État d'authenticité	Évaluation patrimoniale
bon/satisfaisant	évolution harmonieuse	bonne
Commentaire		
<p>Ce bâtiment est situé en retrait du chemin, à la droite d'une maison ancienne qui sise au 708, avenue de Gaspé Est. Il s'agit d'une grange-étable de deux étages possédant une toiture aux versants courbés et complétée d'un pont d'accès. Le bâtiment possède un bon état d'authenticité conféré par la préservation de revêtements extérieurs en bardeaux de bois et en planches de bois verticales anciennement blanchis à la chaux, de portes en bois et de fenêtres en bois. L'édifice repose sur des fondations de pierres. La seule composante contemporaine est la tôle profilée sur le toit.</p>		
N° 2019_17070_GAPE_0000_02		
Matricule 2633-19-0761		

Adresse		Municipalité
0	Gaspé Est (avenue de)	Saint-Jean-Port-Joli (17070)
Typologie fonctionnelle	Typologie formelle	Année(s) ou période de
grange-étable	à toit brisé	entre 1900-1950
État physique	État d'authenticité	Évaluation patrimoniale
bon/satisfaisant	évolution harmonieuse	bonne
Commentaire		
<p>Ce bâtiment fait partie d'un ensemble de ferme composé d'une maison ancienne et d'un hangar. Il s'agit d'une grange-étable à toit brisé complétée d'une lucarne de garnaud accessible par un pont d'accès. Elle est complétée de plusieurs annexes dont un porche de projection à l'avant et d'un bâtiment qui sert de boutique pour la vente des produits de la ferme. Cette grange-étable a fait l'objet d'une mise en valeur récemment. Elle possède un revêtement en planches de bois verticales, des fenêtres en bois avec des carreaux et des portes en bois. Le revêtement de tôle profilée et des portes à l'arrière constituent les seules composantes de facture contemporaine. Cette grange-étable se situe près du 308, avenue de Gaspé Est.</p>		
N° 2020_17070_GAPE_0000_02_08		
Matricule 2431-65-5440		

Adresse		Municipalité
43	45 Gaspé Est (avenue de)	Saint-Jean-Port-Joli (17070)
Typologie fonctionnelle	Typologie formelle	Année(s) ou période de
hangar	à toit à deux versants	entre 1900-1950
État physique	État d'authenticité	Évaluation patrimoniale
bon/satisfaisant	évolution harmonieuse	bonne
Commentaire		
<p>Ce bâtiment est localisé derrière une bâtisse commerciale située au cœur du village de Saint-Jean-Port-Joli. Il a peut-être été utilisé comme hangar à grain, écurie ou pour entreposer des marchandises. Il se démarque par la présence d'un revêtement en planches de bois à feuillure ainsi que par son bon état d'authenticité conféré par la préservation de son revêtement extérieur en bois complété de chambranles et de planches cornières, ses portes en bois et ses fenêtres en bois à carreaux. La seule composante contemporaine est le revêtement de tôle profilée de la toiture.</p>		
N° 2019_17070_GAPE_0043_08		
Matricule 2230-38-4755		

Adresse		Municipalité
105	Gaspé Est (avenue de)	Saint-Jean-Port-Joli (17070)
Typologie fonctionnelle	Typologie formelle	Année(s) ou période de
atelier de forge	à toit à deux versants droits	vers 1875
État physique	État d'authenticité	Évaluation patrimoniale
bon/satisfaisant	état complet	supérieure
Commentaire		
<p>Ce bâtiment est situé dans le village de Saint-Jean-Port-Joli, derrière une maison ancienne construite en 1875 par Augustin Charron. M Charron utilisait alors le bâtiment à l'arrière comme atelier de charron. Par la suite, le bâtiment devient connu comme la forge d'Anatole Caron. Cet ancien atelier possède un excellent état d'authenticité; toutes ses composantes sont de facture traditionnelle et peut-être d'origine. On retrouve un revêtement extérieur composé de planches de bois verticales, horizontales et de bardeaux de bois complété de planches cornières, des fenêtres en bois à carreaux encadrées de chambranles, une porte à panneaux et un revêtement de tôle à la canadienne sur le toit.</p>		
N° 2019_17070_GAPE_0105_08		
Matricule 2223-62-8127		

 <p>N° 2020_17070_GAPE_0248_00 Matricule 2331-67-3451</p>	Adresse		Municipalité		
	248	Gaspé Est (avenue de)	Saint-Jean-Port-Joli (17070)		
	Typologie fonctionnelle		Typologie formelle		Année(s) ou période de
	grange-étable		à toit brisé		entre 1900-1930
	État physique		État d'authenticité		Évaluation patrimoniale
	excellent		évolution harmonieuse		bonne
<p>Commentaire</p> <p>Il s'agit d'une grange-étable à toit brisé à deux étages dotée d'un campanile et d'une girouette sur le toit et complétée d'une lucarne de garnaud accessible par un pont d'accès en pierres. Cette grange-étable a fait l'objet d'une mise en valeur récemment. Elle abrite une boutique et une résidence. Elle possède un revêtement en planches de bois verticales des portes et des fenêtres en bois à carreaux encadrées de chambranles. Les grandes portes à battants pour accéder au fenil ont été remplacées par des portes et de grandes fenêtres à carreaux. Le revêtement de tôle profilée et les nouvelles ouvertures constituent des composantes de facture contemporaine.</p>					

 <p>N° 2019_17070_GAPE_0272_01_02_01 Matricule 2331-79-3971</p>	Adresse		Municipalité		
	272	Gaspé Est (avenue de)	Saint-Jean-Port-Joli (17070)		
	Typologie fonctionnelle		Typologie formelle		Année(s) ou période de
	fournil		à toit à deux versants droits		vers 1770
	État physique		État d'authenticité		Évaluation patrimoniale
	excellent		évolution harmonieuse		supérieure
<p>Commentaire</p> <p>Ce bâtiment fait partie d'un ensemble d'intérêt composé de plusieurs bâtiments secondaires anciens et d'une maison construite au 18e siècle, probablement vers 1770. Il s'agit d'un très ancien fournil aussi vieux que la résidence de cette propriété. La charpente de la toiture est notamment composée de croix de Saint-André. On retrouve un âtre en pierres à l'intérieur. Ce bâtiment a été restauré dans les règles de l'art par monsieur Marcel Lavoie, le propriétaire actuel, avec des matériaux traditionnels.</p>					

 <p>N° 2019_17070_GAPE_0272_02_02 Matricule 2331-79-3971</p>	Adresse		Municipalité		
	272	Gaspé Est (avenue de)	Saint-Jean-Port-Joli (17070)		
	Typologie fonctionnelle		Typologie formelle		Année(s) ou période de
	fournil		à toit à deux versants droits		vers 1830-1840
	État physique		État d'authenticité		Évaluation patrimoniale
	excellent		évolution harmonieuse		supérieure
<p>Commentaire</p> <p>Ce bâtiment fait partie d'un ensemble d'intérêt composé de plusieurs bâtiments secondaires anciens et d'une maison construite au 18e siècle. Il s'agit d'un ancien fournil qui se dressait autrefois près d'une maison voisine. Le bâtiment a été déménagé sur son site actuel. Il possède une charpente en pièces sur pièces, des clous forgés et un toit à pannes. Ce bâtiment a été restauré dans les règles de l'art par monsieur Marcel Lavoie, le propriétaire actuel, avec des matériaux traditionnels.</p>					

 <p>N° 2019_17070_GAPE_0272_03_02_01 Matricule 2331-79-3971</p>	Adresse		Municipalité		
	272	Gaspé Est (avenue de)	Saint-Jean-Port-Joli (17070)		
	Typologie fonctionnelle		Typologie formelle		Année(s) ou période de
	fournil		à toit à deux versants droits		vers 1830-1840
	État physique		État d'authenticité		Évaluation patrimoniale
	excellent		évolution harmonieuse		supérieure
<p>Commentaire</p> <p>Ce bâtiment fait partie d'un ensemble d'intérêt composé de plusieurs bâtiments secondaires anciens et d'une maison construite au 18e siècle. Il s'agit d'un ancien fournil qui se dressait autrefois près d'une maison voisine. Le bâtiment a été déménagé sur son site actuel. Il possède une charpente claire, des clous forgés et carrés et un toit à pannes. Ce bâtiment a été restauré dans les règles de l'art par monsieur Marcel Lavoie, le propriétaire actuel, avec des matériaux traditionnels.</p>					

	Adresse		Municipalité		
	272	Gaspé Est (avenue de)	Saint-Jean-Port-Joli (17070)		
	Typologie fonctionnelle		Typologie formelle		Année(s) ou période de
	laiterie		à toit à pavillon		entre 1780-1830
	État physique		État d'authenticité		Évaluation patrimoniale
	excellent		évolution harmonieuse		supérieure
	Commentaire				
<p>Ce bâtiment fait partie d'un ensemble d'intérêt composé de plusieurs bâtiments secondaires anciens et d'une maison construite au 18e siècle. Il s'agit d'une ancienne laiterie déménagée de Montmagny. Elle possède une structure de pièces sur pièces et des clous forgés. Ce bâtiment a été restauré dans les règles de l'art par monsieur Marcel Lavoie, le propriétaire actuel, avec des matériaux traditionnels.</p>					
<p>N° 2019_17070_GAPE_0272_04_08</p> <p>Matricule 2331-79-3971</p>					

	Adresse		Municipalité		
	308	Gaspé Est (avenue de)	Saint-Jean-Port-Joli (17070)		
	Typologie fonctionnelle		Typologie formelle		Année(s) ou période de
	hangar		à toit à deux versants droits		entre 1900-1950
	État physique		État d'authenticité		Évaluation patrimoniale
	bon/satisfaisant		évolution harmonieuse		bonne
	Commentaire				
<p>Ce bâtiment fait partie d'un ensemble de ferme composé d'une maison ancienne et d'une grange-étable. Il s'agit d'un hangar ayant probablement servi à entreposer des récoltes et à remiser des voitures d'été et d'hiver. Le bâtiment possède un bon état d'authenticité conféré par la préservation d'un revêtement extérieur en planches de bois verticales anciennement blanchi à la chaux ou teint en blanc, de portes en bois et de fenêtres en bois à carreaux. La seule composante contemporaine est la tôle profilée sur le toit.</p>					
<p>N° 2019_17070_GAPE_0308_01_08</p> <p>Matricule 2331-91-3280</p>					

	Adresse		Municipalité		
	424	Gaspé Est (avenue de)	Saint-Jean-Port-Joli (17070)		
	Typologie fonctionnelle		Typologie formelle		Année(s) ou période de
	hangar		à toit à deux versants droits		entre 1890-1940
	État physique		État d'authenticité		Évaluation patrimoniale
	bon/satisfaisant		évolution harmonieuse		bonne
	Commentaire				
<p>Ce hangar est représentatif des bâtiments avec porche en projection. Cet espace ouvert permet d'effectuer différentes tâches à l'abri des intempéries. Anciennement, le bâtiment servait d'atelier, de hangar et logeait quelques animaux. Il est aujourd'hui utilisé comme garage. Il fait partie d'un ensemble comprenant une grange et un poulailler ancien, le tout disposé derrière une maison ancienne. Il se démarque par les motifs géométriques peints sur les portes. Le bâtiment possède en outre une bonne authenticité conférée par la préservation d'un revêtement de planches de bois verticales complété de chambranles, de portes en bois et de fenêtres en bois avec de grands carreaux. La tôle et le bardeau d'asphalte sur le toit constituent les seules composantes contemporaines.</p>					
<p>N° 2019_17070_GAPE_0424_01_02</p> <p>Matricule 2431-48-5054</p>					

	Adresse		Municipalité		
	530	Gaspé Est (avenue de)	Saint-Jean-Port-Joli (17070)		
	Typologie fonctionnelle		Typologie formelle		Année(s) ou période de
	hangar		à toit à deux versants droits		entre 1850-1900
	État physique		État d'authenticité		Évaluation patrimoniale
	bon/satisfaisant		évolution harmonieuse		bonne
	Commentaire				
<p>Ce hangar est représentatif des bâtiments avec porche en projection. Cet espace ouvert permet d'effectuer différentes tâches à l'abri des intempéries. Anciennement, le bâtiment servait d'atelier, de hangar et logeait quelques animaux. Il est aujourd'hui utilisé comme garage. Il fait partie d'un ensemble comprenant une grange et un poulailler ancien, le tout disposé derrière une maison ancienne. Il se démarque par les motifs géométriques peints sur les portes. Le bâtiment possède en outre une bonne authenticité conférée par la préservation d'un revêtement de planches de bois verticales complété de chambranles, de portes en bois et de fenêtres en bois avec de grands carreaux. La tôle et le bardeau d'asphalte sur le toit constituent les seules composantes contemporaines.</p>					
<p>N° 2019_17070_GAPE_0530_01_08</p> <p>Matricule 2433-85-2236</p>					

	Adresse		Municipalité		
	547	Gaspé Est (avenue de)	Saint-Jean-Port-Joli (17070)		
	Typologie fonctionnelle		Typologie formelle		Année(s) ou période de
	grange-étable		à toit brisé		entre 1900-1930
	État physique		État d'authenticité		Évaluation patrimoniale
	excellent		mauvais		moyenne
	Commentaire				
<p>Il s'agit d'une grange-étable à toit brisé à deux étages dotée d'un campanile sur le toit et complétée d'une lucarne de garnaud accessible par un pont d'accès. Cette grange-étable a fait l'objet d'une mise en valeur et de modifications importantes à partir des années 70 pour en faire une salle de spectacle et un restaurant, aujourd'hui le théâtre d'été La Roche à Veillon et le restaurant La Boustifaille. Elle possède toujours un revêtement en bardeaux de bois. Le revêtement de tôle profilée, les agrandissements en saillie et les nombreuses fenêtres cintrées, constituent les composantes de facture contemporaine.</p>					
N° 2020_17070_GAPE_0547_00					
Matricule 2433-88-3336					

	Adresse		Municipalité		
	547	Gaspé Est (avenue de)	Saint-Jean-Port-Joli (17070)		
	Typologie fonctionnelle		Typologie formelle		Année(s) ou période de
	hangar		à toit à deux versants courbés		entre 1850-1900
	État physique		État d'authenticité		Évaluation patrimoniale
	bon/satisfaisant		évolution harmonieuse		bonne
	Commentaire				
<p>Ce bâtiment se trouve derrière une maison ancienne. La cheminée de briques pourrait indiquer qu'il s'agit d'un ancien fournil. À défaut de certitude, nous considérons ce bâtiment comme un hangar. Il possède un bon état d'authenticité conféré par la préservation d'un revêtement extérieur en bardeaux de bois complété de chambranles et de planches cornières, d'une porte en bois, de fenêtres en bois avec des carreaux et d'une cheminée de briques. La seule composante contemporaine est la tôle profilée.</p>					
N° 2019_17070_GAPE_0547_02					
Matricule 2433-88-3336					

	Adresse		Municipalité		
	693	Gaspé Est (avenue de)	Saint-Jean-Port-Joli (17070)		
	Typologie fonctionnelle		Typologie formelle		Année(s) ou période de
	grange-étable		à toit à deux versants droits		entre 1800-1865
	État physique		État d'authenticité		Évaluation patrimoniale
	bon/satisfaisant		évolution harmonieuse		supérieure
	Commentaire				
<p>Ce bâtiment est représentatif des granges-étables au toit à deux versants droits. Il est inséré dans un ensemble comprenant plusieurs bâtiments secondaire d'intérêt, le tout positionné derrière une maison ancienne. Cette grange-étable se démarque par son profil long et bas, ainsi que la présence d'une lucarne de garnaud, d'un pont d'accès et de coyaux de faitage au sommet des versants du toit permettant d'y accrocher une poulie et un câble capables de hisser une charge. Elle possède un bon état d'authenticité conféré par la préservation de revêtements de planches de bois verticales et de bardeaux de bois, de portes en bois, de fenêtres en bois à carreaux et des couleurs rouge et blanche. La tôle profilée de la toiture est la seule composante de facture contemporaine.</p>					
N° 2019_17070_GAPE_0693_01_01					
Matricule 2534-17-5966					

	Adresse		Municipalité		
	693	Gaspé Est (avenue de)	Saint-Jean-Port-Joli (17070)		
	Typologie fonctionnelle		Typologie formelle		Année(s) ou période de
	fournil		à toit à deux versants droits		vers 1830
	État physique		État d'authenticité		Évaluation patrimoniale
	travaux majeurs requis		évolution harmonieuse		supérieure
	Commentaire				
<p>Ce fournil fait partie d'une ensemble de ferme de grand intérêt. Il est très ancien et possède encore toutes ses composantes traditionnelles. Il est revêtu de planches de bois verticales en façade et de bardeau de cèdre sur les murs latéraux de même que sur son toit. La cheminée de pierre et les ouvertures en bois complètent cette petite construction qui est dotée de larmiers incurvés, une rareté dans la région pour un bâtiment agricole.</p>					
N° 2020_17070_GAPE_0693_02_02					
Matricule 2534-17-5966					

Adresse		Municipalité			
851	Gaspé Est (avenue de)	Saint-Jean-Port-Joli (17070)			
Typologie fonctionnelle		Typologie formelle		Année(s) ou période de	
grange-étable		à toit à deux versants droits		entre 1890-1930	
État physique		État d'authenticité		Évaluation patrimoniale	
bon/satisfaisant		évolution harmonieuse		bonne	
Commentaire					
<p>Le bâtiment fait partie d'un ensemble agricole d'intérêt composé de plusieurs bâtiments secondaires positionnés autour de la maison Dupont-Ouellet construite, selon des analyses dendrochronologiques, vers 1809-1810. Il s'agit d'une grange-étable à deux étages complétée d'un pont d'accès. Le bâtiment possède un bon état d'authenticité conféré par la préservation d'un revêtement extérieur en planches de bois verticales blanchi à la chaux ou teint en blanc, de portes en bois et de fenêtres en bois. Les seules composante contemporaines sont la tôle profilée sur le toit et le revêtement de papier goudronné.</p>					
N° 2019_17070_GAPE_0851_01_01					
Matricule 2535-69-9274					



Adresse		Municipalité			
851	Gaspé Est (avenue de)	Saint-Jean-Port-Joli (17070)			
Typologie fonctionnelle		Typologie formelle		Année(s) ou période de	
hangar		à toit à deux versants droits		entre 1890-1940	
État physique		État d'authenticité		Évaluation patrimoniale	
bon/satisfaisant		transformations réversibles		bonne	
Commentaire					
<p>Ce bâtiment fait partie d'un ensemble agricole d'intérêt composé de plusieurs bâtiments secondaires positionnés autour de la maison Dupont-Ouellet construite, selon des analyses dendrochronologiques, vers 1809-1810. Positionné près de la maison, il a probablement servi à remiser les voitures d'été et d'hiver, en plus de servir de hangar et peut-être d'atelier. Il repose sur des fondations de béton mais possède plusieurs composantes traditionnelles comme le revêtement de planches de bois verticales, les portes en bois, les fenêtres en bois à grands carreaux et les couleurs rouge et blanche. Un revêtement de papier goudronné, une porte et la tôle profilée sur la toiture constituent les composantes contemporaines. Le revêtement de bardeaux de bois est très dégradé et la tôle est rouillée sur la toiture.</p>					
N° 2019_17070_GAPE_0851_02_08					
Matricule 2535-69-9274					



Adresse		Municipalité			
851	Gaspé Est (avenue de)	Saint-Jean-Port-Joli (17070)			
Typologie fonctionnelle		Typologie formelle		Année(s) ou période de	
hangar		à toit à deux versants droits		entre 1810-1890	
État physique		État d'authenticité		Évaluation patrimoniale	
bon/satisfaisant		évolution harmonieuse		bonne	
Commentaire					
<p>Ce bâtiment fait partie d'un ensemble agricole d'intérêt composé de plusieurs bâtiments secondaires positionnés autour de la maison Dupont-Ouellet construite, selon des analyses dendrochronologiques, vers 1809-1810. Il est représentatif des bâtiments au toit à deux versants droits. Il est annexé à la façade est d'une grange-étable de deux étages. Ce bâtiment pourrait être plus ancien que la grange car il se démarque par la pente prononcée de sa toiture, ce qui pourrait indiquer une ancienneté certaine. Un examen de la structure et des composantes intérieures permettraient de préciser la période de construction. Il semble avoir été utilisé comme hangar mais devait servir à d'autres fonctions, peut-être pour entreposer les récoltes ou loger quelques animaux. Il possède un bon état d'authenticité conféré par la préservation d'un revêtement de planches de bois verticales, d'ouvertures en bois et des couleurs rouge et blanche. La seule composante contemporaine est la tôle profilée.</p>					
N° 2019_17070_GAPE_0851_03_08					
Matricule 2535-69-9274					



Adresse		Municipalité			
851	Gaspé Est (avenue de)	Saint-Jean-Port-Joli (17070)			
Typologie fonctionnelle		Typologie formelle		Année(s) ou période de	
fournil		à toit à deux versants droits		entre 1800-1850	
État physique		État d'authenticité		Évaluation patrimoniale	
bon/satisfaisant		évolution harmonieuse		bonne	
Commentaire					
<p>Ce bâtiment fait partie d'un ensemble agricole d'intérêt composé de plusieurs bâtiments secondaires positionnés autour de la maison Dupont-Ouellet construite, selon des analyses dendrochronologiques, vers 1809-1810. Il s'agit d'un fournil qui servait notamment à cuire du pain. La pièce forgée de la crémaillère serait l'oeuvre de François Bidary, forgeron spécialisé dans les outils à taillants et premier occupant de cette terre arrivé vers 1700. Toutefois, cela n'est encore qu'une hypothèse. Le bâtiment se trouve dans un bon état d'authenticité conféré par la préservation d'un revêtement de planches de bois verticales, d'une porte en bois, d'une fenêtre en bois et d'une cheminée en pierres. Une analyse de la structure et des composantes intérieures permettraient de mieux cerner la période de construction de ce bâtiment.</p>					
N° 2019_17070_GAPE_0851_04_02					
Matricule 2535-69-9274					



	Adresse		Municipalité	
	851	Gaspé Est (avenue de)	Saint-Jean-Port-Joli (17070)	
	Typologie fonctionnelle		Typologie formelle	Année(s) ou période de
	laiterie	à toit à pavillon	entre 1800-1840	
	État physique		État d'authenticité	Évaluation patrimoniale
	travaux majeurs requis		évolution harmonieuse	supérieure
	Commentaire			
<p>Ce bâtiment fait partie d'un ensemble agricole d'intérêt composé de plusieurs bâtiments secondaires positionnés autour de la maison Dupont-Ouellet construite, selon des analyses dendrochronologiques, vers 1809-1810. Il s'agit d'une laiterie très ancienne. Elle possède une structure de pièces sur pièces, assemblée à queue d'aronde, des planches sciées à châte et des clous forgés. De plus, le bâtiment possède un bon état d'authenticité conféré par la préservation d'un revêtement de planches de bois verticales, d'une porte en bois et d'une section de bardeaux de bois sur la toiture. La tôle profilée et le revêtement de bardeaux d'asphalte sont les seuls éléments contemporains. Afin d'assurer la pérennité de ce bâtiment, veiller à installer un nouveau revêtement de toiture (idéalement en bardeaux de bois) et à teindre le revêtement extérieur.</p>				
<p>N° 2019_17070_GAPE_0851_05_08</p> <p>Matricule 2535-69-9274</p>				

	Adresse		Municipalité	
	0	Gaspé Ouest (avenue de)	Saint-Jean-Port-Joli (17070)	
	Typologie fonctionnelle		Typologie formelle	Année(s) ou période de
	grange-étable	à toit à deux versants droits	entre 1890-1930	
	État physique		État d'authenticité	Évaluation patrimoniale
	excellent		évolution harmonieuse	bonne
	Commentaire			
<p>Ce bâtiment est situé derrière une maison ancienne qui sise au 125, avenue de Gaspé Ouest. Il s'agit d'une grange-étable à deux étages. Le bâtiment possède un bon état d'authenticité conféré par la préservation d'un revêtement extérieur en planches de bois verticales peint en blanc, de portes en bois et de fenêtres en bois à carreaux encadrées de chambranles. La seule composante contemporaine est la tôle profilée. Le bâtiment est bien entretenu et mis en valeur par l'emploi des couleurs rouge et blanche.</p>				
<p>N° 2019_17070_GAPE_0000_02</p> <p>Matricule 2228-57-8664</p>				

	Adresse		Municipalité	
	83	Gaspé Ouest (avenue de)	Saint-Jean-Port-Joli (17070)	
	Typologie fonctionnelle		Typologie formelle	Année(s) ou période de
	grange-étable	à toit à deux versants droits	entre 1890-1930	
	État physique		État d'authenticité	Évaluation patrimoniale
	bon/satisfaisant		évolution harmonieuse	bonne
	Commentaire			
<p>Ce bâtiment est représentatif des granges-étables à deux versants droits. Celle-ci se démarque par la préservation d'un intéressant campanile central et d'une annexe fermée en façade permettant d'offrir plus d'espace. Anciennement peinte en blanc ou blanchie à la chaux, cette grange-étable possède toujours plusieurs composantes anciennes telles qu'un revêtement de planches de bois verticales, des fenêtres à carreaux en bois, des portes en bois, un campanile et d'intéressants événements de ventilation.</p>				
<p>N° 2019_17070_GAPO_0083_05</p> <p>Matricule 2229-35-2933</p>				

	Adresse		Municipalité	
	110 - 112	Gaspé Ouest (avenue de)	Saint-Jean-Port-Joli (17070)	
	Typologie fonctionnelle		Typologie formelle	Année(s) ou période de
	grange-étable	à toit brisé	entre 1880-1920	
	État physique		État d'authenticité	Évaluation patrimoniale
	bon/satisfaisant		évolution harmonieuse	bonne
	Commentaire			
<p>Ce bâtiment se trouve dans un champ à l'arrière de la maison Fournier, une demeure ancestrale ayant autrefois servi de relais de diligence, selon les dires des voisins. Il est représentatif des granges-étables à toit brisé. Il se démarque par la présence d'une avancée sur la façade principale permettant d'agrandir l'espace pour loger les animaux et les véhicules agricoles. Cette grange-étable possède un bon état d'authenticité conféré par la préservation de revêtements de planches de bois verticales et de bardeaux de bois, de fenêtres à carreaux en bois, de portes en bois et des couleurs rouge et blanche.</p>				
<p>N° 2019_17070_GAPO_0110_01_02</p> <p>Matricule 2229-05-1363</p>				

Adresse		Municipalité
117	Gaspé Ouest (avenue de)	Saint-Jean-Port-Joli (17070)
Typologie fonctionnelle		Typologie formelle
moulin à farine	à toit à deux versants droits	Année(s) ou période de entre 1920-1940
État physique		État d'authenticité
excellent	évolution harmonieuse	Évaluation patrimoniale bonne
Commentaire		
Ce bâtiment est un ancien moulin à farine spécialisé dans la production de moulée pour les animaux. Construit par Joseph Gagnon, probablement entre les années 1910 et 1940, il fonctionnait au diesel. Dans les années 1950 environ, on y entame la production de statues et de bibelots en plâtre, puis en plastique. Ce bâtiment a été restauré récemment avec des matériaux traditionnels. En effet, à l'exception peut-être de la tôle profilée de la toiture, toutes les autres composantes sont adéquates telles que le revêtement de bardeaux de bois complété de chambranles et de planches cornières, les fenêtres à carreaux en bois et les portes en bois de différentes sortes. Meunerie pour la moulée d'animaux notamment pour les renards que Joseph Gagnon élevait sur sa propriété.		



N° 2019_17070_GAPO_0117_02

Matricule 2229-21-8153

Adresse		Municipalité
301	Gaspé Ouest (avenue de)	Saint-Jean-Port-Joli (17070)
Typologie fonctionnelle		Typologie formelle
fournil	à toit brisé	Année(s) ou période de entre 1880-1920
État physique		État d'authenticité
bon/satisfaisant	transformations réversibles	Évaluation patrimoniale bonne
Commentaire		
Ce bâtiment fait partie d'un ensemble de ferme situé derrière une maison ancienne. Avec sa cheminée en pierre, il est fort possible qu'il s'agisse d'un fournil. Il possède un bon état d'authenticité conféré par la préservation d'un revêtement de planches de bois verticales, d'un brisis revêtu de bardeaux de bois, d'une porte en bois, de fenêtres à carreaux en bois, d'une cheminée de pierres et des couleurs rouge et blanche. La seule composante contemporaine est le revêtement de tôle profilée que l'on retrouve sur le terrasson et la façade ouest		



N° 2019_17070_GAPO_0301_01_08

Matricule 2128-14-4120

Adresse		Municipalité
301	Gaspé Ouest (avenue de)	Saint-Jean-Port-Joli (17070)
Typologie fonctionnelle		Typologie formelle
laiterie	à toit à deux versants courbés	Année(s) ou période de entre 1850-1900
État physique		État d'authenticité
bon/satisfaisant	transformations réversibles	Évaluation patrimoniale bonne
Commentaire		
Ce bâtiment fait partie d'un ensemble de ferme situé derrière une maison ancienne. Il s'agit d'une laiterie à toit à deux versants courbés. Le bâtiment possède un bon état d'authenticité conféré par la préservation d'un revêtement extérieur en planches de bois verticales blanchi à la chaux ou teint en blanc, d'une porte en bois, d'une fenêtre en bois et de chambranles. La seule composante contemporaine est la tôle profilée.		



N° 2019_17070_GAPO_0301_02_02

Matricule 2128-14-4120

Adresse		Municipalité
325	Gaspé Ouest (avenue de)	Saint-Jean-Port-Joli (17070)
Typologie fonctionnelle		Typologie formelle
hangar	à toit à deux versants droits	Année(s) ou période de entre 1870-1940
État physique		État d'authenticité
bon/satisfaisant	évolution harmonieuse	Évaluation patrimoniale bonne
Commentaire		
Ce bâtiment est situé à l'écart de la route et est encerclé par plusieurs bâtiments commerciaux et résidentiels. Il s'agit d'un hangar à toit à deux versants droits ayant autrefois probablement servi à entreposer des grains ou du foin et à remiser des voitures d'été ou d'hiver en plus de loger quelques animaux. Il se démarque par la préservation de composantes anciennes dont un revêtement de planches de bois verticales peint en blanc, de fenêtres à carreaux en bois encadrées de chambranles et de portes en bois. Une girouette ornée d'un cheval orne la toiture. Le bâtiment repose sur un lit de pierres.		



N° 2020_17070_GAPO_0325_08

Matricule 3228-96-2431

	Adresse		Municipalité		
	377	Gaspé Ouest (avenue de)	Saint-Jean-Port-Joli (17070)		
	Typologie fonctionnelle		Typologie formelle		Année(s) ou période de
	grange-étable		à plan octogonal		entre 1890-1920
	État physique		État d'authenticité		Évaluation patrimoniale
	excellent		mauvais		bonne
Commentaire					
La MRC de L'Islet possédait autrefois plusieurs granges-étables octogonales. Il s'agit ici de l'une des deux seules à avoir été conservées. Celle-ci aurait été construite par le cultivateur Israël Bourgault. Toutefois, cette grange-étable a subi un nombre considérable d'interventions qui diminuent sa valeur patrimoniale. Parmi celles-ci, notons l'ajout de nombreuses ouvertures et de différentes saillies (vaste terrasse, marquise, auvent), les fenêtres coulissantes en PVC, les faux volets, les portes en aluminium, le revêtement de bardeaux d'asphalte et une nouvelle rampe d'accès couverte de gravier.					
N° 2019_17070_GAPO_0377_08					
Matricule 2027-89-7853					

	Adresse		Municipalité		
	683	Gaspé Ouest (avenue de)	Saint-Jean-Port-Joli (17070)		
	Typologie fonctionnelle		Typologie formelle		Année(s) ou période de
	grange-étable		à deux versants droits		entre 1900-1930
	État physique		État d'authenticité		Évaluation patrimoniale
	bon/satisfaisant		évolution harmonieuse		bonne
Commentaire					
Il s'agit d'une grange-étable à toit à deux versants droits possédant deux étages. Plusieurs composantes anciennes ont été préservées comme le revêtement de planches de bois verticales anciennement chaulé ou peint en blanc, les fenêtres en bois à carreaux encadrées de chambranles et les portes en bois peintes en rouge. Un pont d'accès se trouvait autrefois près de la grange pour rendre l'étage accessible semble disparu.					
N° 2020_17070_GAPO_0683_08					
Matricule 1925-65-4074					

	Adresse		Municipalité		
	710	Gaspé Ouest (avenue de)	Saint-Jean-Port-Joli (17070)		
	Typologie fonctionnelle		Typologie formelle		Année(s) ou période de
	caveau à légumes		à toit à deux versants droits		entre 1800-1900
	État physique		État d'authenticité		Évaluation patrimoniale
	excellent		évolution harmonieuse		exceptionnelle
Commentaire					
Ce bien fait partie du site patrimonial Philippe-Aubert-de-Gaspé composé de cette construction, de la reconstitution du manoir seigneurial de la famille Aubert de Gaspé et d'un ancien fournil. Il s'agit d'un caveau à légumes édifié au milieu du 19e siècle. Il possède une structure en pierres à moellons et de poutres de bois recouverte d'un couvert végétal ainsi qu'une porte en bois. On le retrouve à l'arrière du site.					
N° 2019_17070_GAPO_0710_01_01					
Matricule 1925-28-0219					

	Adresse		Municipalité		
	710	Gaspé Ouest (avenue de)	Saint-Jean-Port-Joli (17070)		
	Typologie fonctionnelle		Typologie formelle		Année(s) ou période de
	fournil		à toit en croupe		vers 1764
	État physique		État d'authenticité		Évaluation patrimoniale
	bon/satisfaisant		évolution harmonieuse		exceptionnelle
Commentaire					
Ce bâtiment fait partie du site patrimonial Philippe-Aubert-de-Gaspé composé de ce bâtiment, de la reconstitution du manoir seigneurial de la famille Aubert de Gaspé et d'un ancien caveau à légumes. Il s'agit d'un fournil qui abrite un puits et un four à pain. Construit vers 1764 à l'époque de la construction du manoir seigneurial par Ignace Aubert de Gaspé, il s'agit de l'un des plus anciens fournils conservés au Québec. Les travaux de restauration ont été effectués dans le respect du bâtiment. Toutes les composantes sont de facture traditionnelle. On retrouve notamment une toiture en croupe revêtue de bardeaux de bois, un revêtement extérieur en planches de bois verticales, des fenêtres en bois à carreaux, une porte en bois, une cheminée et un four de pierres.					
N° 2019_17070_GAPO_0710_02_06_01					
Matricule 1925-28-0219					

	Adresse		Municipalité			
	854	Gaspé Ouest (avenue de)	Saint-Jean-Port-Joli (17070)			
	Typologie fonctionnelle		Typologie formelle		Année(s) ou période de	
	fournil		à toit à deux versants droits		entre	1890-1930
	État physique		État d'authenticité		Évaluation patrimoniale	
	bon/satisfaisant		évolution harmonieuse		bonne	
	Commentaire					
<p>Ce bâtiment est situé à droite d'une maison construite vers 1822 pour le marchand Jean-Marie Bélanger. Il s'agit d'un ancien fournil. Le bâtiment possède un bon état d'authenticité conféré par la préservation de revêtements extérieurs en planches de bois verticales peint en blanc et de bardeaux de bois, d'une porte en bois et de fenêtres en bois à carreaux. Les seules composantes contemporaines sont la tôle profilée sur le toit et une porte en acier.</p>						
<p>N° 2019_17070_GAPO_0854_02</p> <p>Matricule 1824-88-2164</p>						

	Adresse		Municipalité			
	729a	729b Grand-Village (chemin du)	Saint-Jean-Port-Joli (17070)			
	Typologie fonctionnelle		Typologie formelle		Année(s) ou période de	
	fournil		à toit à deux versants droits		entre	1800-1850
	État physique		État d'authenticité		Évaluation patrimoniale	
	bon/satisfaisant		évolution harmonieuse		supérieure	
	Commentaire					
<p>Ce bâtiment se trouve près du chemin, dans un rang caractérisé par une concentration agricole dense et la présence d'une belle haie d'arbres formant une voûte au-dessus de la route. Cet ancien fournil possède toujours à l'intérieur un vieux four à pain. Il a probablement été construit entre 1800 et 1850 et aurait pu servir de maison. Il se trouve sur une terre concédée à des familles Caron, vers 1800 qui l'occupent pendant près de 150 ans. Il se démarque par son imposante cheminée de pierre qui saille sur le versant arrière du toit. Plusieurs composantes de facture traditionnelle sont observables comme le revêtement de planches de bois verticales, les portes en bois, les fenêtres en bois avec des carreaux, les chambranles, la cheminée de pierre.</p>						
<p>N° 2019_17070_GRVI_0729_02</p> <p>Matricule 2024-60-0312</p>						

	Adresse		Municipalité			
	729a	729b Grand-Village (chemin du)	Saint-Jean-Port-Joli (17070)			
	Typologie fonctionnelle		Typologie formelle		Année(s) ou période de	
	grange-étable		à toit à deux versants droits		entre	1900-1950
	État physique		État d'authenticité		Évaluation patrimoniale	
	bon/satisfaisant		évolution harmonieuse		bonne	
	Commentaire					
<p>Ce bâtiment est situé dans un secteur rural de Saint-Jean-Port-Joli et fait partie d'un ensemble de ferme. Il s'agit d'une grange-étable à toit brisé. Elle se démarque par sa toiture percée de nombreuses lucarnes à toit brisé, ses grandes dimensions et son pont d'accès imposant situé à l'une de ses extrémités. Plusieurs composantes anciennes ont été préservées comme le revêtement de planches de bois verticales anciennement chaulé ou peint en blanc, les fenêtres à carreaux en bois encadrées de chambranles et les portes en bois. Des composantes contemporaines figurent aussi sur le bâtiment comme la tôle profilée, les portes en acier et les portes de garage.</p>						
<p>N° 2020_17070_GRVI_0729_04</p> <p>Matricule 2024-60-0312</p>						

	Adresse		Municipalité			
	753	Grand-Village (chemin du)	Saint-Jean-Port-Joli (17070)			
	Typologie fonctionnelle		Typologie formelle		Année(s) ou période de	
	hangar		à toit à deux versants droits		en	1902
	État physique		État d'authenticité		Évaluation patrimoniale	
	bon/satisfaisant		transformations réversibles		bonne	
	Commentaire					
<p>Ce bâtiment est situé un peu en retrait d'un chemin de campagne, près d'une maison. Il s'agit de l'ancienne école de rang no 10. Construite en 1902, agrandie en 1922, elle est fermée en 1955 et acquise par la Société Coopérative agricole d'amélioration des terres pour y aménager un atelier de réparations. Aujourd'hui, elle sert de hangar et de garage; on y remise notamment un petit tracteur. Plusieurs transformations ont altéré son aspect d'origine, mais elle possède toujours son revêtement de bardeaux de bois complété de planches cornières, ses fenêtres en bois à carreaux entourées de chambranles, sa volumétrie rectangulaire et sa lucarne à pignon.</p>						
<p>N° 2019_17070_GRVI_0753_01</p> <p>Matricule 2024-40-6947</p>						

Adresse		Municipalité			
777	Grand-Village (chemin du)	Saint-Jean-Port-Joli (17070)			
Typologie fonctionnelle		Typologie formelle		Année(s) ou période de	
hangar		à toit à deux versants droits		entre 1900-1950	
État physique		État d'authenticité		Évaluation patrimoniale	
bon/satisfaisant		évolution harmonieuse		bonne	
<p>Commentaire</p> <p>Ce hangar est situé derrière la maison Caron construite vers 1777-1779. Avec sa cheminée de brique permettant de chauffer le bâtiment et les portes à double vantail en bois, il aurait pu servir d'atelier ou de fournil en plus de servir à remiser des voitures d'été ou d'hiver. Il possède plusieurs composantes de facture traditionnelle comme le revêtement de planches de bois verticales, les portes en bois, les fenêtres à carreaux en bois, les chambranles, les motifs géométriques sur la porte coulissante et les couleurs rouge et blanche. Le revêtement de tôle profilée constitue la seule composante contemporaine.</p>					
<p>N° 2019_17070_GRVI_0777_08</p> <p>Matricule 2023-47-0473</p>					



Adresse		Municipalité			
0	Moulin (chemin du)	Saint-Jean-Port-Joli (17070)			
Typologie fonctionnelle		Typologie formelle		Année(s) ou période de	
grange-étable		à toit brisé		entre 1900-1950	
État physique		État d'authenticité		Évaluation patrimoniale	
bon/satisfaisant		transformations réversibles		moyenne	
<p>Commentaire</p> <p>Ce bâtiment fait partie d'un ensemble de ferme composé d'une maison ancienne et d'autres bâtiments agricoles. Il s'agit d'une grange-étable à toit brisé, annexée à un bâtiment agricole à toit à deux versants droits de deux étages qui pourrait être plus ancien. La grange-étable est coiffée d'un évent de ventilation et possède toujours ses portes en bois anciennes. Toutefois, les anciennes fenêtres à carreaux ont été remplacées par des fenêtres à manivelle, toutes les façades ont été revêtues de tôle et une imposante porte de garage a été installée sur la façade est. Le petit bâtiment rouge qui y est adossé est recouvert de planches de bois verticales et percé de fenêtres en bois anciennes. Cette grange-étable se situe derrière une propriété qui sise au 714, chemin du Moulin.</p>					
<p>N° 2020_17070_MOUL_0000_08</p> <p>Matricule 1923-92-3794</p>					



Adresse		Municipalité			
473	Moulin (chemin du)	Saint-Jean-Port-Joli (17070)			
Typologie fonctionnelle		Typologie formelle		Année(s) ou période de	
atelier		à toit à deux versants droits		entre 1900-1950	
État physique		État d'authenticité		Évaluation patrimoniale	
bon/satisfaisant		transformations réversibles		bonne	
<p>Commentaire</p> <p>Ce bâtiment se dresse près d'une maison ancienne, tout près du fleuve Saint-Laurent, et dans le hameau Trois-Saumons. Avec ses grandes dimensions, ses ouvertures multiples et sa porte haute, ce bâtiment est probablement plus qu'un hangar. Il aurait peut-être servi comme atelier ou comme entrepôt de marchandises. À l'exception de la tôle profilée qui revêt la toiture et les façades, les autres composantes sont de facture traditionnelle et fort probablement d'origine. Parmi elles, notons les portes de bois constituées de planches obliques et les fenêtres en bois à grands carreaux.</p>					
<p>N° 2019_17070_MOUL_0473_02</p> <p>Matricule 1824-34-0089</p>					



Adresse		Municipalité			
515	Moulin (chemin du)	Saint-Jean-Port-Joli (17070)			
Typologie fonctionnelle		Typologie formelle		Année(s) ou période de	
moulin à farine		à toit à deux versants droits		en 1850	
État physique		État d'authenticité		Évaluation patrimoniale	
excellent		évolution harmonieuse		supérieure	
<p>Commentaire</p> <p>Entre 1801 et le milieu du 19e siècle, la famille Harrower est locataire d'un bail emphytéotique d'un ensemble industriel près de la rivière Trois-Saumons comprenant une distillerie, un moulin à scie et un moulin à farine. Devenu dangereux, ce moulin à farine érigé par la famille Aubert de Gaspé pour moudre le grain des censitaires de la seigneurie de Saint-Jean-Port-Joli est presque entièrement démoli en 1850, sous l'instigation de Charles ou David Harrower. L'année 1850 est d'ailleurs inscrite sur le mur sud. Suite à la débâcle financière des Harrower, le moulin passe entre les mains de plusieurs meuniers à gages employés par la famille Aubert de Gaspé, pour ensuite être vendu dans les années 1870. Il a entre autre appartenu à des Bourgault et des Hudon. Le moulin reste en opération jusqu'en 1976. Le bâtiment possède un bon état d'authenticité, il a été restauré avec soin. La tôle profilée de la toiture et le revêtement de papier goudronné sont les seules composantes contemporaines.</p>					
<p>N° 2019_17070_MOUL_0515_13_01</p> <p>Matricule 1824-86-3219</p>					



	Adresse		Municipalité		
	24a	- 24b	Roy Est (chemin du)	Saint-Jean-Port-Joli (17070)	
	Typologie fonctionnelle		Typologie formelle		Année(s) ou période de
	beurrerie		à toit à deux versants droits		vers 1910
	État physique		État d'authenticité		Évaluation patrimoniale
	excellent		évolution harmonieuse		bonne
	Commentaire				
<p>Ce bâtiment est situé dans le village de Saint-Jean-Port-Joli. Il s'agit d'une ancienne beurrerie ayant appartenu à différents propriétaires tels qu'Arnaud Bourgault (1910), Alfred Bélanger, Albert Tremblay, Alfred Dubé (1928) et la Coopérative agricole de Saint-Jean-Port-Joli (1942). Avec ses ouvertures localisées dans le mur pignon, ses deux versants droits et son ornementation sobre, l'édifice est représentatif du courant vernaculaire américain. Il possède un excellent état d'authenticité conféré par la préservation d'un revêtement extérieur en planches de bois horizontales complété de chambranles et de planches cornières, de fenêtres à carreaux en bois, de portes à panneaux en bois, d'un revêtement de tôle pincée sur l'auvent et des galeries couvertes.</p>					
N° 2019_17070_CROY_0024_02					
Matricule 2230-36-1958					

	Adresse		Municipalité		
	187	-	7e Rang Est	Saint-Marcel (17020)	
	Typologie fonctionnelle		Typologie formelle		Année(s) ou période de
	grange-étale		à toit à deux versants droits		entre 1920-1950
	État physique		État d'authenticité		Évaluation patrimoniale
	bon/satisfaisant		transformations réversibles		moyenne
	Commentaire				
<p>Ce bâtiment est situé à l'écart de la route, sur un terrain abondamment boisé et près d'une maison. Il s'agit d'une grange-étale à toit à deux versants droits complétée d'une annexe avec un toit en appentis. Plusieurs composantes anciennes ont été préservées comme le revêtement de planches de bois verticales anciennement chaulé ou peint en blanc, le revêtement de bardeaux de bois, les fenêtres à carreaux en bois et les portes en bois. La seule composante contemporaine est la tôle profilée de la toiture. Le revêtement de bardeaux de bois est en mauvais état et plusieurs bardeaux devraient être remplacés.</p>					
N° 2020_17020_7RAE_0187_02					
Matricule 4195-11-4980					

	Adresse		Municipalité		
	0	-	7e Rang Ouest	Saint-Marcel (17020)	
	Typologie fonctionnelle		Typologie formelle		Année(s) ou période de
	cabane à sucre		à toit à deux versants droits		en 1920
	État physique		État d'authenticité		Évaluation patrimoniale
	bon/satisfaisant		évolution harmonieuse		bonne
	Commentaire				
<p>Ce bâtiment est enfoui dans un dense couvert forestier, près d'un rang de la campagne de Saint-Marcel. Il s'agit d'une cabane à sucre. L'année 1920 est inscrite sur l'une des façades ce qui indique que le bâtiment aurait probablement été édifié cette année-là. Le bâtiment possède un bon état d'authenticité conféré par la préservation d'un revêtement extérieur en planches de bois verticales et horizontales, d'une porte en bois et de fenêtres en bois avec des carreaux. La seule composante contemporaine est la tôle profilée sur le toit. À noter que ce bâtiment est situé près du 26, 7e Rang Ouest.</p>					
N° 2019_17020_7RAO_0000_02					
Matricule 3894-31-2351					

	Adresse		Municipalité		
	190	-	285 (route)	Saint-Marcel (17020)	
	Typologie fonctionnelle		Typologie formelle		Année(s) ou période de
	grange-étale		à toit brisé		entre 1900-1950
	État physique		État d'authenticité		Évaluation patrimoniale
	bon/satisfaisant		transformations réversibles		moyenne
	Commentaire				
<p>Ce bâtiment est situé dans un secteur rural de Saint-Marcel, en cour arrière d'une maison ancienne. Il s'agit d'une grange-étale à toit brisé complétée d'une lucarne de garnaud accessible par un pont d'accès. Elle se démarque par son imposte vitrée au-dessus des portes de la lucarne. Cet élément est habituellement observable sur des granges-étales des régions du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie. Les portes et les fenêtres sont anciennes. Les façades extérieures ont été revêtues de tôle profilée. Plusieurs éléments en bois sont en mauvais état.</p>					
N° 2020_17020_285R_0190_08_02					
Matricule 3697-53-4681					

	Adresse		Municipalité		
	59	Bélangier (route)	Saint-Marcel (17020)		
	Typologie fonctionnelle		Typologie formelle		Année(s) ou période de
	grange-étable		à toit brisé		entre 1900-1950
	État physique		État d'authenticité		Évaluation patrimoniale
	bon/satisfaisant		transformations réversibles		moyenne
	Commentaire Il s'agit d'une grange-étable à toit brisé complétée d'une lucarne de garnaud se prolongeant vers l'avant accessible par un pont d'accès. Des transformations réversibles ont été effectuées. Des sections du revêtement extérieur en bois et la toiture ont été recouverts de tôle profilée. Des fenêtres en bois avec des carreaux encadrées de chambranles et des portes en bois ont été préservées.				
N° 2020_17020_BELA_0059_08_02 Matricule 3894-31-2351					

	Adresse		Municipalité		
	0	Taché Est (chemin)	Saint-Marcel (17020)		
	Typologie fonctionnelle		Typologie formelle		Année(s) ou période de
	grange-étable		à toit brisé		entre 1900-1950
	État physique		État d'authenticité		Évaluation patrimoniale
	bon/satisfaisant		évolution harmonieuse		bonne
	Commentaire Ce bâtiment se trouve dans un secteur rural de Saint-Marcel, très près de la voie publique, plus précisément, près du 382, chemin Taché Est. Il s'agit d'une grange-étable à toit brisé. Elle se démarque par sa toiture percée de lucarnes et la préservation de plusieurs composantes anciennes comme le revêtement de planches de bois verticales, le revêtement de bardeaux de bois, les fenêtres à carreaux et les portes en bois. Les seules composantes contemporaines sont la tôle profilée et les événements de la toiture. Un imposant corps de bâtiment contemporain à fonction agricole, revêtu de planches de bois verticales, a été greffé sur la façade est.				
N° 2020_17020_CTAC_0000_02 Matricule 4099-81-2096					

	Adresse		Municipalité		
	0	Taché Est (chemin)	Saint-Marcel (17020)		
	Typologie fonctionnelle		Typologie formelle		Année(s) ou période de
	grange-étable		à toit à deux versants droits		entre 1900-1930
	État physique		État d'authenticité		Évaluation patrimoniale
	bon/satisfaisant		transformations réversibles		moyenne
	Commentaire Ce bâtiment est situé dans un secteur rural de Saint-Marcel, près d'une propriété qui sise au 420, chemin Taché Est. Il forme en ensemble de ferme composé d'une maison ancienne et d'autres bâtiments agricoles. Il s'agit d'une grange-étable à toit à deux versants droits complétée d'un pont d'accès. Il possède quelques composantes anciennes comme le revêtement en planches de bois verticales et horizontales, les fenêtres à carreaux en bois et les portes en bois. La tôle profilée qui recouvre la toiture et une partie des façades est contemporaine.				
N° 2020_17020_CTAC_0000_02_0 Matricule 4199-15-8765					

	Adresse		Municipalité		
	0	Taché Est (chemin)	Saint-Marcel (17020)		
	Typologie fonctionnelle		Typologie formelle		Année(s) ou période de
	grange-étable		à toit à deux versants droits		entre 1900-1930
	État physique		État d'authenticité		Évaluation patrimoniale
	bon/satisfaisant		évolution harmonieuse		bonne
	Commentaire Il s'agit d'une grange-étable à deux étages complétée d'un pont d'accès qui se situe derrière une propriété sise au 81, chemin Taché Est. Le bâtiment possède un bon état d'authenticité conféré par la préservation d'un revêtement extérieur en planches de bois verticales ainsi que des fenêtres à carreaux en bois et d'une porte en bois. La seule composante contemporaine est la tôle profilée sur le toit.				
N° 2019_17020_CTAC_0000_02_02 Matricule 3995-11-6288					

	Adresse		Municipalité		
	0	Taché Est (chemin)	Saint-Marcel (17020)		
	Typologie fonctionnelle		Typologie formelle		Année(s) ou période de
	grange-étable		à toit brisé		entre 1930-1950
	État physique		État d'authenticité		Évaluation patrimoniale
	travaux majeurs requis		évolution harmonieuse		bonne
	Commentaire				
<p>Ce bâtiment est situé dans un secteur rural de Saint-Marcel, près d'une propriété qui sise au 307, chemin Taché Est. Il s'agit d'une grange-étable à toit brisé. Elle possède une structure de planches de bois revêtu d'un revêtement de papier goudronné (papier-brique) qui pourrait être d'origine. D'autres composantes sont également anciennes comme les portes de bois et les fenêtres à carreaux en bois. Le revêtement extérieur doit être remplacé et plusieurs composantes de bois sont en mauvais état. La tôle profilée est le seul élément de facture contemporaine de ce bâtiment, mais elle convient bien à un bâtiment agricole érigée entre les années 1930 et 1950, comme c'est probablement le cas pour ce cas-ci.</p>					
<p>N° 2020_17020_CTAC_0000_08_02</p> <p>Matricule 4197-22-1231</p>					

	Adresse		Municipalité		
	33	Taché Est (chemin)	Saint-Marcel (17020)		
	Typologie fonctionnelle		Typologie formelle		Année(s) ou période de
	hangar		à toit à deux versants droits		entre 1900-1950
	État physique		État d'authenticité		Évaluation patrimoniale
	bon/satisfaisant		évolution harmonieuse		bonne
	Commentaire				
<p>Ce bâtiment est situé derrière une maison dans le village de Saint-Marcel. Il s'agit d'un hangar. Le bâtiment possède un bon état d'authenticité conféré par la préservation d'un revêtement extérieur en bardeaux de bois complété de planches cornières, de portes en bois et de fenêtres en bois avec des carreaux encadrées de chambranles. La seule composante contemporaine est la tôle profilée sur le toit.</p>					
<p>N° 2019_17020_CTAC_0033_01_01</p> <p>Matricule 3895-12-2173</p>					

	Adresse		Municipalité		
	38	Taché Est (chemin)	Saint-Marcel (17020)		
	Typologie fonctionnelle		Typologie formelle		Année(s) ou période de
	hangar		à toit à deux versants droits		entre 1900-1950
	État physique		État d'authenticité		Évaluation patrimoniale
	bon/satisfaisant		évolution harmonieuse		moyenne
	Commentaire				
<p>Ce bâtiment est situé derrière une maison dans le village de Saint-Marcel. Il s'agit d'un hangar ayant probablement servi à plusieurs fonctions comme remiser des voitures, entreposer des récoltes, loger des animaux ou servir d'atelier de réparation. Le revêtement extérieur en papier-brique n'est pas d'origine. Le bâtiment possède des portes en bois, des fenêtres à carreaux en bois encadrées de chambranles, des planches cornières et un volume annexe à l'arrière revêtu de bardeaux de bois et de planches de bois verticales autrefois teint en blanc.</p>					
<p>N° 2019_17020_CTAC_0038_02_02</p> <p>Matricule 3795-48-3894</p>					

	Adresse		Municipalité		
	47	Taché Est (chemin)	Saint-Marcel (17020)		
	Typologie fonctionnelle		Typologie formelle		Année(s) ou période de
	grange-étable		à toit à deux versants droits		vers 1902
	État physique		État d'authenticité		Évaluation patrimoniale
	bon/satisfaisant		évolution harmonieuse		bonne
	Commentaire				
<p>Ce bâtiment est situé au coeur du village de Saint-Marcel, à l'arrière d'une maison ancienne, construite vers 1902. Il s'agit d'une grange-étable à toit à deux versants droits complétée d'un pont d'accès et d'une annexe comprenant de nombreuses ouvertures. Elle possède plusieurs composantes anciennes comme le revêtement de planches de bois verticales anciennement chaulé ou peint en blanc, les portes en bois et les fenêtres à carreaux en bois encadrées de chambranles peints en rouge. La tôle profilée de la toiture est la seule composante contemporaine. Cette grange-étable pourrait avoir été construite en même temps que la maison au début du 20e siècle. Chose certaine, elle servait à loger les chevaux des paroissiens durant la messe à l'église de Saint-Marcel, située tout près.</p>					
<p>N° 2020_17020_CTAC_0047_01_06_02</p> <p>Matricule 3895-23-2477</p>					

Adresse		Municipalité
107	Taché Est (chemin)	Saint-Marcel (17020)
Typologie fonctionnelle		Typologie formelle
porcherie	à toit à deux versants droits	Année(s) ou période de
État physique		Évaluation patrimoniale
bon/satisfaisant	évolution harmonieuse	moyenne
Commentaire		
<p>Le bâtiment est situé à l'arrière d'une maison ancienne, sur une colline, ce qui permet de le voir de loin. Il s'agit d'une ancienne porcherie, probablement construite entre 1920 et 1960, entièrement revêtue de tôle profilée (façades et toiture). Les fenêtres à carreaux en bois encadrées de chambranles peints en rouge, les portes en bois et les planches cornières sont probablement d'origine. La structure est composée de madriers de bois et le bâtiment est isolé avec des copeaux de bois (« ripe »).</p>		
N° 2020_17020_CTAC_0107_08_02		
Matricule 3995-34-7934		



Adresse		Municipalité
151	Taché Est (chemin)	Saint-Marcel (17020)
Typologie fonctionnelle		Typologie formelle
grange-étable	à toit brisé	Année(s) ou période de
État physique		Évaluation patrimoniale
bon/satisfaisant	évolution harmonieuse	bonne
Commentaire		
<p>Il s'agit d'une grange-étable à toit brisé complété d'une lucarne de garnaud et d'un pont d'accès. Le bâtiment possède un bon état d'authenticité conféré par la préservation d'un revêtement extérieur en planches de bois verticales, de portes en bois et de fenêtres en bois avec des carreaux. La seule composante contemporaine est la tôle profilée sur le toit.</p>		
N° 2020_17020_CTAC_0151_08_02		
Matricule 3995-59-8122		



Adresse		Municipalité
466	Taché Est (chemin)	Saint-Marcel (17020)
Typologie fonctionnelle		Typologie formelle
grange-étable	à toit à deux versants droits	Année(s) ou période de
État physique		Évaluation patrimoniale
bon/satisfaisant	transformations réversibles	moyenne
Commentaire		
<p>Ce bâtiment se trouve dans un secteur rural de Saint-Marcel, près de la voie publique et d'une maison. Il s'agit d'une grange-étable à toit à deux versants droits complétée d'un pont d'accès. Elle se démarque par la présence de deux campaniles revêtus de bardeaux de bois. Quelques composantes anciennes ont été préservées comme le revêtement de planches de bois verticales anciennement chaulé ou peint en blanc et les fenêtres à carreaux du volume annexe. Une ouverture de porte de garage a été percée récemment. Les fenêtres, la porte de garage et la tôle profilée sont contemporains.</p>		
N° 2020_17020_CTAC_0466_08		
Matricule 4299-03-9935		



Adresse		Municipalité
15	Taché Ouest (chemin)	Saint-Marcel (17020)
Typologie fonctionnelle		Typologie formelle
atelier de forge	à toit à deux versants droits	Année(s) ou période de
État physique		Évaluation patrimoniale
bon/satisfaisant	évolution harmonieuse	bonne
Commentaire		
<p>Ce bâtiment est situé dans le village de Saint-Marcel. Il s'agit d'une ancienne forge ayant appartenu au forgeron Camille Pelletier, installé à Saint-Marcel où il ouvre la forge en 1942. Celle-ci était opérée au rez-de-chaussée et l'étage logeait le forgeron jusqu'à la construction de la résidence actuelle. M. Pelletier a également été maréchal-ferrant et charron. À une date indéterminée, peut-être dans les années 1950-1960, un garage est construit à gauche du bâtiment. Cette ancienne forge possède plusieurs composantes d'origine comme des portes en bois et des fenêtres en bois à carreaux encadrées de chambranles ainsi qu'une fenêtre en losange, élément typique de plusieurs maisons du village de Saint-Marcel. La toiture et les façades extérieures ont été recouvertes de tôle.</p>		
N° 2019_17020_CTAO_0015_01		
Matricule 3794-68-9332		



Adresse		Municipalité
16	Taché Ouest (chemin)	Saint-Marcel (17020)
Typologie fonctionnelle		Typologie formelle
grange-étable	à toit à deux versants droits	Année(s) ou période de entre 1890-1930
État physique		État d'authenticité
bon/satisfaisant	état complet	Évaluation patrimoniale bonne
Commentaire		
<p>Ce bâtiment fait partie d'un ensemble de ferme composé d'une maison ancienne et de plusieurs bâtiments agricoles. Il s'agit d'une grange-étable complétée d'un pont d'accès à l'arrière. Le bâtiment possède un bon état d'authenticité conféré par la préservation d'un revêtement extérieur en planches de bois verticales, d'un revêtement de bardeaux de bois sur le toit, de portes en bois et de fenêtres en bois avec des carreaux encadrés de chambranles. Cette grange-étable se trouve sur la ferme des frères Pelletier (Pierre, Elzéar et Alexis Pelletier), les premiers colons de Saint-Marcel, arrivés vers 1876, en provenance de Saint-Cyrille-de-Lessard.</p>		



N° 2019_17020_CTAO_0016_01_08_03

Matricule 3795-14-0577

Adresse		Municipalité
227	Taché Ouest (chemin)	Saint-Marcel (17020)
Typologie fonctionnelle		Typologie formelle
grange-étable	à toit à deux versants droits	Année(s) ou période de entre 1900-1950
État physique		État d'authenticité
bon/satisfaisant	évolution harmonieuse	Évaluation patrimoniale bonne
Commentaire		
<p>Ce bâtiment est situé près d'une maison et d'un chemin de la campagne de Saint-Marcel. Il s'agit d'une grange-étable à deux étages complétée d'un pont d'accès. Le bâtiment possède un bon état d'authenticité conféré par la préservation d'un revêtement extérieur en planches de bois verticales, de portes en bois et de fenêtres en bois avec des carreaux encadrés de chambranles. La seule composante contemporaine est la tôle profilée sur le toit.</p>		



N° 2019_17020_CTAO_0227_08_01

Matricule 3692-12-8935

Adresse		Municipalité
183	Gagnon (rang des)	Saint-Omer (17005)
Typologie fonctionnelle		Typologie formelle
grange-étable	à toit à deux versants droits	Année(s) ou période de entre 1920-1950
État physique		État d'authenticité
excellent	transformations réversibles	Évaluation patrimoniale bonne
Commentaire		
<p>Ce bâtiment fait partie d'un ensemble composé d'une maison et de plusieurs bâtiments secondaires. Il s'agit d'une grange-étable à deux versants droits complétée de plusieurs annexes. Des parties du revêtement, de même que la toiture, sont recouvertes de tôle profilée mais le reste possède une bonne authenticité. On retrouve un revêtement extérieur composé de planches de bois verticales et de bardeaux de bois, des portes en bois et des fenêtres en bois à carreaux encadrés de chambranles.</p>		



N° 2019_17005_GAGN_0183_01_08_02

Matricule 6411-41-7812

Adresse		Municipalité
183	Gagnon (rang des)	Saint-Omer (17005)
Typologie fonctionnelle		Typologie formelle
hangar	à toit à deux versants droits	Année(s) ou période de entre 1920-1950
État physique		État d'authenticité
bon/satisfaisant	transformations réversibles	Évaluation patrimoniale moyenne
Commentaire		
<p>Ce bâtiment fait partie d'un ensemble composé d'une maison et de plusieurs bâtiments secondaires. Il s'agit d'un hangar. Le bâtiment possède un bon état d'authenticité conféré par la préservation d'un revêtement extérieur en planches de bois verticales et de fenêtres en bois avec des carreaux encadrés de chambranles. La toiture est revêtue de tôle profilée et les portes semblent toutes contemporaines.</p>		



N° 2019_17005_GAGN_0183_02_08

Matricule 6411-41-7812

Adresse		Municipalité
71	Nord (rang du)	Saint-Omer (17005)
Typologie fonctionnelle	Typologie formelle	Année(s) ou période de
grange-étable	à toit à deux versants droits	entre 1900-1940
État physique	État d'authenticité	Évaluation patrimoniale
travaux majeurs requis	évolution harmonieuse	bonne
Commentaire		
<p>Ce bâtiment est situé dans un secteur rural et forestier de Saint-Omer, à proximité d'une maison. Il s'agit d'une grange-étable à toit à deux versants droits complétée d'un pont d'accès. Quelques composantes anciennes ont été préservées comme le revêtement de planches de bois verticales, les portes en bois et les fenêtres à carreaux en bois encadrées de chambranles. La tôle profilée de la toiture est la seule composante contemporaine. Des signes d'affaissement montrent que le bâtiment pourrait avoir besoin d'être solidifié. Plusieurs carreaux manquent aux fenêtres.</p>		



N° 2020_17005_RNOR_0071_01

Matricule 5912-16-9823

Adresse		Municipalité
125	Pelletier (rang des)	Saint-Omer (17005)
Typologie fonctionnelle	Typologie formelle	Année(s) ou période de
grange-étable	à toit brisé	entre 1920-1950
État physique	État d'authenticité	Évaluation patrimoniale
bon/satisfaisant	évolution harmonieuse	bonne
Commentaire		
<p>Ce bâtiment est situé dans un secteur rural de Saint-Omer, à proximité d'une maison. Il s'agit d'une grange-étable à toit brisé. Elle se démarque par son bon état d'authenticité conféré par la préservation d'un revêtement de planches de bois verticales, d'un revêtement de bardeaux de bois, de portes en bois et de fenêtres à carreaux en bois. La tôle profilée de la toiture est la seule composante contemporaine. Plusieurs carreaux manquent aux fenêtres.</p>		



N° 2020_17005_RPEL_0125_08_01

Matricule 6111-78-8973

Adresse		Municipalité
285	Pelletier (rang des)	Saint-Omer (17005)
Typologie fonctionnelle	Typologie formelle	Année(s) ou période de
atelier de forge	à toit à deux versants droits	entre 1938-1950
État physique	État d'authenticité	Évaluation patrimoniale
bon/satisfaisant	évolution harmonieuse	bonne
Commentaire		
<p>Ce bâtiment se trouve dans le village de Saint-Omer, près d'une maison. Il s'agit d'une ancienne forge. Joseph-Émile Morin y a pratiqué le métier de forgeron à partir des années 1940 environ. Spécialisé dans le ferrage des chevaux, il a aussi fabriqué plusieurs voitures d'hiver et d'été et des pièces métalliques pour la compagnie Price de Chicoutimi. Il a appris son métier à Saint-Joseph-de-Kamouraska chez le forgeron Léon Soucy et le compléta à Lac-des-Aigles chez Antonio Morin avec qui il a travaillé pendant quatre ans. Ensuite, il ouvrit sa propre boutique à Saint-Omer. Ce bâtiment possède un excellent état d'authenticité. Toutes les composantes sont de facture traditionnelle et plusieurs sont probablement d'origine.</p>		



N° 2019_17005_RPEL_0285_02_01

Matricule 6313-57-6770

Adresse		Municipalité
315	Pelletier (rang des)	Saint-Omer (17005)
Typologie fonctionnelle	Typologie formelle	Année(s) ou période de
grange-étable	à toit à deux versants droits	entre 1900-1930
État physique	État d'authenticité	Évaluation patrimoniale
travaux majeurs requis	évolution harmonieuse	bonne
Commentaire		
<p>Ce bâtiment est situé dans un secteur rural de Saint-Omer. Il s'agit d'une grange-étable à toit deux versants droits possédant deux étages complétés d'un pont d'accès. Elle se démarque par son bon état d'authenticité conféré par la préservation d'un revêtement de planches de bois verticales et de portes en bois. La tôle profilée de la toiture est la seule composante contemporaine.</p>		



N° 2020_17005_RPEL_0315_00

Matricule 6414-13-0198

Adresse		Municipalité
95	Amédée-Pelletier (route)	Saint-Pamphile (17010)
Typologie fonctionnelle	Typologie formelle	Année(s) ou période de
grange-étable	à toit à deux versants droits	entre 1900-1940
État physique	État d'authenticité	Évaluation patrimoniale
bon/satisfaisant	évolution harmonieuse	bonne
Commentaire		
Ce bâtiment fait partie d'un ensemble composé d'une maison et de plusieurs bâtiments secondaires. Il s'agit d'une grange-étable à toit à deux versants. Le bâtiment possède un bon état d'authenticité conféré par la préservation d'un revêtement extérieur en planches de bois verticales et de portes en bois. La seule composante contemporaine est la tôle profilée sur le toit.		
N° 2019_17010_AMPE_0095_01_04		
Matricule 5596-36-3796		



Adresse		Municipalité
95	Amédée-Pelletier (route)	Saint-Pamphile (17010)
Typologie fonctionnelle	Typologie formelle	Année(s) ou période de
porcherie	à toit brisé	entre 1930-1950
État physique	État d'authenticité	Évaluation patrimoniale
excellent	évolution harmonieuse	moyenne
Commentaire		
Ce bâtiment fait partie d'un ensemble composé d'une maison et de plusieurs bâtiments secondaires. Il s'agit d'une ancienne porcherie à toit brisé. Le bâtiment possède un bon état d'authenticité conféré par la préservation d'un revêtement extérieur en bardeaux de bois complété de planches cornières, de portes en bois et de fenêtres en bois avec des carreaux encadrés de chambranles. La seule composante contemporaine est la tôle profilée sur le toit.		
N° 2019_17010_AMPE_0095_02_04_01		
Matricule 5596-36-3796		



Adresse		Municipalité
509	Amédée-Pelletier (route)	Saint-Pamphile (17010)
Typologie fonctionnelle	Typologie formelle	Année(s) ou période de
grange-étable	à toit brisé	entre 1900-1950
État physique	État d'authenticité	Évaluation patrimoniale
bon/satisfaisant	évolution harmonieuse	bonne
Commentaire		
Ce bâtiment est situé dans un secteur rural de Saint-Pamphile, à proximité d'une maison ancienne et d'un hangar. Il s'agit d'une grange-étable à toit brisé complétée d'une lucarne de garnaud accessible par un pont d'accès. Elle se démarque par son bon état d'authenticité conféré par la préservation d'un revêtement de planches de bois verticales anciennement chaulé ou peint en blanc, de portes en bois et de fenêtres à carreaux en bois encadrés de chambranles peints en rouge. La tôle profilée de la toiture est la seule composante contemporaine.		
N° 2020_17010_AMPE_0509_01_01		
Matricule 5695-54-6933		



Adresse		Municipalité
1369	Double (rang)	Saint-Pamphile (17010)
Typologie fonctionnelle	Typologie formelle	Année(s) ou période de
hangar	à toit à deux versants courbés	entre 1870-1900
État physique	État d'authenticité	Évaluation patrimoniale
bon/satisfaisant	état complet	bonne
Commentaire		
Ce bâtiment est situé derrière une maison considérée comme l'une des plus anciennes de Saint-Pamphile. Il s'agit d'un hangar ayant probablement servi de fournil, à loger des animaux et à remiser les voitures d'été et d'hiver. Il est représentatif des bâtiments à toit à deux versants courbés. Le bâtiment possède un bon état d'authenticité conféré par la préservation d'un revêtement extérieur en planches de bois verticales, de portes en bois, de fenêtres en bois et d'un revêtement de bardeaux de bois sur le toit.		
N° 2019_17010_DOUB_1369_08		
Matricule 5799-95-4476		



	Adresse		Municipalité		
	1920	Double (rang)	Saint-Pamphile (17010)		
	Typologie fonctionnelle		Typologie formelle		Année(s) ou période de
	grange-étable		à toit asymétrique		entre 1900-1930
	État physique		État d'authenticité		Évaluation patrimoniale
	travaux majeurs requis		évolution harmonieuse		bonne
	<p>Commentaire</p> <p>Ce bâtiment est situé dans un secteur rural de Saint-Pamphile, derrière une maison et près d'un hangar ancien. Il s'agit d'une grange-étable à toit asymétrique. Plusieurs composantes anciennes ont été préservées comme le revêtement de planches de bois verticales et le revêtement de bardeaux de bois. L'ancien revêtement de bardeaux de bois de la toiture est toujours en place sous le revêtement de tôle profilée. Envahie de végétation, elle manque d'entretien et plusieurs de ses composantes sont abîmées. Des trous sont apparents dans la toiture et des planches du revêtement extérieur sont manquantes.</p>				
<p>N° 2020_17010_DOUB_1920_01_08_02</p> <p>Matricule 5599-75-8794</p>					

	Adresse		Municipalité		
	2320	Double (rang)	Saint-Pamphile (17010)		
	Typologie fonctionnelle		Typologie formelle		Année(s) ou période de
	grange-étable		à toit asymétrique		entre 1900-1930
	État physique		État d'authenticité		Évaluation patrimoniale
	bon/satisfaisant		transformations réversibles		bonne
	<p>Commentaire</p> <p>Ce bâtiment est situé dans un secteur rural de Saint-Pamphile, sur un vaste terrain. Il s'agit d'une grange-étable à toit asymétrique. Plusieurs composantes anciennes ont été préservées comme le revêtement de planches de bois verticales, le revêtement de bardeaux de bois, les fenêtres à carreaux en bois encadrées de chambranles et les grandes portes sur rail. La porte blanche, une fenêtre à l'arrière et la tôle profilée du toit constituent les composantes contemporaines.</p>				
<p>N° 2020_17010_DOUB_2320_08_02</p> <p>Matricule 5598-19-4729</p>					

	Adresse		Municipalité		
	2135	Elgin Nord (route)	Saint-Pamphile (17010)		
	Typologie fonctionnelle		Typologie formelle		Année(s) ou période de
	hangar		à toit à deux versants droits		entre 1870-1920
	État physique		État d'authenticité		Évaluation patrimoniale
	bon/satisfaisant		évolution harmonieuse		bonne
	<p>Commentaire</p> <p>Ce bâtiment fait face à une maison ancienne. Il aurait d'abord été utilisé comme première habitation de colonisation. Il est ensuite utilisé comme hangar permettant d'effectuer différentes fonctions comme faire bouillir de l'eau lors des boucheries à l'automne et servir de soue pour les cochons. La propriété a appartenu à des Morneau (soit Adalbert Morneau et Maria Langlois ainsi que Rosaire Morneau et Bernadette Meville). Le bâtiment possède un bon état d'authenticité conféré par la préservation d'un revêtement extérieur en bardeaux de bois complété de planches cornières, de portes en bois et de fenêtres en bois avec des carreaux encadrées de chambranles. La seule composante contemporaine est la tôle profilée sur le toit.</p>				
<p>N° 2019_17010_ELGI_2135_08_01</p> <p>Matricule 5505-16-5780</p>					

	Adresse		Municipalité		
	357	Elgin Sud (route)	Saint-Pamphile (17010)		
	Typologie fonctionnelle		Typologie formelle		Année(s) ou période de
	grange-étable		à toit à deux versants droits		vers 1949
	État physique		État d'authenticité		Évaluation patrimoniale
	bon/satisfaisant		évolution harmonieuse		bonne
	<p>Commentaire</p> <p>Ce bâtiment est situé dans le village de Saint-Pamphile, sur un vaste terrain, à l'arrière d'une série de résidences qui se succèdent près de la voie publique. Il s'agit d'une grange-étable à toit à deux versants droits. Elle aurait été bâtie vers 1949 par Elzéar Miville, l'un des anciens propriétaires de la ferme. Plusieurs composantes anciennes ont été préservées comme le revêtement de planches de bois verticales anciennement chaulé ou peint en blanc, le revêtement de bardeaux de bois, les fenêtres à carreaux encadrées de chambranles et les portes en bois. La tôle profilée est la seule composante contemporaine.</p>				
<p>N° 2020_17010_ELGS_0357_02</p> <p>Matricule 6102-06-0917</p>					

	Adresse		Municipalité		
	30	Fraser (rue)	Saint-Pamphile (17010)		
	Typologie fonctionnelle		Typologie formelle		Année(s) ou période de
	hangar		à toit à deux versants courbés		entre 1880-1900
	État physique		État d'authenticité		Évaluation patrimoniale
	bon/satisfaisant		transformations réversibles		bonne
<p>Commentaire</p> <p>Ce bâtiment se dresse près d'une maison ancienne qui est retirée de la route, dans le village de Saint-Pamphile. Il s'agit d'un hangar à toit à deux versants courbés. Il a servi à plusieurs fonctions comme atelier pour réparer les objets et endroit pour garder des cochons. Il appartient toujours à un représentant de la famille Leclerc. Le bâtiment possède un bon état d'authenticité conféré par la préservation d'un revêtement extérieur en bardeaux de bois complété de planches cornières, de portes en bois et de fenêtres en bois avec des carreaux encadrés de chambranles. Les seules composantes contemporaines sont la tôle profilée sur le toit et une porte de garage en métal.</p>					
<p>N° 2019_17010_FRAS_0030_08_01</p> <p>Matricule 5903-31-5204</p>					

	Adresse		Municipalité		
	178	Gagnon (rang des)	Saint-Pamphile (17010)		
	Typologie fonctionnelle		Typologie formelle		Année(s) ou période de
	grange-étale		à toit à deux versants courbés		entre 1890-1940
	État physique		État d'authenticité		Évaluation patrimoniale
	travaux majeurs requis		transformations réversibles		moyenne
<p>Commentaire</p> <p>Ce bâtiment est situé dans un secteur rural de Saint-Pamphile et forme un ensemble composé d'une maison ancienne ainsi que de plusieurs autres bâtiments secondaires. Il s'agit d'une grange-étale à toit à deux versants légèrement recourbés. Des composantes anciennes ont été préservées comme le revêtement de planches de bois verticales, le revêtement de bardeaux de bois d'une façade et les fenêtres à carreaux en bois. Le revêtement d'origine de bardeaux de bois de la toiture est toujours présent sous le revêtement de tôle. Plusieurs grandes ouvertures ont été pratiquées dans la façade principale et des planches du revêtement extérieur sont manquantes. Des portes d'origine ont été supprimées et n'ont pas été remplacées.</p>					
<p>N° 2020_17010_GAGN_0178_01_02</p> <p>Matricule 6004-78-5264</p>					

	Adresse		Municipalité		
	0	Moreau (rang des)	Saint-Pamphile (17010)		
	Typologie fonctionnelle		Typologie formelle		Année(s) ou période de
	grange-étale		à toit brisé		entre 1900-1950
	État physique		État d'authenticité		Évaluation patrimoniale
	bon/satisfaisant		évolution harmonieuse		bonne
<p>Commentaire</p> <p>Ce bâtiment est situé dans un secteur rural de Saint-Pamphile, derrière une maison ancienne, et forme un ensemble avec d'autres bâtiments secondaires. Il s'agit d'une grange-étale à toit brisé complétée d'une lucarne de garnaud accessible par un pont d'accès. Elle se démarque par son bon état d'authenticité conféré par la préservation d'un revêtement de planches de bois verticales anciennement chaulé ou peint en blanc, d'un revêtement de bardeaux de bois, de portes en bois et de fenêtres à carreaux en bois encadrés de chambranles peints en rouge. La tôle profilée de la toiture est la seule composante contemporaine. Cette grange-étale se situe près d'une propriété qui sise au 387, rang des Moreau.</p>					
<p>N° 2020_17010_RMOR_0000_01</p> <p>Matricule 5400-56-4246</p>					

	Adresse		Municipalité		
	0	Moreau (rang des)	Saint-Pamphile (17010)		
	Typologie fonctionnelle		Typologie formelle		Année(s) ou période de
	grange-étale		à toit à deux versants droits		entre 1920-1950
	État physique		État d'authenticité		Évaluation patrimoniale
	bon/satisfaisant		évolution harmonieuse		bonne
<p>Commentaire</p> <p>Ce bâtiment est situé dans un secteur rural de Saint-Pamphile, derrière une maison ancienne, et forme un ensemble avec d'autres bâtiments secondaires. Il s'agit d'une grange-étale à toit à deux versants droits complétée d'un pont d'accès qui se situe derrière une propriété qui sise au 496, rang des Moreau. Des composantes anciennes ont été préservées comme le revêtement de planches de bois verticales, le revêtement de bardeaux de bois, les fenêtres à carreaux et les portes en bois. La tôle profilée est la seule composante contemporaine.</p>					
<p>N° 2020_17010_RMOR_0000_02_02</p> <p>Matricule 5200-48-4709</p>					

Adresse		Municipalité
143	Moreau (rang des)	Saint-Pamphile (17010)
Typologie fonctionnelle		Typologie formelle
grange-étable	à toit brisé	Année(s) ou période de entre 1920-1950
État physique		État d'authenticité
bon/satisfaisant	évolution harmonieuse	Évaluation patrimoniale bonne
Commentaire		
<p>Ce bâtiment se dresse seul sur un grand terrain, bien dissimulé de la route par un dense couvert forestier. Il s'agit d'une grange-étable à toit brisé. Elle se démarque par son bon état d'authenticité conféré par la préservation d'un revêtement de planches de bois verticales et horizontales anciennement chaulé ou peint en blanc, d'un revêtement de bardeaux de bois, de portes en bois et de fenêtres à carreaux en bois encadrées de chambranles peints en bleu. La tôle profilée est la seule composante contemporaine.</p>		



N° 2020_17010_RMOR_0143_02

Matricule 5602-79-0325

Adresse		Municipalité
306	Moreau (rang des)	Saint-Pamphile (17010)
Typologie fonctionnelle		Typologie formelle
grange-étable	à toit à deux versants droits	Année(s) ou période de entre 1920-1950
État physique		État d'authenticité
bon/satisfaisant	transformations réversibles	Évaluation patrimoniale moyenne
Commentaire		
<p>Ce bâtiment est situé dans un secteur rural de Saint-Pamphile, derrière une maison. Il s'agit d'une grange-étable à toit à deux versants droits complétée d'un pont d'accès à l'un de ses extrémités. Des composantes anciennes ont été préservées comme le revêtement de planches de bois verticales, les fenêtres à carreaux en bois encadrées de chambranles peints en rouge et les portes en bois. La tôle profilée est la seule composante contemporaine.</p>		



N° 2020_17010_RMOR_0306_02

Matricule 5402-27-4011

Adresse		Municipalité
345	Moreau (rang des)	Saint-Pamphile (17010)
Typologie fonctionnelle		Typologie formelle
hangar	à toit à deux versants courbés	Année(s) ou période de entre 1880-1900
État physique		État d'authenticité
bon/satisfaisant	évolution harmonieuse	Évaluation patrimoniale bonne
Commentaire		
<p>Ce bâtiment fait partie d'un ensemble composé d'une maison ancienne et de plusieurs bâtiments agricoles. Il s'agit d'un hangar à toit à deux versants courbés ayant peut-être servi de fournil, à remiser les voitures d'été et d'hiver ainsi qu'à loger un cheval. Le bâtiment possède un bon état d'authenticité conféré par la préservation d'un revêtement extérieur en planches de bois verticales, de portes en bois et de fenêtres en bois avec des carreaux encadrés de chambranles. La seule composante contemporaine est la tôle profilée sur le toit.</p>		



N° 2019_17010_RMOR_0345_01_08

Matricule 5401-81-3905

Adresse		Municipalité
345	Moreau (rang des)	Saint-Pamphile (17010)
Typologie fonctionnelle		Typologie formelle
poulailler	à toit à deux versants droits	Année(s) ou période de entre 1900-1940
État physique		État d'authenticité
travaux majeurs requis	état complet	Évaluation patrimoniale bonne
Commentaire		
<p>Ce bâtiment fait partie d'un ensemble composé d'une maison ancienne et de plusieurs bâtiments agricoles. Il s'agit d'un poulailler. Il possède un excellent état d'authenticité conféré par la préservation d'un revêtement de bardeaux de bois sur les façades et la toiture, d'une porte en bois, de fenêtres en bois à carreaux encadrées de chambranles et d'un évent de ventilation en bois. Des sections du revêtement de bardeaux de bois sont très dégradées.</p>		



N° 2019_17010_RMOR_0345_03_02_01

Matricule 5401-81-3905

 <p>N° 2020_17010_RMOR_0385_08 Matricule 5401-13-5128</p>	Adresse		Municipalité		
	385	Moreau (rang des)	Saint-Pamphile (17010)		
	Typologie fonctionnelle		Typologie formelle		Année(s) ou période de
	grange-étable		à toit à deux versants droits		entre 1920-1950
	État physique		État d'authenticité		Évaluation patrimoniale
	bon/satisfaisant		évolution harmonieuse		bonne
<p>Commentaire</p> <p>Ce bâtiment est situé dans un secteur rural de Saint-Pamphile. Il s'agit d'une grange-étable à toit à deux versants droits complétée d'un pont d'accès. Des composantes anciennes ont été préservées comme le revêtement de planches de bois verticales, le revêtement de bardeaux de bois, les fenêtres à carreaux en bois encadrées de chambranles peints en bleu et les portes en bois. La tôle profilée est la seule composante contemporaine.</p>					

 <p>N° 2020_17010_RMOR_0437_02 Matricule 5400-12-8365</p>	Adresse		Municipalité		
	437	Moreau (rang des)	Saint-Pamphile (17010)		
	Typologie fonctionnelle		Typologie formelle		Année(s) ou période de
	grange-étable		à toit à deux versants droits		vers 1885
	État physique		État d'authenticité		Évaluation patrimoniale
	bon/satisfaisant		évolution harmonieuse		bonne
<p>Commentaire</p> <p>Ce bâtiment est situé à l'écart de la route, sur un terrain surélevé et près d'une maison ancienne. Il s'agit d'une grange-étable à toit à deux versants droits complétée d'une lucarne de garnaud et d'un pont d'accès. Elle a été construite vers 1885 et allongée au fil des années. Elle possède plusieurs composantes anciennes comme un revêtement de planches de bois verticales, un revêtement de bardeaux de bois sur la lucarne de garnaud et des portes en bois. La seule composante contemporaine est la tôle profilée de la toiture.</p>					

 <p>N° 2020_17010_RMOR_0626_08 Matricule 5199-92-8102</p>	Adresse		Municipalité		
	626	Moreau (rang des)	Saint-Pamphile (17010)		
	Typologie fonctionnelle		Typologie formelle		Année(s) ou période de
	grange-étable		à toit à deux versants droits		entre 1920-1950
	État physique		État d'authenticité		Évaluation patrimoniale
	bon/satisfaisant		évolution harmonieuse		bonne
<p>Commentaire</p> <p>Ce bâtiment est situé dans un secteur rural de Saint-Pamphile, sur un vaste terrain et près d'une maison ancienne. Il s'agit d'une grange-étable à toit à deux versants droits complétée d'un pont d'accès en pierres. Des composantes anciennes ont été préservées comme le revêtement de planches de bois verticales anciennement chaulé ou peint en blanc, le revêtement de bardeaux de bois, les fenêtres à carreaux en bois encadrées de chambranles peints en bleu et les portes en bois. La tôle profilée de la toiture est la seule composante contemporaine. Des planches du revêtement extérieur sont manquantes et la tôle de la toiture serait à remplacer.</p>					

 <p>N° 2020_17010_RPEL_0115_02 Matricule 5607-98-0345</p>	Adresse		Municipalité		
	115	Pelletier (rang des)	Saint-Pamphile (17010)		
	Typologie fonctionnelle		Typologie formelle		Année(s) ou période de
	grange-étable		à toit asymétrique		entre 1900-1930
	État physique		État d'authenticité		Évaluation patrimoniale
	travaux majeurs requis		transformations réversibles		moyenne
<p>Commentaire</p> <p>Ce bâtiment est situé dans un secteur rural de Saint-Pamphile, sur un vaste terrain et près d'une maison ancienne. Il s'agit d'une grange-étable à toit asymétrique. Le revêtement en planches de bois verticales a été préservé, mais il est caché en grande partie par un revêtement de tôle qui dissimule également une ouverture de fenêtre. Les portes en bois peintes en rouge sont anciennes. Des ouvertures ne possèdent plus de portes et des fenêtres sont placardées. Plusieurs planches du revêtement extérieur sont manquantes et la tôle de la toiture devrait être remplacée.</p>					

Adresse		Municipalité
185	Pelletier (rang des)	Saint-Pamphile (17010)
Typologie fonctionnelle		Typologie formelle
grange-étable	à toit à deux versants courbés	
Année(s) ou période de		entre 1870-1900
État physique		État d'authenticité
bon/satisfaisant	évolution harmonieuse	
Évaluation patrimoniale		bonne
Commentaire		
<p>Ce bâtiment est situé loin derrière une maison ancienne. Il s'agit d'une grange-étable à toit à deux versants courbés. Les transformations apportées sont réversibles. Le revêtement en bois d'origine et la grande porte à battants ont été recouverts de tôle alors que la toiture possède un revêtement de tôle profilée. Le bâtiment possède encore une fenêtre en bois avec des carreaux et une porte en bois. À noter que l'adresse de ce bâtiment reste inconnue.</p>		
<p>N° 2019_17010_RPEL_0185_02</p> <p>Matricule 5708-21-1582</p>		



N° 2019_17010_RPEL_0185_02

Matricule 5708-21-1582

Adresse		Municipalité
188	Pelletier (rang des)	Saint-Pamphile (17010)
Typologie fonctionnelle		Typologie formelle
grange-étable	à toit brisé	
Année(s) ou période de		entre 1900-1950
État physique		État d'authenticité
travaux majeurs requis	évolution harmonieuse	
Évaluation patrimoniale		bonne
Commentaire		
<p>Ce bâtiment est situé dans un secteur rural de Saint-Pamphile, sur un vaste terrain et près d'une maison. Il s'agit d'une grange-étable à toit brisé. Des composantes anciennes ont été préservées comme le revêtement de planches de bois verticales anciennement chaulé ou peint en blanc, le revêtement de bardeaux de bois, les fenêtres à carreaux en bois encadrées de chambranles et les portes en bois. La tôle profilée de la toiture est la seule composante contemporaine. Des déformations au niveau d'une section de la façade sud pourraient indiquer des problèmes de structure.</p>		
<p>N° 2020_17010_RPEL_0188_04</p> <p>Matricule 5807-40-5290</p>		



N° 2020_17010_RPEL_0188_04

Matricule 5807-40-5290

Adresse		Municipalité
201	Petit Rang du Nord	Saint-Pamphile (17010)
Typologie fonctionnelle		Typologie formelle
grange-étable	à toit à deux versants droits	
Année(s) ou période de		entre 1900-1950
État physique		État d'authenticité
bon/satisfaisant	transformations réversibles	
Évaluation patrimoniale		moyenne
Commentaire		
<p>Ce bâtiment est situé dans un secteur rural de Saint-Pamphile, sur un vaste terrain et à l'arrière d'une maison ancienne. Il s'agit d'une grange-étable à toit à deux versants droits complétée d'un pont d'accès. Des composantes anciennes ont été préservées comme le revêtement de planches de bois verticales anciennement chaulé ou peint en blanc, le revêtement de bardeaux de bois et des portes en bois. De grandes ouvertures ont été pratiquées dans la façade principale et les fenêtres encadrées de chambranles sont recouvertes de tôle. Le toit est recouvert de tôle profilée contemporaine.</p>		
<p>N° 2020_17010_PRDN_0201_01</p> <p>Matricule 5509-96-8620</p>		



N° 2020_17010_PRDN_0201_01

Matricule 5509-96-8620

Adresse		Municipalité
0	Peton (route à)	Saint-Pamphile (17010)
Typologie fonctionnelle		Typologie formelle
grange-étable	à toit asymétrique	
Année(s) ou période de		entre 1920-1950
État physique		État d'authenticité
bon/satisfaisant	transformations réversibles	
Évaluation patrimoniale		moyenne
Commentaire		
<p>Ce bâtiment est situé dans un secteur rural de Saint-Pamphile, sur un vaste terrain, derrière une propriété qui sise au 1600, rang Double. Il s'agit d'une grange-étable possédant à la fois un toit asymétrique et un toit brisé. Cette typologie formelle est peu fréquente sur le territoire de la MRC de L'Islet. Le bâtiment possède quelques composantes de facture traditionnelle comme le revêtement de planches de bois verticales, les portes en bois et le campanile avec une girouette représentant une vache. Les fenêtres et le revêtement de tôle profilée constituent les seules composantes de facture contemporaine.</p>		
<p>N° 2020_17010_PETO_0000_02_01</p> <p>Matricule 5600-33-7407</p>		



N° 2020_17010_PETO_0000_02_01

Matricule 5600-33-7407

Adresse		Municipalité
100	Principale (rue)	Saint-Pamphile (17010)
Typologie fonctionnelle		Typologie formelle
grange-étable	à toit à deux versants courbés	
Année(s) ou période de		entre 1880-1900
État physique		État d'authenticité
bon/satisfaisant	évolution harmonieuse	
Évaluation patrimoniale		bonne
Commentaire		
<p>Ce bâtiment se trouve en arrière d'une maison ancienne, construite vers le début du 20e siècle pour servir d'hôtel. Il s'agit d'une grange-étable à toit à deux versants courbés. Le bâtiment possède un bon état d'authenticité conféré par la préservation d'un revêtement extérieur en planches de bois verticales, de portes en bois et de fenêtres en bois avec des carreaux encadrées de chambranles. La seule composante contemporaine est la tôle profilée sur le toit. Le bâtiment repose sur des fondations en pierres.</p>		
<p>N° 2019_17010_PPR_0100_04</p> <p>Matricule 5902-57-6787</p>		

Adresse		Municipalité
480	Principale (rue)	Saint-Pamphile (17010)
Typologie fonctionnelle		Typologie formelle
grange-étable	à toit brisé	
Année(s) ou période de		entre 1900-1950
État physique		État d'authenticité
bon/satisfaisant	évolution harmonieuse	
Évaluation patrimoniale		bonne
Commentaire		
<p>Ce bâtiment fait partie d'un ensemble composé d'une maison ancienne et de plusieurs bâtiments agricoles. Il s'agit d'un hangar à toit à deux versants courbés ayant peut-être servi de fournil, à remiser les voitures d'été et d'hiver ainsi qu'à loger un cheval. Le bâtiment possède un bon état d'authenticité conféré par la préservation d'un revêtement extérieur en planches de bois verticales, de portes en bois et de fenêtres en bois avec des carreaux encadrées de chambranles. La seule composante contemporaine est la tôle profilée sur le toit.</p>		
<p>N° 2019_17010_PPR_0480_02_01</p> <p>Matricule 5903-49-1228</p>		

Adresse		Municipalité
510	Principale (rue)	Saint-Pamphile (17010)
Typologie fonctionnelle		Typologie formelle
hangar	à toit à deux versants courbés	
Année(s) ou période de		entre 1880-1900
État physique		État d'authenticité
bon/satisfaisant	évolution harmonieuse	
Évaluation patrimoniale		bonne
Commentaire		
<p>Ce bâtiment est situé près d'une maison ancienne, dans le village de Saint-Pamphile. La partie de droite, avec ses évents de ventilation, sa porte basse et sa fenestration abondante a probablement servi de poulailler, de porcherie ou d'écurie. La partie de gauche a peut-être servi de hangar ou de fournil. Une partie de la toiture possède un revêtement de bardeaux découpés, une composante rarement rencontrée sur des bâtiments agricoles. Le bâtiment possède un bon état d'authenticité conféré par la préservation d'un revêtement extérieur composé de planches de bois verticales et de bardeaux de bois complété de planches cornières, de portes en bois et de fenêtres en bois à carreaux encadrées de chambranles. La seule composante contemporaine est la tôle profilée sur le toit. Anciennement, le bâtiment se présentait blanc avec des ouvertures rouges.</p>		
<p>N° 2019_17010_PPR_0510_02</p> <p>Matricule 5803-84-4861</p>		

Adresse		Municipalité
291	Simple (rang)	Saint-Pamphile (17010)
Typologie fonctionnelle		Typologie formelle
hangar	à toit asymétrique	
Année(s) ou période de		entre 1860-1920
État physique		État d'authenticité
bon/satisfaisant	évolution harmonieuse	
Évaluation patrimoniale		bonne
Commentaire		
<p>Ce bâtiment est situé dans un secteur rural de Saint-Pamphile. Il fait partie d'un ensemble composé d'une maison et de quelques bâtiments secondaires dont une ancienne grange-étable effondrée. Il s'agit d'un hangar possédant à la fois un toit asymétrique et un toit à un versant légèrement recourbé. Le bâtiment a servi à remiser des voitures, à loger des animaux en plus de cumuler d'autres fonctions. Il se démarque par la préservation de plusieurs composantes anciennes comme le revêtement de bardeaux de bois anciennement chaulé, les portes en bois, les fenêtres à carreaux en bois encadrées de chambranles et une girouette en bois en forme de poisson installée au faite du toit. La tôle profilée de la toiture est la seule composante contemporaine.</p>		
<p>N° 2020_17010_SIMP_0291_08</p> <p>Matricule 5998-01-8694</p>		

	Adresse		Municipalité		
	0	2e Rang	Saint-Roch-des-Aulnaies (17065)		
	Typologie fonctionnelle		Typologie formelle		Année(s) ou période de
	fournil		à toit à deux versants courbés		entre 1850-1900
	État physique		État d'authenticité		Évaluation patrimoniale
	travaux majeurs requis		évolution harmonieuse		supérieure
	Commentaire				
<p>Ce bâtiment fait dos à la route, dans un secteur rural de Saint-Roch-des-Aulnaies, et près d'une maison ancienne qui sise au 1139, 2e Rang. Il s'agit d'un fournil à toit à deux versants recourbés greffé d'une imposante cheminée de pierres. Il possède plusieurs composantes anciennes comme un revêtement de planches de bois verticales anciennement chaulé ou peint en blanc, un revêtement de bardeaux de bois, des fenêtres à carreaux en bois encadrées de chambranles et des portes en bois. La tôle profilée de la toiture est la seule composante contemporaine. Plusieurs composantes en bois sont abîmées et ont besoin d'être repeintes et réparées.</p>					
<p>N° 2020_17065_2RAG_0000_01</p> <p>Matricule 2938-32-1274</p>					

	Adresse		Municipalité		
	0	2e Rang	Saint-Roch-des-Aulnaies (17065)		
	Typologie fonctionnelle		Typologie formelle		Année(s) ou période de
	grange-étable		à toit brisé		entre 1900-1950
	État physique		État d'authenticité		Évaluation patrimoniale
	bon/satisfaisant		transformations réversibles		bonne
	Commentaire				
<p>Ce bâtiment se trouve dans un secteur rural de Saint-Roch-des-Aulnaies et fait partie d'un ensemble de ferme composé d'une maison ancienne ainsi que d'un hangar. Il s'agit d'une grange-étable à toit brisé. Des composantes anciennes ont été préservées comme le revêtement de planches de bois verticales anciennement chaulé ou peint en blanc, les fenêtres à carreaux en bois encadrées de chambranles et les portes en bois. La tôle profilée est la seule composante contemporaine. Plusieurs ouvertures de fenêtres ont été placardées. Cette grange-étable se situe près d'une propriété sise au 1297, 2e Rang.</p>					
<p>N° 2020_17065_2RAG_0000_01_01</p> <p>Matricule 2835-74-9901</p>					

	Adresse		Municipalité		
	0	2e Rang	Saint-Roch-des-Aulnaies (17065)		
	Typologie fonctionnelle		Typologie formelle		Année(s) ou période de
	grange-étable		à toit brisé		entre 1900-1950
	État physique		État d'authenticité		Évaluation patrimoniale
	bon/satisfaisant		transformations réversibles		moyenne
	Commentaire				
<p>Ce bâtiment se trouve dans un secteur rural de Saint-Roch-des-Aulnaies et fait partie d'un ensemble de ferme composé d'une maison ancienne ainsi que de plusieurs bâtiments secondaires. Il s'agit d'une grange-étable à toit brisé complétée d'une lucarne de garnaud accessible par un pont d'accès. Elle se démarque par la préservation de fenêtres à carreaux en bois encadrées de chambranles, de portes en bois et d'un évier coiffé d'une girouette représentant un cheval. La tôle profilée de la toiture et des façades extérieures sont les seules composantes contemporaines. Cette grange-étable se situe près d'une propriété qui sise au 1322, 2e Rang.</p>					
<p>N° 2020_17065_2RAG_0000_01_01_0</p> <p>Matricule 2834-48-7532</p>					

	Adresse		Municipalité		
	0	2e Rang	Saint-Roch-des-Aulnaies (17065)		
	Typologie fonctionnelle		Typologie formelle		Année(s) ou période de
	grange-étable		à toit à deux versants droits		entre 1890-1930
	État physique		État d'authenticité		Évaluation patrimoniale
	bon/satisfaisant		évolution harmonieuse		bonne
	Commentaire				
<p>Ce bâtiment est situé à l'écart de la route, dans un secteur rural de Saint-Roch-des-Aulnaies, et derrière une maison qui sise au 1175, 2e Rang. Il s'agit d'une grange-étable à toit à deux versants droits complétée d'une lucarne de garnaud et d'un pont d'accès en pierres. Elle possède plusieurs composantes anciennes comme un revêtement de planches de bois verticales anciennement chaulé ou peint en blanc, des fenêtres à carreaux en bois et des portes en bois peintes en rouge. La tôle profilée et quelques fenêtres constituent les seules composantes contemporaines.</p>					
<p>N° 2020_17065_2RAG_0000_02</p> <p>Matricule 2937-80-9423</p>					

Adresse		Municipalité	
0	2e Rang	Saint-Roch-des-Aulnaies (17065)	
Typologie fonctionnelle		Typologie formelle	
hangar		à toit à deux versants courbés	
Année(s) ou période de		entre 1850-1900	
État physique		État d'authenticité	
bon/satisfaisant		évolution harmonieuse	
Évaluation patrimoniale		bonne	
Commentaire			
<p>Il s'agit d'une ancienne école de rang qui se situe près du 1290, 2e Rang. Les grandes portes de bois à double vantail et la petite rampe d'accès au bas de la porte ne sont probablement pas d'origine et incitent à croire à une reconversion du bâtiment comme hangar. Cette ancienne école possède un haut degré d'authenticité. À l'exception du revêtement de tôle profilée de la toiture, toutes les autres composantes sont de facture traditionnelle.</p>			
N° 2019_17065_2RAG_0000_02_01			
Matricule 2835-29-2650			

Adresse		Municipalité	
0	2e Rang	Saint-Roch-des-Aulnaies (17065)	
Typologie fonctionnelle		Typologie formelle	
hangar		à toit à deux versants droits	
Année(s) ou période de		entre 1900-1950	
État physique		État d'authenticité	
travaux majeurs requis		évolution harmonieuse	
Évaluation patrimoniale		moyenne	
Commentaire			
<p>Ce bâtiment se trouve dans un secteur rural de Saint-Roch-des-Aulnaies et fait partie d'un ensemble de ferme composé d'une maison ancienne ainsi que d'une grange-étable. Il s'agit d'un hangar à toit à deux versants droits qui a probablement servi qu'à remiser des objets et entreposer des voitures ou des machines agricoles. Des composantes anciennes ont été préservées comme le revêtement de planches de bois verticales anciennement chaulé ou peint en blanc et les portes en bois. La tôle profilée du toit est la seule composante contemporaine. Plusieurs planches de la toiture semblent pourries et devraient être remplacées. Ce hangar se situe près d'une propriété qui sise au 1297, 2e Rang.</p>			
N° 2020_17065_2RAG_0000_02_08			
Matricule 2835-74-9901			

Adresse		Municipalité	
0	2e Rang	Saint-Roch-des-Aulnaies (17065)	
Typologie fonctionnelle		Typologie formelle	
hangar		à toit à deux versants courbés	
Année(s) ou période de		entre 1850-1900	
État physique		État d'authenticité	
travaux majeurs requis		évolution harmonieuse	
Évaluation patrimoniale		bonne	
Commentaire			
<p>Ce bâtiment se trouve dans un secteur rural de Saint-Roch-des-Aulnaies et se dresse de l'autre côté de la route, face à une maison ancienne qui sise au 1322, 2e Rang. Il s'agit d'un hangar à toit à deux versants recourbés. Sa fonction d'origine reste indéterminée, il a probablement servi à remiser des voitures en plus de servir à d'autres usages. Il possède plusieurs composantes anciennes comme un revêtement de planches de bois verticales anciennement chaulé ou peint en blanc, des portes en bois, des fenêtres à carreaux encadrées de chambranles et un revêtement de bardeaux de bois. La tôle profilée et le revêtement de papier goudronné constituent les seuls éléments non traditionnels. Plusieurs des éléments anciens sont en mauvais état et auraient besoin d'être repeints, remplacés et réparés.</p>			
N° 2020_17065_2RAG_0000_02_08_0			
Matricule 2834-48-7532			

Adresse		Municipalité	
0	2e Rang	Saint-Roch-des-Aulnaies (17065)	
Typologie fonctionnelle		Typologie formelle	
hangar		à toit à deux versants droits	
Année(s) ou période de		entre 1900-1950	
État physique		État d'authenticité	
travaux majeurs requis		évolution harmonieuse	
Évaluation patrimoniale		bonne	
Commentaire			
<p>Ce bâtiment se trouve dans un secteur rural de Saint-Roch-des-Aulnaies et fait partie d'un ensemble de ferme composé d'une maison ancienne ainsi que d'autres bâtiments secondaires. Il s'agit d'un hangar à toit à deux versants de deux étages. Il a probablement servi à remiser des voitures en plus de cumuler d'autres usages. Des composantes anciennes ont été préservées comme le revêtement de planches de bois verticales anciennement chaulé ou peint en blanc, le revêtement de bardeaux de bois, les fenêtres en bois encadrées de beaux chambranles, les portes en bois et les consoles ornant le dessous des bordures du toit. La tôle profilée et le revêtement blanc de la grande porte constituent les seules composantes contemporaines. Une partie du toit, à l'arrière, semble avoir été arrachée et plusieurs composantes de bois sont abîmées. Ce hangar se situe en face du 1268, 2e Rang.</p>			
N° 2020_17065_2RAG_0000_08			
Matricule 2936-10-1646			

	Adresse		Municipalité		
	0	2e Rang	Saint-Roch-des-Aulnaies (17065)		
	Typologie fonctionnelle		Typologie formelle		Année(s) ou période de
	grange-étable		à toit brisé		en 1950
	État physique		État d'authenticité		Évaluation patrimoniale
	bon/satisfaisant		évolution harmonieuse		bonne
<p>Commentaire</p> <p>Ce bâtiment est situé dans un secteur rural de Saint-Roch-des-Aulnaies. Il s'agit d'une grange-étable à toit brisé complétée d'une lucarne de garnaud. Selon une inscription sur l'une de ses façades, elle aurait été construite en 1950. Elle se démarque par la présence de blocs de béton qui composent une partie de sa structure de l'étable au rez-de-chaussée. Plusieurs composantes d'origine ont été préservées comme le revêtement de planches de bois verticales anciennement chaulé ou peint en blanc, les fenêtres à carreaux et des portes en bois. La tôle profilée de la toiture convient parfaitement à ce bâtiment construit tardivement. Cette grange-étable se situe près d'une propriété qui sise au 1125, 2e Rang.</p>					
<p>N° 2020_17065_2RAG_0000_08_01</p> <p>Matricule 2938-33-5828</p>					

	Adresse		Municipalité		
	1075	2e Rang	Saint-Roch-des-Aulnaies (17065)		
	Typologie fonctionnelle		Typologie formelle		Année(s) ou période de
	grange-étable		à toit à deux versants droits		entre 1890-1930
	État physique		État d'authenticité		Évaluation patrimoniale
	bon/satisfaisant		transformations réversibles		moyenne
<p>Commentaire</p> <p>Ce bâtiment est situé dans un secteur rural de Saint-Roch-des-Aulnaies, derrière une maison ancienne. Il s'agit d'une grange-étable à toit à deux versants droits complétée d'un pont d'accès. Plusieurs composantes d'origine ont été préservées comme le revêtement de planches de bois verticales anciennement chaulé ou peint en blanc, quelques fenêtres en bois avec des carreaux et les portes de l'étage. Les fenêtres et la porte piétonnière ont été remplacées par des modèles contemporains. La toiture est revêtue de tôle profilée. Les façades sud et ouest ont été percées de plusieurs nouvelles ouvertures.</p>					
<p>N° 2020_17065_2RAG_1075_08_01</p> <p>Matricule 3038-22-4238</p>					

	Adresse		Municipalité		
	1097	2e Rang	Saint-Roch-des-Aulnaies (17065)		
	Typologie fonctionnelle		Typologie formelle		Année(s) ou période de
	grange-étable		à toit à deux versants droits		entre 1890-1930
	État physique		État d'authenticité		Évaluation patrimoniale
	bon/satisfaisant		transformations réversibles		bonne
<p>Commentaire</p> <p>Ce bâtiment est situé dans un secteur rural de Saint-Roch-des-Aulnaies, derrière une maison ancienne. Il s'agit d'une grange-étable à toit à deux versants droits. Plusieurs composantes d'origine ont été préservées comme le revêtement de planches de bois verticales peint en blanc, les fenêtres à carreaux en bois encadrées de chambranles et des portes en bois peintes en rouge. La tôle profilée de la toiture constitue la seule composante contemporaine.</p>					
<p>N° 2020_17065_2RAG_1097_08</p> <p>Matricule 2938-45-9900</p>					

	Adresse		Municipalité		
	1143	2e Rang	Saint-Roch-des-Aulnaies (17065)		
	Typologie fonctionnelle		Typologie formelle		Année(s) ou période de
	laiterie		à toit à deux versants droits		entre 1800-1900
	État physique		État d'authenticité		Évaluation patrimoniale
	bon/satisfaisant		évolution harmonieuse		supérieure
<p>Commentaire</p> <p>Cette laiterie est située en cour arrière d'une élégante maison traditionnelle québécoise. Elle a probablement été construite au 19e siècle. Il s'agit d'une construction indépendante, constituée de pierres à moellons et greffée d'un four à pain récent sur la façade arrière. La toiture est revêtue de bardeaux de bois et la porte, bien que récente, est également en bois. Les laiteries en pierre sont rares sur le territoire de la MRC de L'Islet ce qui contribue à donner au bâtiment une valeur patrimoniale supérieure. La période de construction de ce bien est difficile à déterminer.</p>					
<p>N° 2019_17065_2RAG_1143_02</p> <p>Matricule 2938-21-5128</p>					

	Adresse		Municipalité		
	1215	2e Rang	Saint-Roch-des-Aulnaies (17065)		
	Typologie fonctionnelle		Typologie formelle		Année(s) ou période de
	grange-étable		à toit à deux versants droits		entre 1850-1900
	État physique		État d'authenticité		Évaluation patrimoniale
	bon/satisfaisant		évolution harmonieuse		bonne
<p>Commentaire</p> <p>Cette grange-étable se dresse dans un secteur rural de Saint-Roch-des-Aulnaies. Elle fait partie d'un ensemble composé d'une maison ancienne et de plusieurs bâtiments secondaires. Elle est représentative du modèle à toiture à deux versants droits percée d'une lucarne de garnaud aux versants retroussés accessible par un pont d'accès. Elle possède toujours des composantes anciennes comme des portes en bois, des fenêtres en bois et un revêtement de bois anciennement chaulé ou peint en blanc. La tôle profilée de la toiture constitue le seul élément contemporain.</p>					
<p>N° 2020_17065_2RAG_1215_01_02_02</p> <p>Matricule 2837-83-3612</p>					

	Adresse		Municipalité		
	1215	2e Rang	Saint-Roch-des-Aulnaies (17065)		
	Typologie fonctionnelle		Typologie formelle		Année(s) ou période de
	hangar		à toit à deux versants courbés		entre 1850-1900
	État physique		État d'authenticité		Évaluation patrimoniale
	bon/satisfaisant		transformations réversibles		bonne
<p>Commentaire</p> <p>Ce bâtiment est situé dans un secteur rural de Saint-Roch-des-Aulnaies. Il fait partie d'un ensemble composé d'une maison ancienne et de plusieurs bâtiments secondaires. Il s'agit d'un hangar à toit à deux versants courbés. Il a servi à plusieurs usages comme loger quelques animaux (probablement des porcs dans la partie arrière), remiser des objets ou des grains en plus de, peut-être, servir d'atelier. Plusieurs composantes anciennes ont été préservées comme le revêtement de planches de bois verticales anciennement chaulé ou peint en blanc, les portes en bois et les fenêtres à carreaux en bois encadrées de chambranles. La tôle profilée et le revêtement de bardeaux d'asphalte de la toiture constituent les composantes contemporaines.</p>					
<p>N° 2020_17065_2RAG_1215_02_02</p> <p>Matricule 2837-83-3612</p>					

	Adresse		Municipalité		
	1313	2e Rang	Saint-Roch-des-Aulnaies (17065)		
	Typologie fonctionnelle		Typologie formelle		Année(s) ou période de
	grange-étable		à toit à deux versants droits		entre 1900-1950
	État physique		État d'authenticité		Évaluation patrimoniale
	bon/satisfaisant		transformations réversibles		moyenne
<p>Commentaire</p> <p>Ce bâtiment se trouve dans un secteur rural de Saint-Roch-des-Aulnaies, installé sur une vaste terre et derrière une maison ancienne. Il s'agit d'une grange-étable à toit à deux versants droits complétée d'un pont d'accès soutenu par des pilotis et des blocs de béton. Quelques composantes anciennes ont été préservées comme les fenêtres à carreaux en bois, le revêtement en planches de bois verticales, le porche en projection en planches de bois verticales et les événements sur la toiture. Un nouveau revêtement de bardeaux de bois sur le porche convient parfaitement au bâtiment. Plusieurs sections des façades et la toiture sont revêtues de tôle profilée.</p>					
<p>N° 2020_17065_2RAG_1313_07</p> <p>Matricule 2835-05-8080</p>					

	Adresse		Municipalité		
	1359	2e Rang	Saint-Roch-des-Aulnaies (17065)		
	Typologie fonctionnelle		Typologie formelle		Année(s) ou période de
	grange-étable		à toit à deux versants droits		entre 1890-1930
	État physique		État d'authenticité		Évaluation patrimoniale
	bon/satisfaisant		évolution harmonieuse		bonne
<p>Commentaire</p> <p>Ce bâtiment se trouve dans un secteur rural de Saint-Roch-des-Aulnaies, installé sur une vaste terre et près d'une maison ancienne. Il s'agit d'une grange-étable à toit à deux versants droits complétée d'un pont d'accès. Elle se démarque par la préservation d'un revêtement en planches de bois verticales anciennement chaulé ou peint en blanc, d'un revêtement en bardeaux de bois, de fenêtres à carreaux en bois et de portes en bois. La toiture est recouverte de tôle profilée qui constitue la seule composante contemporaine.</p>					
<p>N° 2020_17065_2RAG_1359_02_02</p> <p>Matricule 2834-14-6070</p>					

	Adresse		Municipalité		
	475	Castonguay (chemin des)	Saint-Roch-des-Aulnaies (17065)		
	Typologie fonctionnelle		Typologie formelle		Année(s) ou période de
	grange-étable		à plan octogonal		en 1908
	État physique		État d'authenticité		Évaluation patrimoniale
	bon/satisfaisant		transformations réversibles		supérieure
Commentaire					
Ce bâtiment est situé dans un ensemble de ferme, près d'une maison ancienne. Il s'agit d'une grange-étable à plan octogonal. Elle aurait été construite en 1908 par Joseph Castonguay, assisté du menuisier Charles Jean. Castonguay aurait fait lui-même les plans. Quelques transformations réversibles furent effectuées, notamment la pose d'un revêtement de tôle profilée et le remplacement possible d'un pont d'accès en bois et pierres par un modèle en béton. Elle possède toujours plusieurs composantes traditionnelles comme des portes en bois, des fenêtres en bois avec des carreaux, de la tôle canadienne sur la toiture et des sections de tôle embossée.					
N° 2019_17065_CAST_0475_08_02					
Matricule 3242-82-6717					

	Adresse		Municipalité		
	110	Pierre-De Saint-Pierre (rue)	Saint-Roch-des-Aulnaies (17065)		
	Typologie fonctionnelle		Typologie formelle		Année(s) ou période de
	remise		à plan octogonal		entre 1860-1930
	État physique		État d'authenticité		Évaluation patrimoniale
	bon/satisfaisant		état complet		supérieure
Commentaire					
Ce bâtiment provient de la propriété de la famille d'Auguste Dupuis, horticulteur et pépiniériste. Il a été acheté, déménagé et disposé à l'arrière de la maison construite par Jean-Paul Morin, employé de la tannerie Bouchard. Cette petite construction, maintenant utilisée comme une remise, se démarque par sa typologie formelle rare, soit le plan octogonal, son élégant campanile et son excellent état d'authenticité. La tôle à baguettes de la toiture, le campanile, le revêtement de planches de bois à feuillure, les chambranles, les planches cornières et les ouvertures en bois traditionnelles sont encore en place.					
N° 2019_17065_PISP_0110_01					
Matricule 3141-87-8047					

	Adresse		Municipalité		
	118	Pierre-De Saint-Pierre	Saint-Roch-des-Aulnaies (17065)		
	Typologie fonctionnelle		Typologie formelle		Année(s) ou période de
	atelier de forge		à toit à deux versants droits		entre 1850-1900
	État physique		État d'authenticité		Évaluation patrimoniale
	bon/satisfaisant		évolution harmonieuse		bonne
Commentaire					
Ce bâtiment est situé au cœur du hameau constitué près du moulin banal des Aulnaies, en cour arrière d'une maison ancienne. Selon des résidents de Saint-Roch-des-Aulnaies, ce bâtiment est l'ancienne forge du village des Aulnaies. Il possède un bon état d'authenticité conféré par la préservation de bardeaux de bois et de planches de bois verticales sur les façades, de fenêtres en bois à grands carreaux, de portes en bois, de chambranles et de planches cornières.					
N° 2019_17065_PISP_0118_06_01					
Matricule 3141-88-0448					

	Adresse		Municipalité		
	0	Seigneurie (route de la)	Saint-Roch-des-Aulnaies (17065)		
	Typologie fonctionnelle		Typologie formelle		Année(s) ou période de
	poulailler		à toit à deux versants droits		vers 1930
	État physique		État d'authenticité		Évaluation patrimoniale
	bon/satisfaisant		évolution harmonieuse		bonne
Commentaire					
Ce bâtiment est situé sur une ferme laitière en activité à Saint-Roch-des-Aulnaies, plus précisément face au 1316 route de la Seigneurie. Avec ses deux étages et son abondante fenestration, ce bâtiment est représentatif des poulaillers construits dans les années 1930. Ce bâtiment se démarque par ses multiples ouvertures et un bon état d'authenticité conféré par la préservation d'un revêtement de planches de bois verticales, de fenêtres en bois à carreaux encadrées de chambranles, de portes en bois et des couleurs rouge et blanche. La tôle profilée de la toiture constitue la seule composante contemporaine.					
N° 2020_17065_RSEI_0000_00					
Matricule 2738-53-7587					

	Adresse		Municipalité		
	0	Seigneurie (route de la)	Saint-Roch-des-Aulnaies (17065)		
	Typologie fonctionnelle		Typologie formelle		Année(s) ou période de
	grange-étable		à toit à deux versants droits		entre 1880-1920
	État physique		État d'authenticité		Évaluation patrimoniale
	bon/satisfaisant		transformations réversibles		bonne
	Commentaire				
<p>Ce bâtiment est situé loin derrière une maison ancienne qui sise au 1466, route de la Seigneurie, et à proximité d'autres bâtiments secondaires. Il s'agit d'une grange-étable à toit à deux versants droits complétée d'une lucarne de garnaud. Bien qu'entièrement tôleée, elle possède toujours ses fenêtres et ses portes en bois. Elle se démarque par ses grandes dimensions.</p>					
<p>N° 2019_17065_RSEL0000_01_08</p> <p>Matricule 2636-74-9623</p>					

	Adresse		Municipalité		
	0	Seigneurie (route de la)	Saint-Roch-des-Aulnaies (17065)		
	Typologie fonctionnelle		Typologie formelle		Année(s) ou période de
	grange-étable		à toit à deux versants droits		entre 1880-1920
	État physique		État d'authenticité		Évaluation patrimoniale
	bon/satisfaisant		évolution harmonieuse		bonne
	Commentaire				
<p>Cette grange-étable fait partie d'un ensemble de bâtiments agricoles disposés sur une vaste propriété complétée d'une maison ancienne sise au 905, route de la Seigneurie. Elle est représentative du modèle de grange-étable à toiture à deux versants droits. Cette construction se démarque par ses grandes dimensions, notamment au niveau de sa hauteur, et la présence de multiples annexes. L'intérieur comporte des détails de construction intéressants, notamment une racine d'arbre servant d'équerre. Autrefois peinte en blanc ou blanchie à la chaux, elle possède des revêtements de planches de bois verticales et de bardeaux de bois ainsi que des ouvertures en bois. L'annexe en blocs de béton, ayant probablement servie pour loger des animaux, est un ajout ultérieur. La tôle profilée est le seul élément contemporain.</p>					
<p>N° 2019_17065_RSEL0000_03_02</p> <p>Matricule 3040-59-1535</p>					

	Adresse		Municipalité		
	0	Seigneurie (route de la)	Saint-Roch-des-Aulnaies (17065)		
	Typologie fonctionnelle		Typologie formelle		Année(s) ou période de
	fournil		à toit à pavillon		entre 1880-1920
	État physique		État d'authenticité		Évaluation patrimoniale
	bon/satisfaisant		état complet		bon
	Commentaire				
<p>Cet ancien fournil se dresse sur le terrain de l'ancien presbytère de Saint-Roch-des-Aulnaies, soit près du 974, route de la Seigneurie. Il possède un excellent état d'authenticité conféré par la préservation d'une majorité de composantes de facture traditionnelle comme la porte en bois, le revêtement extérieur fait de planches de bois à feuillures, les fenêtres en bois à grands carreaux, le revêtement de bardeaux de bois sur la toiture, la cheminée de briques, les chambranles et les planches cornières.</p>					
<p>N° 2019_17065_RSEL0000_04_02</p> <p>Matricule 2941-14-8317</p>					

	Adresse		Municipalité		
	0	Seigneurie (route de la)	Saint-Roch-des-Aulnaies (17065)		
	Typologie fonctionnelle		Typologie formelle		Année(s) ou période de
	grange-étable		à toit à deux versants droits		entre 1890-1930
	État physique		État d'authenticité		Évaluation patrimoniale
	bon/satisfaisant		transformations réversibles		moyenne
	Commentaire				
<p>Ce bâtiment est situé dans un secteur rural de Saint-Roch-des-Aulnaies, à l'arrière du 117, route de la Seigneurie. Il s'agit d'une grange-étable à toit à deux versants droits. Quelques composantes anciennes ont été préservées comme le revêtement de bardeaux de bois du petit volume annexe et les portes en bois peintes en rouge. Les façades extérieures sont recouvertes de tôle profilée, de même que la toiture, et les fenêtres ont été remplacées par des modèles contemporains. Un petit tambour revêtu de tôle profilée et accessible par une porte en acier a été ajouté récemment sur la façade principale.</p>					
<p>N° 2020_17065_RSEL0000_08</p> <p>Matricule 3543-97-6426</p>					

	Adresse		Municipalité		
	0	Seigneurie (route de la)	Saint-Roch-des-Aulnaies (17065)		
	Typologie fonctionnelle		Typologie formelle		Année(s) ou période de
	grange-étable		à toit à deux versants droits		entre 1890-1930
	État physique		État d'authenticité		Évaluation patrimoniale
	travaux majeurs requis		mauvais		moyenne
Commentaire					
Ce bâtiment est situé à l'entrée du village de Saint-Roch-des-Aulnaies, à l'écart de la route et près d'une maison ancienne qui sise au 1091, route de la Seigneurie. Il s'agit d'une grange-étable à toit à deux versants droits. Quelques composantes anciennes ont été préservées comme le revêtement de bardeaux de bois de la toiture et le revêtement extérieur en planches de bois verticales. Le bâtiment a aussi subi plusieurs modifications comme l'ajout d'un imposant agrandissement contemporain, le recouvrement d'une partie de la toiture et des façades par un revêtement de tôle profilée et la condamnation de plusieurs ouvertures. Le revêtement de bardeaux de bois de la toiture est abîmé.					
N° 2020_17065_RSEI_0000_08_0					
Matricule 2940-21-1037					

	Adresse		Municipalité		
	0	Seigneurie (route de la)	Saint-Roch-des-Aulnaies (17065)		
	Typologie fonctionnelle		Typologie formelle		Année(s) ou période de
	grange-étable		à toit brisé		entre 1930-1960
	État physique		État d'authenticité		Évaluation patrimoniale
	bon/satisfaisant		évolution harmonieuse		bonne
Commentaire					
Ce bâtiment est situé derrière une enfilade de résidences, à l'entrée du hameau articulé autour du moulin à farine de Saint-Roch-des-Aulnaies. Il s'agit d'une grange-étable à toit brisé qui se situe derrière la propriété sise au 823, route de la Seigneurie. Ce bâtiment a probablement été construit entre 1930 et 1960. Si cette hypothèse s'avère juste, il pourrait se trouver dans un état d'authenticité complet. En effet, le revêtement de papier goudronné, les portes en bois, les fenêtres à carreaux en bois encadrées de chambranles et les événements sur la façade principale pourraient être d'origine. La tôle profilée de la toiture semble récente mais convient parfaitement à ce type de bâtiment érigé tardivement.					
N° 2020_17065_RSEI_0000_08_01					
Matricule 3141-14-6829					

	Adresse		Municipalité		
	117	Seigneurie (route de la)	Saint-Roch-des-Aulnaies (17065)		
	Typologie fonctionnelle		Typologie formelle		Année(s) ou période de
	hangar		à toit à deux versants droits		entre 1733-1800
	État physique		État d'authenticité		Évaluation patrimoniale
	bon/satisfaisant		mauvais		bonne
Commentaire					
À l'origine, ce bâtiment était une maison en pierre, construite à une date indéterminée entre 1733 et 1800. Elle était connue sous le nom de maison Alexandre. En 1922, elle est transformée en hangar pour remiser les instruments aratoires. Le toit à pente raide percé de trois cheminées et une partie de la façade sont alors démolis alors que des ouvertures sont condamnées et agrandies. Autrefois, la façade principale faisait face au sud.					
N° 2019_17065_RSEI_0117_08_01					
Matricule 3544-42-5406					

	Adresse		Municipalité		
	141	Seigneurie (route de la)	Saint-Roch-des-Aulnaies (17065)		
	Typologie fonctionnelle		Typologie formelle		Année(s) ou période de
	grange-étable		à toit brisé		entre 1890-1927
	État physique		État d'authenticité		Évaluation patrimoniale
	bon/satisfaisant		transformations réversibles		bonne
Commentaire					
Cette grange-étable est représentative des bâtiments à toit brisé aux versants galbés. La façade sud possède une lucarne de garnaud centrale accessible par un pont d'accès. Plusieurs composantes traditionnelles se trouvent sur le bâtiment tel que le revêtement de planches de bois verticales, des fenêtres et des portes en bois. Une fenêtre (et probablement une porte de garage) ainsi que le revêtement de tôle profilée constituent les seules composantes contemporaines. Ce bâtiment était autrefois peint en blanc ou blanchi à la chaux. Il apparaît sur une photographie prise vers 1927 (voir l'ouvrage Vieux manoirs, vieilles maisons), à côté de la maison Létourneau construite au début du 19e siècle.					
N° 2019_17065_RSEI_0141_01_04_02					
Matricule 3543-75-4304					

 <p>N° 2020_17065_RSEI_0163_02 Matricule 3543-64-2468</p>	Adresse		Municipalité		
	163	Seigneurie (route de la)	Saint-Roch-des-Aulnaies (17065)		
	Typologie fonctionnelle		Typologie formelle		Année(s) ou période de
	grange-étable		à toit à deux versants droits		entre 1890-1930
	État physique		État d'authenticité		Évaluation patrimoniale
	bon/satisfaisant		transformations réversibles		bonne
	<p>Commentaire</p> <p>Ce bâtiment est situé dans un secteur rural de Saint-Roch-des-Aulnaies, à l'écart de la route, et près d'une maison. Il s'agit d'une grange-étable à toit à deux versants droits complétée d'un pont d'accès à base en pierres. Plusieurs composantes d'origine ont été préservées comme le revêtement de planches de bois verticales anciennement chaulé ou peint en blanc portant la trace de clous à tête carrée, le revêtement de bardeaux de bois de l'une des façades et de la toiture, quelques fenêtres en bois peintes en rouge et des portes en bois. Le bâtiment repose en outre sur des fondations de pierres. La tôle profilée de la toiture, la porte bleue et le revêtement de vinyle ou d'aluminium sont contemporains.</p>				

 <p>N° 2020_17065_RSEI_0172_02 Matricule 3543-26-8317</p>	Adresse		Municipalité		
	172	Seigneurie (route de la)	Saint-Roch-des-Aulnaies (17065)		
	Typologie fonctionnelle		Typologie formelle		Année(s) ou période de
	grange-étable		à toit à deux versants droits		entre 1890-1930
	État physique		État d'authenticité		Évaluation patrimoniale
	bon/satisfaisant		transformations réversibles		moyenne
	<p>Commentaire</p> <p>Cette grange-étable de Saint-Roch-des-Aulnaies est représentative du modèle à toiture à deux versants droits complété d'un pont d'accès. Elle possède toujours des composantes anciennes comme des portes en bois. et un revêtement extérieur en bois. Ce revêtement fait de planches de bois verticales est recouvert d'un parement apparenté à du papier goudronné. Le toit est revêtu de tôle profilée.</p>				

 <p>N° 2019_17065_RSEI_0198_02_02 Matricule 3443-77-7134</p>	Adresse		Municipalité		
	198	Seigneurie (route de la)	Saint-Roch-des-Aulnaies (17065)		
	Typologie fonctionnelle		Typologie formelle		Année(s) ou période de
	hangar		à toit à deux versants courbés		entre 1850-1900
	État physique		État d'authenticité		Évaluation patrimoniale
	bon/satisfaisant		transformations réversibles		bonne
	<p>Commentaire</p> <p>Ce bâtiment, situé à l'ouest d'une maison ancienne, possède une toiture avec deux versants courbés. Avec son coyau permettant de monter et de descendre de lourdes charges, l'étage a probablement servi à remiser du grain, des récoltes ou d'autres denrées. À l'exception de la tôle profilée sur le toit, du revêtement de fibre de bois pressé (masonite) et des portes de garage de la façade est, les autres composantes sont de facture traditionnelle. On y retrouve un revêtement de bardeaux de bois, des fenêtres en bois avec de grands carreaux, des chambranles, une porte piétonnière en bois, des chambranles et une girouette.</p>				

 <p>N° 2020_17065_RSEI_0222_01_01 Matricule 3443-64-5621</p>	Adresse		Municipalité		
	222	Seigneurie (route de la)	Saint-Roch-des-Aulnaies (17065)		
	Typologie fonctionnelle		Typologie formelle		Année(s) ou période de
	grange-étable		à toit à deux versants droits		entre 1890-1940
	État physique		État d'authenticité		Évaluation patrimoniale
	bon/satisfaisant		évolution harmonieuse		bonne
	<p>Commentaire</p> <p>Ce bâtiment est situé dans un secteur rural de Saint-Roch-des-Aulnaies, en cour arrière d'un bungalow, et accompagné d'un hangar ancien. Il s'agit d'une petite grange-étable complétée d'un pont d'accès en pierres qui se démarque par la présence de motifs géométriques peints sur ses portes. Plusieurs composantes anciennes ont été préservées comme le revêtement de planches de bois verticales peint en blanc, les portes en bois, les fenêtres à carreaux et la girouette représentant un cheval. La tôle profilée de la toiture et une fenêtre coulissante sont contemporaines.</p>				

	Adresse		Municipalité		
	245	Seigneurie (route de la)	Saint-Roch-des-Aulnaies (17065)		
	Typologie fonctionnelle		Typologie formelle		Année(s) ou période de
	grange-étable		à toit à deux versants droits		entre 1890-1930
	État physique		État d'authenticité		Évaluation patrimoniale
	bon/satisfaisant		transformations réversibles		bonne
Commentaire					
Ce bâtiment est situé à l'écart de la route, en cour arrière d'une maison de pierres construite au 18e siècle. Il s'agit d'une grange-étable à toit à deux versants droits complétée d'un pont d'accès. Des composantes anciennes ont été préservées comme le revêtement de bardeaux de bois, les fenêtres à carreaux en bois encadrées de chambranles peints en rouge et les portes en bois peints en rouge. Les façades extérieures sont recouvertes de tôle profilée et de papier goudronné. La toiture est quant à elle revêtue de tôle profilée. Celle-ci revêt également les deux petits volumes annexes greffés à la façade principale.					
N° 2020_17065_RSEI_0245_01_01					
Matricule 3443-34-9819					

	Adresse		Municipalité		
	328	Seigneurie (route de la)	Saint-Roch-des-Aulnaies (17065)		
	Typologie fonctionnelle		Typologie formelle		Année(s) ou période de
	grange-étable		à toit à deux versants droits		entre 1900-1930
	État physique		État d'authenticité		Évaluation patrimoniale
	bon/satisfaisant		évolution harmonieuse		bonne
Commentaire					
Cette grange-étable se dresse près du fournil-laiterie et derrière une maison ancienne. Elle est représentative du modèle à toiture à deux versants droits percée d'une lucarne de garnaud en plus de se démarquer par ses vastes dimensions, son pont d'accès en pierre et d'une girouette qui coiffe l'un des pignons. Elle possède un bon état d'authenticité conféré par la préservation d'un revêtement en planches de bois verticales et de bardeaux de bois, des fenêtres à carreaux et des portes en bois. On la retrouvait autrefois peinte en blanc ou blanchie à la chaux. Le revêtement de tôle profilée de la toiture constitue la seule composante contemporaine. Actuellement, ce bâtiment abrite des poules.					
N° 2019_17065_RSEI_0328_01_02_02					
Matricule 3441-09-6997					

	Adresse		Municipalité		
	328	Seigneurie (route de la)	Saint-Roch-des-Aulnaies (17065)		
	Typologie fonctionnelle		Typologie formelle		Année(s) ou période de
	fournil		à toit à deux versants droits		vers 1785
	État physique		État d'authenticité		Évaluation patrimoniale
	excellent		état complet		supérieure
Commentaire					
Ce bâtiment en pierre ayant servi de fournil et de laiterie aurait été construit, selon les plus récentes recherches, par Barthélemy Pelletier peu après son mariage en 1785. On dit également qu'il aurait aussi servi de maison. Il se dresse sur la terre concédée en 1707 à Charles Pelletier, premier Pelletier de Saint-Roch-des-Aulnaies. Au cours des dernières années, il a subi des travaux de restauration remarquables consistant dans le remplacement de la toiture de tôle profilée par une toiture de bardeaux de bois, la remise en état de la maçonnerie et des cheminées, la réhabilitation d'une ancienne ouverture de fenêtre, la restauration des portes en bois et la réfection du four à pain.					
N° 2019_17065_RSEI_0328_02_02					
Matricule 3441-09-6997					

	Adresse		Municipalité		
	344	Seigneurie (route de la)	Saint-Roch-des-Aulnaies (17065)		
	Typologie fonctionnelle		Typologie formelle		Année(s) ou période de
	grange-étable		à toit à deux versants droits		entre 1850-1900
	État physique		État d'authenticité		Évaluation patrimoniale
	bon/satisfaisant		évolution harmonieuse		supérieure
Commentaire					
Cette grange-étable fait partie d'un ensemble agricole remarquablement bien préservé disposé à l'arrière d'une maison ancienne ayant appartenu à des membres de la famille Pelletier. Elle est représentative du modèle à toiture à deux versants droits percée d'une lucarne de garnaud accessible par un pont d'accès en pierres. Elle possède un bon état d'authenticité conféré par la préservation d'un revêtement de planches de bois verticales, de portes en bois, de fenêtres en bois et des couleurs rouge et blanche. Les dessous des rebords de toit sont ponctués d'aisseliers en bois. Les seules composantes contemporaines sont le revêtement de tôle profilée et le revêtement en bardeau d'asphalte sur le toit.					
N° 2019_17065_RSEI_0344_01_08					
Matricule 6102-06-0917					

 <p>N° 2019_17065_RSEI_0344_02_01</p> <p>Matricule 3342-16-1250</p>	Adresse		Municipalité		
	344	Seigneurie (route de la)	Saint-Roch-des-Aulnaies (17065)		
	Typologie fonctionnelle		Typologie formelle		Année(s) ou période de
	porcherie		à toit à deux versants courbés		entre 1850-1900
	État physique		État d'authenticité		Évaluation patrimoniale
	bon/satisfaisant		évolution harmonieuse		supérieure
<p>Commentaire</p> <p>Cette porcherie fait partie d'un ensemble agricole remarquablement bien préservé disposé à l'arrière d'une maison ancienne ayant appartenu à des membres de la famille Pelletier. Les portes basses sur la façade arrière du bâtiment rappellent qu'il était utilisé comme porcherie. Ces portes laissaient sortir et entrer les porcs. Ce bâtiment se trouve dans un excellent état d'authenticité. Toutes les composantes sont de facture traditionnelle comme le revêtement de planches en bois verticales, les portes et les fenêtres en bois à carreaux, les bardeaux de bois sur la toiture, les chambranles et les couleurs rouge et blanche. La seule composante contemporaine est un revêtement goudronné sur la façade droite.</p>					

 <p>N° 2019_17065_RSEI_0344_03_08</p> <p>Matricule 3342-16-1250</p>	Adresse		Municipalité		
	344	Seigneurie (route de la)	Saint-Roch-des-Aulnaies (17065)		
	Typologie fonctionnelle		Typologie formelle		Année(s) ou période de
	fournil		à toit à deux versants droits		entre 1850-1900
	État physique		État d'authenticité		Évaluation patrimoniale
	bon/satisfaisant		évolution harmonieuse		supérieure
<p>Commentaire</p> <p>Ce fournil fait partie d'un ensemble agricole remarquablement bien préservé disposé à l'arrière d'une maison ancienne ayant appartenu à des membres de la famille Pelletier. Ce bâtiment se trouve dans un excellent état d'authenticité. Toutes les composantes sont de facture traditionnelle comme le revêtement de planches en bois verticales, les portes et les fenêtres en bois à petits carreaux, les bardeaux de bois sur la toiture, les chambranles, les planches cornières et les couleurs rouge et blanche. La seule composante contemporaine est un revêtement goudronné sur la façade arrière.</p>					

 <p>N° 2019_17065_RSEI_0344_04_02</p> <p>Matricule 3342-16-1250</p>	Adresse		Municipalité		
	344	Seigneurie (route de la)	Saint-Roch-des-Aulnaies (17065)		
	Typologie fonctionnelle		Typologie formelle		Année(s) ou période de
	hangar		à toit à deux versants courbés		entre 1850-1900
	État physique		État d'authenticité		Évaluation patrimoniale
	bon/satisfaisant		transformations réversibles		supérieure
<p>Commentaire</p> <p>Ce hangar fait partie d'un ensemble agricole remarquablement bien préservé disposé à l'arrière d'une maison ancienne ayant appartenu à des membres de la famille Pelletier. En plus de servir de hangar pour remiser les voitures d'été et d'hiver, on y retrouvait également une boutique permettant de réparer les outils ou d'effectuer plusieurs autres types d'ouvrages manuels. Ce bâtiment possède un bon état d'authenticité conféré par la préservation d'un revêtement de planches de bois verticales, de bardeaux de bois sur la toiture, de portes et de fenêtres en bois, de chambranles et des couleurs rouge et blanche. Les composantes contemporaines sont reconnaissables au niveau des revêtements de tôle profilé et goudronné.</p>					

 <p>N° 2019_17065_RSEI_0344_05_08</p> <p>Matricule 3342-16-1250</p>	Adresse		Municipalité		
	344	Seigneurie (route de la)	Saint-Roch-des-Aulnaies (17065)		
	Typologie fonctionnelle		Typologie formelle		Année(s) ou période de
	laiterie		à toit à deux versants droits		entre 1850-1900
	État physique		État d'authenticité		Évaluation patrimoniale
	bon/satisfaisant		évolution harmonieuse		supérieure
<p>Commentaire</p> <p>Cette laiterie fait partie d'un ensemble agricole remarquablement bien préservé disposé à l'arrière d'une maison ancienne ayant appartenu à des membres de la famille Pelletier. Elle se démarque par son bon état d'authenticité conféré par la préservation d'un revêtement de planches de bois verticales, d'une porte en bois, d'un revêtement de bardeaux de bois sur la toiture ainsi que des couleurs rouge et blanche. Les dessous des rebords de toit sont ponctués d'aisseliers en bois.</p>					



Adresse		Municipalité
473	Seigneurie (route de la)	Saint-Roch-des-Aulnaies (17065)
Typologie fonctionnelle	Typologie formelle	Année(s) ou période de
poulailler	à toit à deux versants droits	vers 1930
État physique	État d'authenticité	Évaluation patrimoniale
bon/satisfaisant	évolution harmonieuse	bonne
Commentaire		
Avec ses deux étages, ses grandes dimensions et son abondante fenestration, ce bâtiment est représentatif des poulaillers construits dans les années 1930 grâce à une initiative gouvernementale. Les agriculteurs y élevaient la volaille pour la viande et les oeufs qui étaient destinés à nourrir la population durant la crise. Ce bâtiment se démarque par ses multiples ouvertures et un bon état d'authenticité conféré par la préservation d'un revêtement de planches de bois verticales, de fenêtres en bois à carreaux encadrées de chambranles, d'une porte en bois et des couleurs rouge et blanche.		

N° 2019_17065_RSEI_0473_01_08_02

Matricule 3242-92-9335



Adresse		Municipalité
473	Seigneurie (route de la)	Saint-Roch-des-Aulnaies (17065)
Typologie fonctionnelle	Typologie formelle	Année(s) ou période de
hangar	à toit en croupe	entre 1850-1900
État physique	État d'authenticité	Évaluation patrimoniale
menacé	évolution harmonieuse	bonne
Commentaire		
Ce bâtiment devait autrefois servir à remiser les voitures d'été ou d'hiver, entreposer de la machinerie agricole en plus de, peut-être, loger quelques animaux (probablement des porcs en raison de la porte basse de la façade arrière). Il se trouve dans un bon état d'authenticité en raison de la préservation de planches de bois verticales, de portes et de fenêtres en bois. Sa toiture à croupe reste un élément rarement rencontré sur les bâtiments agricoles de L'Islet. État physique : ce bâtiment est menacé de disparition. La toiture a été endommagée et la façade arrière est éventrée. Les bardeaux d'asphalte de la toiture sont en fin de vie utile et laissent passer l'eau. Autrefois, les murs de ce bâtiment étaient peints en blanc ou blanchis à la chaux.		

N° 2019_17065_RSEI_0473_02_02

Matricule 3242-92-9335



Adresse		Municipalité
486	Seigneurie (route de la)	Saint-Roch-des-Aulnaies (17065)
Typologie fonctionnelle	Typologie formelle	Année(s) ou période de
fournil	à toit à deux versants droits	entre 1854-1900
État physique	État d'authenticité	Évaluation patrimoniale
bon/satisfaisant	évolution harmonieuse	bonne
Commentaire		
Ce bâtiment fait partie d'un ensemble de bâtiments agricoles disposé derrière l'ancienne maison de Jean-Baptiste Dupuis, construite en 1854, ancien député et père d'Auguste Dupuis. La cheminée en brique indiquerait l'utilisation probable de ce bâtiment comme fournil. Le bâtiment possède un bon état d'authenticité conféré par la préservation d'un revêtement de planches de bois verticales, de fenêtres à grands et à petits carreaux en bois, de portes en bois et de chambranles. La seule composante de facture contemporaine est la tôle profilée de la toiture et de la façade arrière.		

N° 2019_17065_RSEI_0486_01_08

Matricule 3142-92-6030



Adresse		Municipalité
515	Seigneurie (route de la)	Saint-Roch-des-Aulnaies (17065)
Typologie fonctionnelle	Typologie formelle	Année(s) ou période de
hangar	à toit brisé	entre 1890-1950
État physique	État d'authenticité	Évaluation patrimoniale
bon/satisfaisant	transformations réversibles	bonne
Commentaire		
Ce bâtiment est situé sur le haut d'une pente, près d'une maison ancienne, à l'entrée du hameau constitué autour du moulin banal des Aulnaies. Il est représentatif des bâtiments à toit brisé. Il se distingue par la présence de ce type de toiture, de ses belles couleurs, de sa girouette et d'une porte située dans le pignon donnant accès à l'étage et de laquelle du matériel pouvait être extrait du bâtiment. Plusieurs composantes de facture traditionnelle ont été conservées comme les fenêtres à guillotine à grands carreaux en bois, les portes en bois, le revêtement en planches de bois verticales et les chambranles. Les seules composantes contemporaines sont la porte de garage et le revêtement de tôle profilée sur la toiture.		

N° 2019_17065_RSEI_0515_01

Matricule 3141-88-9065

Adresse		Municipalité
522	Seigneurie (route de la)	Saint-Roch-des-Aulnaies (17065)
Typologie fonctionnelle		Typologie formelle
hangar	à toit en appentis	Année(s) ou période de entre 1900-1950
État physique		État d'authenticité
excellent	évolution harmonieuse	Évaluation patrimoniale bonne
Commentaire		
Ce hangar avec une toiture en appentis est situé en cour arrière de l'ancienne maison-magasin d'Auguste Dupuis qui se trouve au cœur du hameau constitué près du moulin banal des Aulnaies. Il possède un bon un état d'authenticité conféré par un revêtement de planches verticales en bois, de portes et fenêtres en bois et de la présence des couleurs rouge et blanche. De plus, il est impeccablement tenu.		
N° 2019_17065_RSEI_0522_01_02		
Matricule 3141-79-3559		



N° 2019_17065_RSEI_0522_01_02

Matricule 3141-79-3559

Adresse		Municipalité
522	Seigneurie (route de la)	Saint-Roch-des-Aulnaies (17065)
Typologie fonctionnelle		Typologie formelle
fournil	à toit à deux versants courbés	Année(s) ou période de entre 1850-1900
État physique		État d'authenticité
excellent	état complet	Évaluation patrimoniale bonne
Commentaire		
Ce bâtiment aux versants courbés est situé en cour arrière de l'ancienne maison-magasin d'Auguste Dupuis qui se trouve au cœur du hameau constitué près du moulin banal des Aulnaies. Ce bâtiment aurait pu servir de résidence ou de fournil. Il se présente dans un état d'authenticité remarquable avec la présence des revêtements extérieurs en bois, de la tôle traditionnelle sur le toit, des portes et fenêtres en bois et de la préservation des couleurs rouge et blanche. De plus, il est impeccablement tenu.		
N° 2019_17065_RSEI_0522_02_02		
Matricule 3141-79-3559		



N° 2019_17065_RSEI_0522_02_02

Matricule 3141-79-3559

Adresse		Municipalité
522	Seigneurie (route de la)	Saint-Roch-des-Aulnaies (17065)
Typologie fonctionnelle		Typologie formelle
fournil	à toit à deux versants courbés	Année(s) ou période de entre 1850-1900
État physique		État d'authenticité
excellent	état complet	Évaluation patrimoniale bonne
Commentaire		
Ce bâtiment à toit à deux versants courbés est situé près de la rivière. Il était autrefois accolé à la maison-magasin d'Auguste Dupuis qui se trouve au cœur du hameau constitué près du moulin banal des Aulnaies. Ce bâtiment aurait pu servir de résidence ou/et de fournil. Il se présente dans un état d'authenticité remarquable avec la préservation d'un revêtement de planches de bois à feuillure, de la tôle à baguettes sur le toit, d'une porte en bois à panneaux, de fenêtres à battants à grands carreaux, de chambranles, de planches cornières et de la présence des couleurs rouge et blanche. De plus, il est impeccablement tenu. À noter que le manque de réceptivité de la propriétaire à l'égard de l'inventaire a empêché une prise de photographies complète de ce bâtiment.		
N° 2019_17065_RSEI_0522_02_08		
Matricule 3141-79-3559		



N° 2019_17065_RSEI_0522_02_08

Matricule 3141-79-3559

Adresse		Municipalité
525	Seigneurie (route de la)	Saint-Roch-des-Aulnaies (17065)
Typologie fonctionnelle		Typologie formelle
moulin à farine	à toit à deux versants droits	Année(s) ou période de en 1842
État physique		État d'authenticité
excellent	évolution harmonieuse	Évaluation patrimoniale exceptionnelle
Commentaire		
Le moulin banal des Aulnaies a été construit en 1842, à l'emplacement de deux plus anciens moulins, pour Amable Dionne, marchand et propriétaire de la seigneurie des Aulnaies. L'ingénieur irlandais Edward Ennis conçoit les mécanismes du moulin et le charpentier François Richard édifie le bâtiment. Actionné par la force hydraulique de la rivière Le Bras, ce moulin a servi à moudre le grain des censitaires de la seigneurie de Saint-Roch-des-Aulnaies. Le moulin est restauré et classé immeuble patrimonial en 1977. Il fait partie du domaine seigneurial des Aulnaies. Le moulin est toujours utilisé pour produire de la farine et possède la plus grande roue à godets encore en activité au Québec.		
N° 2019_17065_RSEI_0525_01_02_01		
Matricule 3141-76-0734		



N° 2019_17065_RSEI_0525_01_02_01

Matricule 3141-76-0734

Adresse		Municipalité	
525	Seigneurie (route de la)	Saint-Roch-des-Aulnaies (17065)	
Typologie fonctionnelle		Typologie formelle	
cabane à sucre		à toit à deux versants droits	
État physique		Année(s) ou période de	
bon/satisfaisant		évolution harmonieuse	
Commentaire		bonne	
<p>Cette cabane à sucre est située dans les limites du domaine seigneurial des Aulnaies. On la retrouve sur un site boisé, à proximité de la rivière et du moulin seigneurial. Elle possède un bon état d'authenticité conféré par la préservation d'un revêtement de bois, d'une porte en bois et de fenêtres à carreaux en bois. Le bâtiment repose sur des fondations en pierre. L'année de construction et l'histoire du bâtiment restent indéterminées. Certaines sources avancent vers 1930 comme période de construction. Par ailleurs, ce bâtiment aurait pu être déplacé lors de l'aménagement de l'autoroute 20 et être ensuite installé sur son site actuel.</p>			
<p>N° 2019_17065_RSEI_0525_02_01</p> <p>Matricule 3141-76-0734</p>			

Adresse		Municipalité	
823	Seigneurie (route de la)	Saint-Roch-des-Aulnaies (17065)	
Typologie fonctionnelle		Typologie formelle	
hangar		à toit brisé	
État physique		Année(s) ou période de	
travaux majeurs requis		évolution harmonieuse	
Commentaire		bonne	
<p>Ce bâtiment fait partie d'un ensemble composé d'une maison ancienne et d'une grange-étable. Il est représentatif des bâtiments à toit brisé. Plusieurs composantes de facture traditionnelle ont été conservées comme les fenêtres à carreaux en bois, la porte en bois et les chambranles. Les seules composantes contemporaines sont le revêtement de tôle profilée et le revêtement en papier goudronné des façades ainsi que quelques ouvertures à l'arrière. On retrouve toujours le revêtement d'origine de planches de bois verticales sous le revêtement actuel. Ce dernier est d'ailleurs très abîmé. Il semble que la porte soit manquante au niveau de l'entrée piétonnière.</p>			
<p>N° 2019_17065_RSEI_0823_02</p> <p>Matricule 3141-06-0668</p>			

Adresse		Municipalité	
905	Seigneurie (route de la)	Saint-Roch-des-Aulnaies (17065)	
Typologie fonctionnelle		Typologie formelle	
porcherie		à toit à deux versants droits	
État physique		Année(s) ou période de	
travaux majeurs requis		évolution harmonieuse	
Commentaire		bonne	
<p>Cette porcherie fait partie d'un ensemble de bâtiments agricoles disposé sur une vaste propriété complétée d'une maison ancienne. Des clous carrés ont été retrouvés dans sa structure. Celui-ci possède plusieurs composantes de facture traditionnelle comme le revêtement de bardeaux de bois de la toiture, les portes et les fenêtres en bois ainsi que les chambranles. Il a été revêtu d'un revêtement de bardeaux d'asphalte à une période indéterminée. État physique : le revêtement de bardeaux de bois est dégradé et serait entièrement à refaire.</p>			
<p>N° 2019_17065_RSEI_0905_01_02</p> <p>Matricule 3040-29-2172</p>			

Adresse		Municipalité	
905	Seigneurie (route de la)	Saint-Roch-des-Aulnaies (17065)	
Typologie fonctionnelle		Typologie formelle	
atelier		à toit à deux versants droits	
État physique		Année(s) ou période de	
excellent		évolution harmonieuse	
Commentaire		bonne	
<p>Cet atelier servant aussi de hangar fait partie d'un ensemble de bâtiments agricoles disposé sur une vaste propriété complétée d'une maison ancienne. Des clous forgés ont été retrouvés dans sa structure. Ce bâtiment se démarque par son bon état d'authenticité conféré par la préservation d'un revêtement de planches de bois verticales, de portes en bois, de fenêtres en bois à carreaux, d'une girouette ainsi que des couleurs rouge et blanche. Le revêtement de la toiture constitue la seule insertion de facture contemporaine, mais n'empêche pas au bâtiment d'avoir connu une évolution harmonieuse.</p>			
<p>N° 2019_17065_RSEI_0905_02_02</p> <p>Matricule 3040-29-2172</p>			

	Adresse		Municipalité		
	905	Seigneurie (route de la)	Saint-Roch-des-Aulnaies (17065)		
	Typologie fonctionnelle		Typologie formelle		Année(s) ou période de
	laiterie		à toit à deux versants droits		entre 1850-1900
	État physique		État d'authenticité		Évaluation patrimoniale
	excellent		évolution harmonieuse		bonne
	Commentaire				
<p>Cette laiterie fait partie d'un ensemble de bâtiments agricoles disposé sur une vaste propriété complétée d'une maison ancienne. Elle se démarque par son excellent état d'authenticité conféré par la préservation d'une revêtement de planches de bois verticales, d'ouvertures en bois, d'un récent revêtement de toiture en bardeau de bois ainsi que de la présence des couleurs rouge et blanche.</p>					
<p>N° 2019_17065_RSEI_0905_03_08</p> <p>Matricule 3040-29-2172</p>					

	Adresse		Municipalité		
	928	Seigneurie (route de la)	Saint-Roch-des-Aulnaies (17065)		
	Typologie fonctionnelle		Typologie formelle		Année(s) ou période de
	grange-étable		à toit brisé		entre 1900-1950
	État physique		État d'authenticité		Évaluation patrimoniale
	bon/satisfaisant		transformations réversibles		moyenne
	Commentaire				
<p>Ce bâtiment de Saint-Roch-des-Aulnaies est représentatif des granges-étables à toit brisé complétées d'une lucarne de garnaud accessible par un pont d'accès constitué de pierres et de béton. Des composantes anciennes ont été préservées comme une partie du revêtement d'origine en planches de bois verticales, les fenêtres à carreaux en bois encadrées de chambranles peints en vert, les portes en bois et un évent sur la façade principale. De la tôle profilée recouvre la toiture et des sections des murs extérieurs.</p>					
<p>N° 2020_17065_RSEI_0928_08</p> <p>Matricule 2941-54-0345</p>					

	Adresse		Municipalité		
	950	Seigneurie (route de la)	Saint-Roch-des-Aulnaies (17065)		
	Typologie fonctionnelle		Typologie formelle		Année(s) ou période de
	hangar		à toit à deux versants droits		entre 1850-1900
	État physique		État d'authenticité		Évaluation patrimoniale
	bon/satisfaisant		évolution harmonieuse		bonne
	Commentaire				
<p>Ce bâtiment est situé sur le terrain d'une maison ancienne ayant autrefois abrité une boulangerie et le bureau de poste de Saint-Roch-des-Aulnaies. Il se trouve dans le village, en retrait du chemin. Le bâtiment possède un bon état d'authenticité conféré par la préservation d'un revêtement extérieur en planches de bois verticales blanchi à la chaux ou teint en blanc, de portes en bois et de fenêtres en bois. La seule composante contemporaine est la tôle profilée sur le toit.</p>					
<p>N° 2019_17065_RSEI_0950_01</p> <p>Matricule 2941-23-9964</p>					

	Adresse		Municipalité		
	1015	Seigneurie (route de la)	Saint-Roch-des-Aulnaies (17065)		
	Typologie fonctionnelle		Typologie formelle		Année(s) ou période de
	grange-étable		à toit à deux versants droits		vers 1830
	État physique		État d'authenticité		Évaluation patrimoniale
	bon/satisfaisant		évolution harmonieuse		supérieure
	Commentaire				
<p>Cette grange-étable est située dans le village de Saint-Roch-des-Aulnaies, en cour arrière de la maison du notaire Amable Morin. Selon les informations recueillies, elle aurait été construite vers 1830 puis restaurée en 2007 par Alain Pelletier, l'un des propriétaires de la maison. Elle se démarque par sa lucarne à palan. Le bâtiment a déjà été plus imposant à la suite d'agrandissement mais a retrouvé ses dimensions d'origine lors de sa restauration. À l'exception du revêtement en tôle profilée de la toiture et d'une porte de garage à l'arrière, ce bâtiment possède des composantes de facture traditionnelles comme le revêtement de planches de bois verticales, les portes en bois, les fenêtres en bois à petits carreaux, les chambranles et les planches cornières.</p>					
<p>N° 2019_17065_RSEI_1015_01</p> <p>Matricule 2841-91-5383</p>					

Adresse		Municipalité
1049	Seigneurie (route de la)	Saint-Roch-des-Aulnaies (17065)
Typologie fonctionnelle		Typologie formelle
hangar	à toit à deux versants droits	Année(s) ou période de entre 1900-1950
État physique		État d'authenticité
bon/satisfaisant	évolution harmonieuse	Évaluation patrimoniale bonne
Commentaire		
<p>Ce hangar est situé à l'entrée du village de Saint-Roch-des-Aulnaies, en cour arrière d'une maison à mansarde probablement construite entre 1880 et les premières décennies du 20e siècle. La haute et large porte sur la section est laisse présager que ce bâtiment était probablement destiné à entreposer les voitures d'été et d'hiver (carrioles et traîneaux). La section ouest pouvait servir à d'autres fonctions d'entreposage, de logement pour des animaux ou de lieu de travail. Le bâtiment possède une bonne authenticité grâce à la conservation de ses revêtements de bardeaux de bois et de planches de bois verticales, de son revêtement de toiture en tôle embossée et des chambranles autour des ouvertures.</p>		



N° 2019_17065_RSEI_1049_02

Matricule 2840-79-2469

Adresse		Municipalité
1112	Seigneurie (route de la)	Saint-Roch-des-Aulnaies (17065)
Typologie fonctionnelle		Typologie formelle
grange-étable	à toit brisé	Année(s) ou période de en 1959
État physique		État d'authenticité
bon/satisfaisant	évolution harmonieuse	Évaluation patrimoniale bonne
Commentaire		
<p>Cette grange-étable est située à l'entrée du village de Saint-Roch-des-Aulnaies, sur un vaste terrain offrant de belles vues sur le fleuve Saint-Laurent. Elle est représentative du modèle mansardé, particulièrement populaire au Québec entre la fin du 19e siècle et la première moitié du 20e siècle. La date 1959, considérée comme une date de construction et installée dans le pignon, atteste de la persistance de ce style jusque dans les années 1950. Cette grange-étable se démarque par la succession de ses lucarnes pendantes, la symétrie de ses ouvertures et la conservation de plusieurs composantes de facture traditionnelle comme le revêtement de bardeaux de bois, les fenêtres et les portes de bois, les chambranles et les planches cornières.</p>		



N° 2019_17065_RSEI_1112_02

Matricule 2840-27-7056

Adresse		Municipalité
1264	Seigneurie (route de la)	Saint-Roch-des-Aulnaies (17065)
Typologie fonctionnelle		Typologie formelle
porcherie	à toit à deux versants droits	Année(s) ou période de entre 1850-1950
État physique		État d'authenticité
bon/satisfaisant	évolution harmonieuse	Évaluation patrimoniale bonne
Commentaire		
<p>Ce bâtiment est inséré dans un ensemble comprenant une maison traditionnelle québécoise et un autre bâtiment secondaire ancien intéressant. Les portes basses de la façade arrière suggèrent que ce bâtiment servait autrefois de porcherie. Plusieurs composantes traditionnelles ont été conservées telles que les portes et les fenêtres en bois, le revêtement de planches en bois verticales et les couleurs rouge et blanche. Les revêtements en tôle profilée de la toiture et de la façade sont les seules composantes de facture contemporaine.</p>		



N° 2019_17065_RSEI_1264_01_01

Matricule 2739-05-4704

Adresse		Municipalité
1264	Seigneurie (route de la)	Saint-Roch-des-Aulnaies (17065)
Typologie fonctionnelle		Typologie formelle
hangar	à toit à deux versants droits	Année(s) ou période de entre 1850-1900
État physique		État d'authenticité
bon/satisfaisant	transformations réversibles	Évaluation patrimoniale bonne
Commentaire		
<p>Ce bâtiment est inséré dans un ensemble comprenant une maison de ferme ancienne et un autre bâtiment secondaire ancien intéressant. Il a servi de hangar et probablement de lieu pour remiser et/ou réparer les voitures d'hiver, d'été et les voitures agricoles. Plusieurs composantes traditionnelles ont été conservées telles que les portes et les fenêtres en bois, le revêtement de planches en bois verticales et les couleurs rouge et blanche. Le pignon ouest est revêtu de bardeaux d'amiante en forme de losange. La tôle profilée est la seule composante de facture contemporaine.</p>		



N° 2019_17065_RSEI_1264_02_02

Matricule 2739-05-4704

Adresse		Municipalité
1458	Seigneurie (route de la)	Saint-Roch-des-Aulnaies (17065)
Typologie fonctionnelle		Typologie formelle
hangar	à toit à deux versants droits	Année(s) ou période de
État physique		État d'authenticité
excellent	évolution harmonieuse	Évaluation patrimoniale
Commentaire		bonne
<p>Ce bâtiment est situé juste à droite d'une maison traditionnelle québécoise. Sa fonction précise demeure indéterminée. Il aurait pu servir d'atelier, de lieu d'entreposage, de fournil ou de hangar à bois. Ce bâtiment possède un bon état d'authenticité conféré par la préservation d'un revêtement de planches de bois verticales, de portes en bois, de fenêtres en bois à carreaux et des couleurs rouge et blanche. La seule composante contemporaine est la toiture de tôle, mais elle n'empêche pas au bâtiment d'avoir connu une évolution harmonieuse.</p>		
<p>N° 2019_17065_RSEI_1458_08_01</p> <p>Matricule 2537-93-1081</p>		



Adresse		Municipalité
1008	Vieux-Fronteau (chemin du)	Saint-Roch-des-Aulnaies (17065)
Typologie fonctionnelle		Typologie formelle
grange-étable	à toit à deux versants droits	Année(s) ou période de
État physique		État d'authenticité
travaux majeurs requis	évolution harmonieuse	Évaluation patrimoniale
Commentaire		bonne
<p>Ce bâtiment est situé dans un secteur rural de Saint-Roch-des-Aulnaies, à l'écart de la route, et derrière une maison ancienne. Il s'agit d'une grange-étable à toit à deux versants droits complétée d'un pont d'accès. Plusieurs composantes d'origine ont été préservées comme le revêtement de planches de bois verticales anciennement chaulé ou peint en blanc, le revêtement de bardeaux de bois de l'une des façades, les fenêtres à carreaux en bois et les portes en bois. La tôle profilée de la toiture, la fenêtre du pignon et le vieux parement de papier goudronné sont les seules composantes non traditionnelles. Des déformations visibles au niveau de la toiture et des façades laissent présager des problèmes de structure.</p>		
<p>N° 2020_17065_VIFR_1008_02_02</p> <p>Matricule 3039-93-8195</p>		



Adresse		Municipalité
1029	Vieux-Fronteau (chemin du)	Saint-Roch-des-Aulnaies (17065)
Typologie fonctionnelle		Typologie formelle
grange-étable	à toit à deux versants droits	Année(s) ou période de
État physique		État d'authenticité
bon/satisfaisant	évolution harmonieuse	Évaluation patrimoniale
Commentaire		supérieure
<p>Ce bâtiment est situé dans un secteur rural de Saint-Roch-des-Aulnaies, à l'écart de la route. Il fait partie d'un ensemble de ferme très intéressant composé d'une maison ancienne et de plusieurs bâtiments secondaires ayant conservé un bon état d'authenticité. Il s'agit d'une grange-étable à toit à deux versants droits complétée d'un pont d'accès. À l'instar des autres bâtiments agricoles présents sur le site, cette grange-étable possède plusieurs composantes anciennes comme un revêtement de planches de bois verticales anciennement chaulé ou peint en blanc, les portes de bois et les fenêtres à carreaux en bois encadrées de chambranles peints en rouge. La tôle profilée de la toiture serait la seule composante contemporaine.</p>		
<p>N° 2020_17065_VIFR_1029_08</p> <p>Matricule 3038-66-7808</p>		



Adresse		Municipalité
238	9e Rang	Tourville (17035)
Typologie fonctionnelle		Typologie formelle
hangar	à toit à deux versants droits	Année(s) ou période de
État physique		État d'authenticité
menacé	évolution harmonieuse	Évaluation patrimoniale
Commentaire		bonne
<p>près. Le bâtiment possède un bon état d'authenticité conféré par la préservation d'un revêtement extérieur en planches de bois verticales, de portes en bois et de fenêtres en bois avec des carreaux encadrées de chambranles. La seule composante contemporaine est la tôle profilée sur le toit. Le propriétaire nous a indiqué que ce hangar sera prochainement détruit. Le bâtiment possède une belle teinte rouge.</p>		
<p>N° 2019_17035_9RAE_0238_08_02</p> <p>Matricule 4423-13-6009</p>		



Adresse		Municipalité
287	9e Rang	Tourville (17035)
Typologie fonctionnelle	Typologie formelle	Année(s) ou période de
grange-étable	à toit à deux versants droits	entre 1920-1950
État physique	État d'authenticité	Évaluation patrimoniale
travaux majeurs requis	évolution harmonieuse	bonne
Commentaire		
<p>Ce bâtiment est situé dans un secteur rural et forestier de Tourville, derrière une maison ancienne. Il s'agit d'une grange-étable à toit à deux versants droits. Des composantes anciennes ont été préservées comme le revêtement de planches de bois horizontales et verticales et les portes en bois. La fenêtre de la façade principale est placardée. Plusieurs planches de bois du revêtement sont abîmées. La tôle profilée de la toiture est la seule composante contemporaine.</p>		
<p>N° 2020_17035_9RAE_0287_02</p> <p>Matricule 4522-75-1862</p>		

Adresse		Municipalité
151	John (rang)	Tourville (17035)
Typologie fonctionnelle	Typologie formelle	Année(s) ou période de
grange-étable	à toit brisé	entre 1900-1950
État physique	État d'authenticité	Évaluation patrimoniale
bon/satisfaisant	évolution harmonieuse	bonne
Commentaire		
<p>Ce bâtiment fait partie d'un ensemble de ferme, composé d'une maison ancienne et de plusieurs bâtiments agricoles, qui se trouvent à bonne distance de la voie publique. Il s'agit d'une grange-étable à toit brisé percée de petites lucarnes et de trois campaniles, complétée d'une lucarne de garnaud accessible par un pont d'accès en pierres. Le bâtiment possède un bon état d'authenticité conféré par la préservation d'un revêtement extérieur en planches de bois verticales, de portes en bois et de fenêtres en bois avec des carreaux. La seule composante contemporaine est la tôle profilée de la toiture.</p>		
<p>N° 2019_17035_JOHN_0151_01_01</p> <p>Matricule 5598-19-4729</p>		

Adresse		Municipalité
408	John (rang)	Tourville (17035)
Typologie fonctionnelle	Typologie formelle	Année(s) ou période de
grange-étable	à toit brisé	entre 1920-1950
État physique	État d'authenticité	Évaluation patrimoniale
bon/satisfaisant	évolution harmonieuse	bonne
Commentaire		
<p>Ce bâtiment est situé dans un secteur forestier et reculé de Tourville, sur un vaste terrain isolé, près d'une maison. Il s'agit d'une grange-étable à toit brisé complété d'un pont d'accès. Des composantes anciennes ont été préservées comme le revêtement de planches de bois verticales, les fenêtres en bois à carreaux et des portes. La tôle profilée sur le toit et quelques portes sont contemporaines.</p>		
<p>N° 2020_17035_JOHN_0408_02</p> <p>Matricule 4822-93-5774</p>		

Adresse		Municipalité
0	Principale (rue)	Tourville (17035)
Typologie fonctionnelle	Typologie formelle	Année(s) ou période de
hangar	à toit à deux versants droits	entre 1900-1950
État physique	État d'authenticité	Évaluation patrimoniale
bon/satisfaisant	évolution harmonieuse	bonne
Commentaire		
<p>Ce bâtiment fait partie d'un ensemble de ferme composé d'une maison ancienne et de plusieurs bâtiments agricoles. Il s'agit d'une grange-étable à deux étages complétée d'un pont d'accès qui se situe près du 1295, rue Principale. Le bâtiment possède un bon état d'authenticité conféré par la préservation d'un revêtement extérieur en planches de bois verticales, de portes en bois et de fenêtres en bois avec des carreaux encadrées de chambranles. La seule composante contemporaine est la tôle profilée sur le toit.</p>		
<p>N° 2019_17035_PIR_0000_01_04_02</p> <p>Matricule 4515-08-2004</p>		

	Adresse		Municipalité		
	0	Principale (rue)	Tourville (17035)		
	Typologie fonctionnelle		Typologie formelle		Année(s) ou période de
	hangar		à toit asymétrique		entre 1900–1950
	État physique		État d'authenticité		Évaluation patrimoniale
	bon/satisfaisant		transformations réversibles		bonne
	<p>Commentaire</p> <p>Le bâtiment est situé derrière le 1292, rue Principale, une maison ancienne positionnée près du village de Tourville. Il s'agit d'un hangar à toit asymétrique ayant probablement servi à loger des animaux, entreposer des récoltes, remiser des voitures d'été et d'hiver. Le bâtiment possède un bon état d'authenticité conféré par la préservation d'un revêtement extérieur en planches de bois verticales, de portes en bois et de fenêtres en bois avec des carreaux. La seule composante contemporaine est la tôle profilée sur le toit. Anciennement, le bâtiment se présentait blanc avec des ouvertures rouges.</p>				
<p>N° 2019_17035_PIR_0000_02_02</p> <p>Matricule 4515-08-2004</p>					

	Adresse		Municipalité		
	830	Principale (rue)	Tourville (17035)		
	Typologie fonctionnelle		Typologie formelle		Année(s) ou période de
	hangar		à toit asymétrique		vers 1904
	État physique		État d'authenticité		Évaluation patrimoniale
	bon/satisfaisant		transformations réversibles		bonne
	<p>Commentaire</p> <p>Ce bâtiment est situé derrière une maison ancienne fortement modifiée, dans le village de Tourville. Ce hangar aurait été construit vers 1904, avec des planches sciées dans un moulin. Un M. Ouellet a construit la maison, vers 1902. C'est peut-être lui aussi qui a construit le bâtiment. Il s'agit d'un hangar avec un porche possédant un toit asymétrique. Le bâtiment possède un bon état d'authenticité conféré par la préservation d'un revêtement extérieur composé de planches de bois verticales et de bardeaux de bois complété de chambranles et de planches cornières ainsi que de portes en bois. Les seules composantes contemporaines sont la tôle profilée sur le toit, une porte et les fenêtres.</p>				
<p>N° 2019_17035_PIR_0830_08_01</p> <p>Matricule 4317-57-8293</p>					

	Adresse		Municipalité		
	1295	Principale (rue)	Tourville (17035)		
	Typologie fonctionnelle		Typologie formelle		Année(s) ou période de
	hangar à bois		à toit à deux versants droits		entre 1900–1950
	État physique		État d'authenticité		Évaluation patrimoniale
	bon/satisfaisant		évolution harmonieuse		bonne
	<p>Commentaire</p> <p>Ce bâtiment fait partie d'un ensemble de ferme composé d'une maison ancienne et de plusieurs bâtiments agricoles. Il s'agit d'un hangar à bois. Le bâtiment possède un bon état d'authenticité conféré par la préservation d'un revêtement extérieur en planches de bois verticales et d'une porte en bois. La seule composante contemporaine est la tôle profilée sur le toit.</p>				
<p>N° 2019_17035_PIR_1295_02</p> <p>Matricule 4516-21-1228</p>					

	Adresse		Municipalité		
	1366	Principale (rue)	Tourville (17035)		
	Typologie fonctionnelle		Typologie formelle		Année(s) ou période de
	grange-étale		à toit à deux versants droits		entre 1900–1940
	État physique		État d'authenticité		Évaluation patrimoniale
	bon/satisfaisant		transformations réversibles		moyenne
	<p>Commentaire</p> <p>Ce bâtiment est situé dans un secteur rural de Tourville, derrière une maison ancienne. Elle aurait été construite avant 1940 par un représentant de la famille d'Alphonse Blier ayant possédé la terre dans la première tranche du 20e siècle. Il s'agit d'une grange-étale à toit à deux versants droits. Quelques composantes anciennes ont été conservées comme le revêtement de planches de bois verticales et les fenêtres à carreaux en bois. La tôle profilée qui recouvre la toiture, une porte et des sections des façades constituent les seules composantes contemporaines. Un pont d'accès se trouve sur la façade arrière.</p>				
<p>N° 2020_17035_PIR_1366_08_01</p> <p>Matricule 4616-27-1330</p>					